



RUBI

**Rubimix-16
Ergomax**



www.rubi.com/p/24994



www.rubi.com



ÍNDICE

A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Montaje
- Seguridad
- Conexionado
- Aplicaciones
- Limitaciones sobre condiciones ambientales

B. MEDIDAS DE SEGURIDAD

C. ELEMENTOS SE LA MÁQUINA

D. PUESTA EN MARCHA

- Comprobaciones
- Conexión y desconexión
- Regulador mecánico y electrónico de velocidad (RUBIMIX)

E. PUESTA EN MARCHA

F. MANTENIMIENTO

- Limpieza y mantenimiento
- Almacenamiento

G. CARACTERISTICAS GENERALES

- Características técnicas
- Circuito eléctrico
- Exploding

H. DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje

Al desembalar la máquina compruebe que no haya piezas dañadas o rotas. De haberlas y en caso de necesidad de cambiar componentes, estos deben ser exclusivamente repuestos originales del fabricante, en caso contrario el marcado GS puede dejar de ser válido.(en caso de duda consultar con el fabricante).

Seguridad

Las medidas de seguridad deben ser leídas y comprendidas antes de la utilización de la máquina.

Para poder trabajar sin peligro con el aparato, debe Ud. leer completamente las instrucciones de manejo, así como los folletos con indicaciones de seguridad, y seguir estrictamente las indicaciones allí descritas.

Conexionado

Compruebe que la tensión y la frecuencia de la máquina, indicada en la placa de características coinciden con las de red.

Durante el transporte, recoja el cable de alimentación enrollándolo.

Nunca mueva la máquina tirando del cable.

Aplicaciones

El aparato ha sido proyectado para mezclar materiales de construcción en polvo como mortero, revoco, adhesivos, así como pinturas, lacas y otras sustancias similares que no contengan disolventes. En caso de utilización no reglamentaria, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el usuario.

Limitaciones sobre condiciones ambientales

Preste atención a las condiciones del entorno de trabajo. Manténgalo limpio y bien iluminado. La máquina debe mantenerse siempre limpia con el fin de obtener el máximo rendimiento en las condiciones de trabajo más seguras.

No abrir los aparatos inservibles, sino entregarlos a los puntos de recogida existentes para que sean reciclados.

B. MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. **¡ATENCIÓN!** Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones
2. Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura
3. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
4. No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
5. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica.
6. La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún

adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.

7. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.
8. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.
9. No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento.
10. Cuando maneja una herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior.
11. Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).
12. Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
13. Use equipo de seguridad personal. Lleve siempre protección para los ojos.
14. Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en posición "abierto" antes de conectar a la red y/o a la batería, coger o transportar la herramienta.
15. Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.
16. No se sobrepease. Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
17. Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento.
18. Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente.
19. No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
20. No use la herramienta eléctrica si el interruptor no gira "cerrado" y "abierto".
21. Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas.
22. Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta eléctrica a personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones.
23. Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas.

- tas eléctricas. Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas.
24. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
25. Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar
26. Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas.
27. Al desembalar la máquina compruebe que no hay piezas dañadas o rotas. En caso de haberlas, sustitúyelas por repuestos originales. De ser componentes eléctricos cambiar por aparatos homologados y de igual referencia (en caso de duda consultar con el fabricante).
28. Compruebe que la tensión y la frecuencia de la máquina indicada en la placa de características coinciden con las de la red. (fig. placa de características)
29. Para una total garantía de seguridad utilizar guantes, peto, protectores oculares y auditivos.
30. Se recomienda calzado antideslizante cuando se trabaje en exteriores.
31. Utilizar gorros protectores para el pelo largo.
32. No utilizar las máquinas en presencia de líquidos o gases inflamables.
33. Esta máquina trabajará mejor y de modo más seguro a la característica nominal para la cual está destinada.
34. Examinar periódicamente los cables de la máquina y si están dañados repararlos a través de un servicio autorizado.
35. Examinar periódicamente los cables extensibles y reemplazarlos si están dañados.
36. Mantener las empuñaduras secas, limpias y libres de grasa y aceite.
37. Cuando no se utilicen, antes de la reparación y cuando se cambien accesorios tales como hojas de sierra, brocas y cuchillas, desconectar la máquina de la alimentación.
38. Antes de volver a usar una máquina, ésta debería comprobarse cuidadosamente para determinar que va a funcionar apropiadamente y que será apta para la función a la que está destinada.
39. Examinar la alineación y fijación de las partes móviles, la rotura de las partes, el montaje y otras condiciones que puedan afectar a su funcionamiento.
40. En caso de avería de la máquina, una protección u otra parte que está dañada, debería ser reparada apropiadamente o sustituida por un servicio técnico autorizado.
41. No mezcle materiales con un punto de inflamación inferior a 21°C.
42. No utilice disolventes para limpiar las herramientas. Podría ser peligroso ya que existe riesgo de explosión.
43. El uso de cualquier accesorio o complemento distinto del recomendado en este manual de instrucciones puede producir riesgo de daños personales.
44. Es imprescindible disponer de iluminación artificial adecuada en las zonas de trabajo cuando la luz ambiental sea insuficiente.
45. Temperatura recomendada de trabajo entre 0 y 40°C y entre 0,8 y 1,1 bar.

C. ELEMENTOS DE LA MÁQUINA

Elementos de la máquina

- 1 Empuñadura regulable.
- 2 Bloqueo/desbloqueo empuñadura.
- 3 Selector mecánico de velocidad (I / II).
- 4 Interruptor de conexión/desconexión y control de velocidad.
- 5 Botón de retención-cierre del interruptor.
- 6 Caja protectora del motor.
- 7 Rejilla de ventilación.
- 8 Portaherramientas.
- 9 Llave auxiliar (19 mm).
- 10 Llave fija (22 mm).

- 11 Varilla mezcladora FAST-IN Ø 140 mm.
- 12 Adaptador FAST-IN.

D. PUESTA EN MARCHA

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Antes de utilizar la máquina, compruebe que no hay piezas gastadas, dañadas o rotas; si encuentra alguna, repárela o reemplácela inmediatamente.

El voltaje de la fuente de alimentación tiene que coincidir con la tensión indicada en la etiqueta de características de la máquina. Las máquinas de 230V pueden conectarse también a 210V / 240V. Las máquinas de 110V pueden conectarse también a 100V / 120V. La utilización incorrecta puede dañar la herramienta.

Considere por ello las siguientes instrucciones:

- Utilice solamente útiles hasta el diámetro máximo indicado.
- Trabaje con el útil de manera que las revoluciones no baten fuertemente o incluso se lleve a detener la máquina.

Conexión y desconexión

Conexión

- Pulse primero el botón de retención - cierre del interruptor y a continuación pulse el interruptor de encendido.

Desconexión

- Suelte el interruptor de encendido para apagar la máquina.

Regulador mecánico de velocidad (fig.1)

- Siempre con la máquina apagada, gire el interruptor para cambiar la velocidad.
- Cuando no pueda cambiar la velocidad completamente girando el interruptor, gire ligeramente las paletas de mezcla y cambie la velocidad.

Regulador de velocidad (fig.2)

- Pulse el interruptor de encendido progresivamente para obtener la velocidad que deseé.
- El número de revoluciones necesario depende del material, y puede determinarse probando.
- Después de haber trabajado a un número de revoluciones reducido, dejar que la máquina funcione sin carga a revoluciones máximas durante unos 3 minutos a fin de que se refrigerue.

E. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de cualquier ajuste o calibrado:

- Apague la máquina.
- Quite el enchufe.
- Espere hasta que la máquina esté completamente parada.

MEZCLADOR: Inserta el mezclador.

Conexión FAST-IN:

- Enrosque la terminal M14 del adaptador FAST-IN en el portaherramientas (fig. 3). Utilice la llave fija (19 mm) para enroscarlo correctamente.
 - Sacar las dos partes que forman la paleta mezcladora de la caja.
 - Enroscar las dos partes. Utilice la llave fija (22 mm) para enroscar correctamente las dos partes.
- Introduzca la varilla, alineando el pivote con la ranura del adaptador (fig. 4).
- Retire el protector del adaptador y introduzca el pivote en la ranura (fig. 5).
- Suelte el protector del adaptador y compruebe que la varilla a quedado perfectamente bloqueada (fig. 6).

Conexión M14

- Enroscar la parte superior de la paleta mezcladora con el eje de



Español

INSTRUCCIONES ORIGINALES

4.

salida M14 del mezclador. (fig. 7)

- Utilizando la llave fija (22 mm), desenrosque con fuerza la paleta mezcladora, girando hacia la derecha. Utilice la llave auxiliar (19 mm) en el eje de salida, para una mayor fijación de la paleta mezcladora, girando hacia la derecha. (fig. 8)

SUSTITUIR EL MEZCLADOR:

Conexión FAST-IN:

- Retire el protector del adaptador y extraiga la varilla.

Conexión M14

- Utilizando la llave fija (22 mm), desenrosque con fuerza la paleta mezcladora, girando hacia la izquierda.
- En caso de que la paleta mezcladora se haya atascado, use una llave fija auxiliar (19 mm), aplicándola en la parte plana de la tuerca.

Recomendaciones:

- El mezclador sigue girando durante un rato después de haber apagado la máquina.
- Si la paleta giratoria toca una superficie, podría causar un rebote.
- Inicie la máquina pulsando levemente el interruptor de conexión/desconexión para alcanzar la velocidad máxima sólo después de que la paleta mezcladora se haya introducido en la mezcla.
- El mezclador debe seleccionarse de acuerdo al producto a remover.
 - Si el producto a remover es de baja viscosidad, debe utilizarse el mezclador de hélice izquierdas.
 - Si la viscosidad del producto a remover es grande, utilizar el mezclador de hélice a derechas.
 - Al remover ir subiendo y bajando el aparato.

F. MANTENIMIENTO

Limpieza y mantenimiento.

- Un mantenimiento correcto de la máquina puede prolongar su vida útil.
- El interruptor de palanca debe mantenerse siempre en la función adecuada y en las mejores condiciones.
- Las herramientas de mezcla deben limpiarse una vez que se han terminado de utilizar o cuando no se han utilizado durante mucho tiempo.
- Normalmente esta limpieza resulta eficaz usando agua a chorro o arena de cuarzo.
- No ejerza ninguna tensión mecánica sobre la máquina, como un golpe fuerte, puesto que esto resultaría muy perjudicial.
- El eje de mezcla debe ser siempre limpio.
- No debe cubrirse el respiradero de la caja protectora del motor cuando se esté utilizando la máquina.
- Es necesario limpiar el respiradero con frecuencia.
- Queda absolutamente prohibido introducir materiales en la máquina.
- Debería utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales para la máquina.
- Debe comprobar siempre el estado de la escobilla.
 - Cuando el funcionamiento de la máquina alcance 60 horas, proceda a cambiar las escobillas si éstas se encuentran desgastadas.
 - Apague y desconecte la máquina. Saque las tapas protectoras. (fig.A)
 - Retire la placa y cambie la escobilla. (fig.B)

Almacenamiento.

Guardar el aparato en un lugar seco y protegido del frío.

La puesta en fuera de servicio y desguace de la máquina deberá realizarse, de acuerdo a las instrucciones de cada país, en un punto de recogida selectiva para la correcta clasificación y tratamiento de los materiales.

Exploding.....	Pag. 48
Características técnicas.....	Pag. 51
Círculo eléctrico.....	Pag. 52

H. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiadas, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Declara bajo su responsabilidad, que las máquinas:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

descritas en la documentación que se adjunta, están conformes a los requisitos esenciales de la Directiva: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. Y cumplen con las siguientes normativas: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Dirección Técnica

GERMANS BOADA, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificación técnica sin previo aviso.
Queda prohibida toda reproducción total o parcial de la obra, en cualquier formato y por cualquier medio o procedimiento ya sea mecánico, fotográfico o electrónico sin autorización previa de **GERMANS BOADA S.A.**

G. CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTENTS

A. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Assembly
- Safety
- Hooking up
- Applications
- Recommendations concerning the work area

B. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

C. KNOW YOUR PRODUCT

D. STARTING THE MACHINE

- Items to be checked before starting the machine
- Switching on and off
- Mechanical and electronic speed regulator (RUBIMIX)

A. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly

Once you have unpacked your machine, check to make sure that there are no damaged or broken parts. If there are, and you need to change these components they must only be replaced by original of the manufacturer; otherwise the GS mark can be not valid (if in doubt, consult the manufacturer).

Safety

Read carefully and understand the safety measures before the use of the machine.

For safe operation on the grinder, the operating and safety instructions must be fully read and strictly observed.

Hooking up

Check that the voltage and frequency of the machine shown on the characteristics plate match the electric system.

Coil feeding cable during transport. Never move the machine by tugging at the cable.

Applications

The machine is intended for stirring powder-type building materials such as mortar, plaster, cement, and solvent-free paints, varnish and similar substances.

The user alone is responsible for any liabilities caused by usage other than intended.

Recommendations concerning the work area

Pay close attention to the state of the area where the job is to be done. Keep it clean and well lit. The machine should be kept clean at all times in order to ensure optimum performance and the safest working conditions.

Do not open dispose of it through the available collection points.

B. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

1.  **ATTENTION!** Read all safety warnings and all instructions.
2. Save all warnings and all instructions for future reference.
3. Keep the work area clean and well lit.
4. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
5. Keep away from children and curious while operating power tools.
6. The plug of the machine must match the base of the socket. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.
7. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators.

E. INSTRUCTIONS FOR USE

F. MAINTENANCE

- Cleaning and maintenance
- Storage

G. GENERAL CHARACTERISTICS

- Technical characteristics
- Electric mitring saws for tiles
- Exploding

H. DECLARATION OF COMPLIANCE WITH EEC REGULATIONS

8. Do not expose power tools to rain or wet conditions.
9. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, lifting or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
10. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.
11. If the use of a tool in a damp location is unavoidable, use a power protected by a residual current device (RCD).
12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
13. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
14. Avoid accidental starting. Make sure the switch is in "open" position before connecting to the network and / or battery pack, picking up or carrying the tool.
15. Remove any adjusting key or wrench before starting the machine.
16. Not exceeded. Keep your feet on the ground and balance at all times.
17. Vista properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
18. Where arrangements for connecting means dust extraction and collection, ensure these are connected and properly used.
19. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
20. Do not use the power tool if the switch does not turn "closed" and "open".
21. Remove the plug from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.
22. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow the use of power tools to people unfamiliar with the tool or these instructions.
23. Maintain power tools. Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of power tools. Power tools are repaired before use, when they are damaged.
24. Keep cutting tools sharp and clean.
25. Use the power tool, accessories and tool tips, etc.. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to develop.
26. Please check your power tool serviced by qualified repair service using only identical replacement parts.
27. When unpacking the machine check that there are no missing or broken parts. If any, replace with original parts. If changing electrical components and equipment approved



English

TRANSLATION OF THE ORIGINAL

6.

- by the same reference (if in doubt check with the manufacturer).
28. Check that the voltage and frequency indicated on the machine nameplate match the network. (Fig. plate).
 29. For total security guarantee gloves, overalls, safety glasses and hearing.
 30. Skid footwear are recommended when working outdoors.
 31. Use protective caps for long hair.
 32. Do not use the machines in the presence of flammable liquids or gases.
 33. This machine will work better and more safely at the rate for which property is intended.
 34. Examine the cords periodically and if damaged machine repaired by an authorized service.
 35. Browse extensible cords periodically and replace if damaged.
 36. Keep handles dry, clean and free of grease and oil.
 37. When not in use, before repair and when changing accessories such as blades, bits and cutters, disconnect the machine from the power supply.
 38. Before reusing a machine, it should be carefully checked to determine that it will work properly and will be suitable for the role to which it is intended.
 39. Examine the alignment and fixing of moving parts, breakage of parts, mounting, and other conditions that may affect its operation.
 40. In case of failure of the machine, a guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician.
 41. Do not mix materials with a flash point below 21°C.
 42. Do not use solvents to clean tools. It could be dangerous because of the risk of explosion.
 43. The use of any accessories or attachments other than those recommended in this instruction manual may create a risk of personal injury.
 44. It is essential to have adequate artificial lighting in work areas where ambient light is insufficient.
 45. Recommended working temperatures between 0 and 40 ° C and between 0.8 and 1.1 bar.

C. KNOW YOUR PRODUCT

Machine components:

- 1 Adjustable handle.
- 2 Handle lock.
- 3 Mechanical speed regulator (I / II).
- 4 On/off switch and speed control.
- 5 Switch retention-off button.
- 6 Motor protection casing.
- 7 Ventilation grille.
- 8 Tool holder.
- 9 Auxiliary spanner (19 mm).
- 10 Spanner (22 mm).
- 11 Ø 140 mm. FAST-IN paddle.
- 12 FAST-IN adapter.

D. STARTING THE MACHINE

Items to be checked before starting the machine

Before using this machine, verify that no parts are worn out, damaged or broken. Should you find any part that is not in proper condition, have it repaired or replaced immediately.

The input voltage must be the same as the voltage indicated on the machine features label. 230V machines can also be connected to 210V / 240V. 110V can also be connected to 100V / 120V.

Incorrect use may damage the tool.

Follow the instructions below:

- Only use mixing tools up to the maximum indicated diameter.
- When using the mixing tool, make sure the revolutions do not drop sharply or the machine stops.

Switching on and off

Switching on

- First press the switch retention off button and then press the on switch.

Switching off

- Release the on switch to turn off the machine.

Mechanical speed regulator (fig.1)

- With the machine turned off, turn the switch to change the speed.
- When the speed cannot be changed by turning the switch completely, turn the mixer paddles slightly and then change the speed.

Speed regulation (fig.2)

- Press the switch progressively to obtain the desired speed.
- The number of revolutions required depends on the material and can be determined by testing.
- After working at a low number of revolutions, leave the machine to operate without load at maximum revolutions for about 3 minutes so that it cools down.

E. INSTRUCTIONS OF USE

Before any adjusting or fine tuning:

- Turn the machine off.
- Take out the plug.
- Wait until the machine has completely stopped.

MIXER: Inserting the mixer.

FAST-IN connection:

- Insert the M14 tread of the FAST-IN adapter into the axis tool-holder connection (fig.3). Use the 19 mm spanner to fix it tight.
- Take out the two parts that make up the mixer paddle from the box.
- Screw the two parts together. Use the 22 mm spanner to screw in the two parts correctly.
- Insert paddle, aligning pin with adapter's slot (fig.4).
- Press the protector and insert pin into the slot (fig.5).
- Release the protector and check that the paddle is firmly fixed and locked (fig.6).

M14 tread connection:

- Screw the top part of the mixer paddle into the mixer output axis M14 (fig.7).
- Using the 22 mm spanner screw in the mixer paddle tightly, turning it to the right. Use the 19 mm auxiliary spanner in the output axis to secure the mixer paddle (fig.8).

REPLACING THE MIXER:

FAST-IN connection:

- Press the protector and release the paddle.

M14 tread connection:

- Using the 22 mm spanner, unscrew the mixer paddle by turning to the left.
- If the mixer paddle has got stuck, use a 19 mm auxiliary spanner on the flat part of the nut.

Recommendations:

- The mixer should keep turning for a while after the machine has been turned off.
- If the gromatic paddle touches a surface it could cause it to rebound.
- Start the machine by pressing the on/off switch lightly to achieve maximum speed only after the mixer paddle has been introduced into the mixture.
- The mixer must be selected according to the product to be stirred.
 - If the product to be stirred has a low viscosity, the left propeller mixer should be used.

- If the product to be stirred has a high viscosity the right propeller mixer should be used.
- When stirring move the device up and down.

penal action being taken.

GERMANS BOADA S.A. reserves the right to make any technical modification without previous notice.

F. MAINTENANCE

Cleaning and maintenance.

- Correct maintenance of the machine will prolong its useful life.
- The lever switch should always be left in the proper function and in correct condition.
- The mixing tools must be cleaned after use or when they have not been used for a long time.
- Cleaning is usually effective by using jets of water or quartz sand.
- Do not exert any mechanical pressure on the machine, such as hard blows, as this could damage it.
- The mixer axis must always be clean.
- The respirator of the motor protective case must never be covered when the machine is in use.
- The respirator should be cleaned frequently.
- Under no circumstances should materials be introduced into the machine.
- Original spare parts only should be used for the machine.
- The condition of the brush should be checked frequently.
 - When the machine has been operating for 60 hours, change the brush if it is worn out.
 - Turn-off and disconnect the machine. Remove brush covers. (fig.A)
 - Take off the plate and change the brush. (fig.B)

Storage.

The unit should be stored in a dry place it is protected against Freezing.

The start up and shut down of the machine must be carried out according to the instructions of each country at a collection point for the correct classification and treatment of materials.

G. GENERAL CHARACTERISTICS

Exploding.....	Pag.48
Technical characteristics.....	Pag. 51
Electric mitring saws for tiles.....	Pag. 52

H. DECLARATION OF COMPLIANCE WITH EEC REGULATIONS

Germans Boada, S.A.
Avda Olimpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Declare under our responsibility that the machines:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

described in the documentation provided, conform to the essential requirements of the Directive: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. And comply with the following standards: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Technical Direction

Without the previous authorisation of **GERMANS BOADA S.A.**, the partial or total reproduction of this manual, in any format or by any means or process, is strictly prohibited, whether such reproduction be mechanical, photographic or electronic.

Any of these activities will incur legal liability and may give rise to



INDEX

A. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Montage
- Sécurité
- Branchement
- Applications
- Limitations sur les conditions environnementales

B. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

C. PRÉSENTATION DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

D. MISE EN MARCHE

- Vérifications préalables à la mise en marche
- Mise sous / hors tension
- Régulateur de vitesse mécanique et électronique (RUBIMIX)

A. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage

Au déballage de la machine, vérifier s'il n'y a pas de pièces endommagées ou cassées. Dans le cas de nécessité de changement de ses composants, ils doivent uniquement être remplacés par les pièces d'origine du fabricant, dans le cas contraire, le risque de marquage GS peut être invalide (en cas de doute, consulter le fabricant).

Sécurité

Les mesures de sécurité doivent être lues et comprises avant l'utilisation de la machine.

Pour travailler sans danger avec cette machine, il est impératif d'en avoir lu attentivement le mode d'emploi et de respecter au pied de la lettre les consignes qui s'y trouvent.

Branchement

Vérifier que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque des caractéristiques

De la machine coïncident avec celles du secteur.

Pour le transport, enrouler le câble d'alimentation. Ne jamais déplacer la machine en la tirant par le câble.

Applications

L'appareil est conçu pour le gâchage de matériaux de construction en poudre tels que mortiers, enduits, colles ainsi que peintures et vernis exempts de produits solvants, ou pour le gâchage de matériaux similaires.

L'utilisateur assume à lui seul la responsabilité d'une utilisation non conforme à la destination de la machine.

Limitations sur conditions environnementales

Tenir compte des conditions de l'environnement de travail. Il doit être propre et bien éclairé. La machine doit toujours être propre pour pouvoir en tirer le meilleur rendement dans les conditions de travail les plus sûres.

Ne pas ouvrir l'appareil. Le diriger vers l'une des stations de collecte existantes.

B. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. **ATTENTION !** Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
2. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour une consultation future.
3. Maintenir la surface de travail propre et bien éclairée.
4. Ne pas manipuler des outils électriques en environnement à risques explosifs, comme les liquides inflammables, gaz et poudres.
5. Maintenir les enfants éloignés et curieux durant l'utilisation d'un outil électrique.
6. La prise de l'outil électrique doit correspondre avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier

E. MODE D'EMPLOI

F. ENTRETIEN

- Nettoyage et entretien
- Rangement

G. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Caractéristiques techniques
- Système électrique
- Exploding

H. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES CE

une prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise avec des outils électriques équipée de prise de terre.

7. Eviter tout contact avec le corps avec des surfaces avec des tuyaux, radiateurs, cuisines électriques et réfrigérateurs mis à terre.
8. Ne pas exposer les outils électriques sous la pluie ou en environnement humide.
9. Ne pas abuser du câble. Ne jamais utiliser le câble pour porter, lever ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le câble éloigné d'une source de chaleur, huile, bords tranchants ou de pièces mobiles.
10. Lors de la manipulation d'un outil électrique en extérieur, utiliser une rallonge adaptée pour une utilisation en extérieur.
11. Dans le cas d'une utilisation inévitable en milieu humide, utiliser l'alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (RCD).
12. Rester vigilant durant la manipulation et l'utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser la machine électrique en cas de fatigue ou sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
13. Utiliser un équipement de sécurité personnel. Toujours porter une protection pour les yeux.
14. Eviter un démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur est en position "ouvert" avant le branchement au réseau et ou à la batterie, pendant son transport.
15. Enlever les clés éventuelles ou outils d'ajustement avant la mise en marche de l'appareil électrique.
16. Ne pas se surpasser. Maintenir les pieds bien à plat sur le sol et conserver l'équilibre à tout moment.
17. Utiliser des vêtements adéquats. Ne pas mettre des vêtements amples ou bijoux. Maintenir les cheveux attachés, les vêtements et les gants hors de portée des appareils en marche.
18. En cas d'existence de dispositif pour le branchement des moyens d'extraction et récupération de poussières, s'assurer à ce que les appareils sont bien branchés et de leur correcte utilisation.
19. Ne jamais forcer l'appareil électrique. Utiliser l'appareil électrique en fonction de son application.
20. Ne pas utiliser l'appareil électrique dans le cas où l'interrupteur ne se positionne pas en fonction "fermé" et "ouvert".
21. Débrancher la prise de la source d'alimentation et/ou de la batterie avant d'effectuer toute manipulation de l'appareil, changement des accessoires ou de stockage des outils électriques.
22. Stocker les outils électriques inactifs hors de la portée des enfants et ne pas laisser la manipulation de l'appareil électrique par des personnes non familiarisées avec l'outil ou avec ses instructions.
23. Entretenir les appareils électriques. Contrôler le bon alignement des parties mobiles, de pièces éven-

Français

TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

RUBI

- tuellement cassées ou autres conditions pouvant affecter leur bon fonctionnement. Les appareils défectueux doivent être réparés avant utilisation.
24. Entretenir les outils de coupe aiguisés et propres.
25. Utiliser l'appareil électrique, accessoires et pointes de l'outil, etc...en fonction des ses instructions, tout en tenant compte des conditions de travail et les travaux à effectuer.
26. Faire réviser l'appareil électrique par un Service de réparation qualifié avec l'utilisation des pièces détachées d'origine identiques.
27. Pendant le déballage de l'appareil, s'assurer de l'absence de pièces cassées ou defectueuses. Dans le cas contraire, changer ces dernières par les pièces d'origine. Dans le cas de composants électriques défectueux ou cassés, changer ces derniers par des appareils homologués et de même référence (en cas de doute, consulter le fabricant).
28. Vérifier que la tension et la fréquence de la machine concernée sur la plaque de caractéristiques qui doivent coincider avec celles du réseau (fig. plaque de caractéristiques).
29. Pour une garantie totale de sécurité, utiliser des gants, salopette, protections oculaires et auditives.
30. Chaussures anti-dérapantes recommandées pour les travaux extérieurs.
31. Utiliser des bonnets protecteurs pour les cheveux longs.
32. Ne pas utiliser les appareils en cas de présence de liquides ou gaz inflammables.
33. Cet appareil sera plus performant et plus sûr si il est utilisé dans de bonnes conditions..
34. Contrôler périodiquement les câbles de l'appareil et faire réparer en cas de dommage par un Service après vente agréé.
35. Examiner périodiquement les câbles extensibles et remplacer en cas de dommage.
36. Maintenir les poignées sèches, propres et libres de graisse ou huile.
37. Débrancher la machine de sa source d'alimentation avant réparation ou en cas de changement des accessoires tels que les lames de scies, trépans et ciseaux.
38. Avant de remettre l'appareil en marche, tester attentivement pour vérifier son bon fonctionnement et son aptitude à sa bonne application.
39. Vérifier son bon alignement et fixation des parties mobiles, les jonctions entre les parties, le montage et autres conditions qui peuvent affecter son bon fonctionnement.
40. En cas de panne de l'appareil, une protection ou autres parties endommagées, l'appareil doit être réparé de façon appropriée ou remplacé par un Service après vente agréé.
41. Ne pas mélanger avec un point d'inflammation inférieur à 21°C
42. Ne pas utiliser de dissolvants pour le nettoyage des appareils, ils peuvent être dangereux car il existe un risque d'explosion.
43. L'utilisation d'accessoires ou compléments différents des éléments recommandés dans ce manuel d'instructions peut provoquer des risques de dommages personnels.
44. Il est impératif de disposer d'un éclairage artificiel adapté dans les zones de travail dans le cas où la lumière ambiante est insuffisante.
45. Température de travail recommandée entre 0 et 40°C et entre 0,8 et 1,1 bar.

C. PRÉSENTATION DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

Composants de la machine.

- 1 Poignée réglable.
2 Verrouillage / déverrouillage de la poignée.
3 Sélecteur mécanique de vitesse (I / II).
4 Mise en marche / arrêt et réglage de la vitesse.
5 Bouton de retenue-verrouillage de l'interrupteur.
6 Carter de protection du moteur.
7 Grille de ventilation.
8 Porte-outil.
9 Clé auxiliaire (19 mm).
10 Clé plate (22 mm).

- II Malaxeur FAST-IN Ø 140 mm
I2 Adaptateur FAST-IN

D. MISE EN MARCHE

Vérifications préalables à la mise en marche.

Avant d'utiliser la machine, vérifier s'il n'y a pas de pièces usées, détériorées ou cassées ; si c'est le cas, la réparer ou la remplacer immédiatement.

La tension de la source d'alimentation doit être conforme à la valeur indiquée sur l'étiquette signalétique de la machine. Les machines de 230V peuvent être branchées sur du 210/240V. Les machines de 110V peuvent quant à elles être branchées sur du 100/120V. Un usage inapproprié de l'appareil peut entraîner la détérioration de l'outil.

Les instructions ci-dessous doivent par conséquent être respectées :

- N'utiliser que des outils conformes au diamètre maximum indiqué.
- Travailler avec l'outil en veillant à ce que le régime du moteur ne soit pas trop faible ou que la machine ne s'arrête.

Mise sous / hors tension.

Mise en marche

- Appuyer tout d'abord sur le bouton de retenue-verrouillage de l'interrupteur et appuyer ensuite sur l'interrupteur de mise en marche.

Arrêt

- Relâcher l'interrupteur de mise en marche pour éteindre la machine.

Régulateur de vitesse mécanique (fig.1)

- Tourner l'interrupteur pour changer la vitesse. Cette opération doit impérativement être effectuée lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Lorsque la vitesse ne peut entièrement être changée en tournant l'interrupteur, tourner légèrement les palettes de malaxage et passer la vitesse.

Réglage de la vitesse (fig.2)

- Appuyez progressivement sur le contacteur d'allumage pour obtenir la vitesse désirée.
- Le nombre de tours nécessaires par minute dépend du matériau à malaxer et peut être déterminé en procédant à une série d'essais.
- Après avoir utilisé la machine à un régime relativement faible, la laisser fonctionner à vide à plein régime pendant environ 3 minutes afin qu'elle puisse se refroidir.

E. MODE D'EMPLOI

Avant tout réglage ou calibrage :

- Éteindre la machine.
- Retirer la prise.
- Et patienter jusqu'à ce que la machine soit complètement arrêtée.

MALAXEUR: Insertion du malaxeur.

Connection FAST-IN

- Vissez l'adaptateur FAST-IN au mandrin (fig. 3). Utilisez la clé de 19 mm pour cette opération.
- Sortir les deux éléments de la boîte qui composent la fouet de malaxage.
- Visser les deux éléments entre eux. Pour procéder à un vissage correct, faire appel à la clé plate (22 mm).
- Insérez la tige, en alignant l'adaptateur avec le pivot (Fig. 4).
- Retirez le protecteur de l'adaptateur et introduisez le pivot dans la rainure (Fig. 5).

- La protection de l'adaptateur et vérifiez que la tige est parfaitement bloquée (Fig. 6).

Connection M14

- Visser la partie supérieure de la fouet de malaxage dans l'axe de sortie M14 du malaxeur (Fig. 7).
- À l'aide de la clé plate (22 mm), visser solidement la fouet de malaxage en tournant vers la droite. Utiliser la clé auxiliaire (19 mm) au niveau de l'axe de sortie pour renforcer la fixation de cette palette (Fig. 8).

REEMPLACEMENT DU MALAXEUR:

Connection FAST-IN

- Enlevez le protecteur de l'adaptateur et prenez la tige.

Connection M14

- À l'aide de la clé plate (22 mm), dévisser la palette en tournant vers la gauche.
- En cas de blocage de cette dernière, faire appel à une clé plate auxiliaire (19 mm) en appliquant cette dernière au niveau de la partie plate de l'écrou.

Recommendations:

- Le malaxeur continue de tourner pendant quelques instants après arrêt de l'appareil.
- Éviter tout contact de la palette avec un élément extérieur au risque de provoquer un tressautement de l'appareil.
- Lancer l'appareil en appuyant légèrement sur l'interrupteur march/arrêt afin d'atteindre la vitesse maximum en veillant à ce que la fouet de malaxage ait été introduite dans le matériau à mélanger.
- Le choix du malaxeur dépend du produit à mélanger.
 - Si la viscosité du produit à mélanger est faible, utiliser le malaxeur à hélice à gauche.
 - Si le produit à mélanger possède une viscosité élevée, utiliser le malaxeur à hélice à droite.
 - Lors du mélange, déplacer l'appareil de haut en bas et de bas en haut.

F. ENTRETIEN

Nettoyage et entretien.

- L'interrupteur à levier doit toujours être maintenu dans la position appropriée et entretenu dans les meilleures conditions possibles.
- Les outils de malaxage doivent être nettoyés après chaque utilisation ou lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pendant une longue période.
- Pour le nettoyage, faire appel à un jet d'eau sous pression ou à du sable quartzeux.
- N'exercer aucune pression mécanique sur l'appareil (coup violent) au risque d'endommager ce dernier.
- L'axe de mélange doit toujours être maintenu dans un bon état de propreté.
- Ne jamais recouvrir le reniflard d'aération du carter de protection du moteur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Le reniflard doit être nettoyé régulièrement.
- Il est formellement interdit d'introduire tout type de matériaux dans la machine.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine pour remettre l'appareil en état.
- Vérifier systématiquement l'état du mentonnet.
 - Après 60 heures d'utilisation, procédez à la substitution des lames si elles sont usées.
 - Éteignez et débranchez l'appareil. Retirez les couvercles de protection. (Fig.A).
 - Retirer la plaque et remplacer le mentonnet. (fig.B)

Rangement.

L'appareil doit être gardé à l'abri de l'humidité et du gel.

La mise en hors Service et démontage de la machine devra être réalisée, en accord avec la législation de chaque pays, dans un point de collecte sélective pour la classification correcte et traitement

des matériaux.

G. CARACTERISTIQUES GENERALES

Exploding.....	Pag. 48
Caractéristiques techniques.....	Pag. 51
Système électrique.....	Pag. 52

H. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiadas, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Déclare, sous sa responsabilité, que les machines:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

Décrivées dans la documentation jointe, sont conformes aux exigences essentielles de la directive: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. Et remplissent les exigences suivantes: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Direction technique

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent ouvrage, quel qu'en soit le format ou par quelque procédé que ce soit (mécanique, photographique ou électronique), faite sans le consentement préalable de **GERMANS BOADA S.A.** est strictement interdite. Ces activités sont sanctionnées par la loi et pourraient donner lieu à des poursuites judiciaires.

GERMANS BOADA S.A. se réserve le droit d'introduire toute modification technique sans préavis.

ÍNDEX**A. INSTRUCCIONS DE MUNTATGE**

- Muntatge
- Seguretat
- Connexió
- Aplicacions
- Limitacions sobre condicions ambientals

B. MESURES DE SEGURETAT**C. CONEGUI EL PRODUCTE****D. POSADA EN MARXA**

- Comprovacions prèvies a la posada en marxa
- Connexió i desconexió
- Regulador mecànic i elèctric de velocitat (RUBIMIX)

A. INSTRUCCIONS DE MUNTATGE**Muntatge**

Al moment de desembalar la màquina comproveu que no hi ha peces trencades o malmeses. En cas d'haver-n'hi alguna, substituïu-la per un recanvi original. Si es tracta d'un component elèctric, canvieu-lo per un aparell homologat i amb la mateixa referència (en cas de dubte consulteu el fabricant).

Seguretat

Les mesures de seguretat s'han de llegir i entendre abans d'utilitzar la màquina.

Per poder treballar amb l'aparell sense perill, heu de llegir totes les instruccions de maneig i també elsfulls amb indicacions de seguretat, i heu de seguir estrictament les indicacions que s'hi descriuen.

Connexió

Comproveu que la tensió i la freqüència de la màquina indicades a la placa de característiques coincideixen amb les de la xarxa.

Durant el transport, recolliu el cable d'alimentació tot cargolant-lo. No moveu la màquina estirant-la pel cable.

Aplicacions

L'aparell ha estat dissenyat per mesclar materials deconstrucció en pols, com morter, arrebossat adhesius, pintures, laques i altres substàncies similars que no continguin dissolvents.

Si feu una utilització no reglamentària, la responsabilitat recau exclusivament en l'usuari.

Limitacions sobre condicions ambientals

Parieu atenció a les condicions de l'entorn de treball. Manteniu-lo net i ben iluminat. La màquina ha de mantenir-se sempre neta per tal d'obtenir el màxim rendiment en les condicions de treball més segures.

No obriu l'aparell i torneu-lo a través dels establiments de recollida disponibles.

B. MESURES DE SEGURETAT

1. **ATENCIÓ!** Llegeixi totes les advertències de seguretat i totes les instruccions.
2. Guardi totes les advertències i totes les instruccions per a una referència futura.
3. Mantingui l'àrea de treball neta i ben iluminada.
4. No faci servir eines elèctriques en atmosferes explosives, com ara en presència de líquids inflamables, gasos o pols.
5. Mantingui allunyats als nens i curiosos mentre fa servir una eina elèctrica.
6. La clavilla de l'eina elèctrica ha de coincidir amb la base de la presa de corrent. No modificar mai la clavilla de cap manera. No fer servir cap adaptador de clavilles amb eines elèctriques posades a terra.
7. Eviti el contacte del cos amb superfícies posades a terra com canonades, radiadors, cuines elèctriques i refrigeradors.

E. INSTRUCCIONS D'ÚS**F. MANTEINIMENT**

- Neteja i manteniment
- Emmagatzematzatge

G. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

- Característiques tècniques
- Circuit elèctric
- Exploding

H. DECLARACIÓ DE CONFORMATITAT SEGONS DIRECTIVES CE

8. No exposi les eines elèctriques a la pluja o condicions d'humitat.
9. **No abusi del cable.** No fer servir mai el cable per transportar, aixecar o desendollar l'eina elèctrica. Mantingui el cable lluny de la calor, oli, voravius o peces en moviment.
10. Quan faci servir una eina elèctrica a l'exterior, utilitzeu un allargador de cable adequat per a ús a l'exterior.
11. Si l'ús d'una eina en un lloc humit és inevitable, utilitzeu una alimentació protegida per un dispositiu de corrent residual (RCD).
12. Estigueu alerta, vigili el que està fent i utilitzeu el sentit comú quan manegui una eina elèctrica. No utilitzeu una eina elèctrica quan estigui cansat o sota la influència de drogues, alcohol o medicaments.
13. Faci servir equip de seguretat personal. Porti sempre protecció per als ulls.
14. Eviti una arrencada accidental. Asseguris que l'interruptor està en posició "obert" abans de conectar a la xarxa i/o la bateria, agafar o transportar l'eina.
15. Retiri qualsevol clau o eina d'ajustament abans d'arrencar l'eina elèctrica.
16. No sobrepassi. Mantingui els peus ben assentats sobre el sòl i conservi l'equilibri en tot moment.
17. Vesteixi adequadament. No porti roba solta o joies. Mantingui el seu cabell, la seva roba i guants allunyats de les peces en moviment.
18. Si hi ha dispositius per a la connexió de mitjans d'extracció i recollida de pols, asseguris que aquests estiguin connectats i es facin servir correctament.
19. No forci l'eina elèctrica. Utilitzi l'eina elèctrica correcta per la seva aplicació.
20. No utilitzi l'eina elèctrica si l'interruptor no gira "tancat" i "obert".
21. Desendolli la clavilla de la font d'alimentació i/o de la bateria abans d'efectuar qualsevol ajust, canvi d'accessoris, o d'emmagatzemar les eines elèctriques.
22. Emmagatzemzi les eines elèctriques inactives fora de l'abast dels nens i no permeti el maneig de l'eina elèctrica a persones no familiaritzades amb les eines o amb aquestes instruccions.
23. Verifiqui les eines elèctriques. Comprovi que les parts móbils no estiguin desalineades o bloquejades, que no hi hagi peces trencades o altres condicions que puguin afectar el funcionament de les eines elèctriques. Les eines elèctriques es reparen abans del seu ús, quan estan danyades.
24. Mantingui les eines de tall afilades i netes.
25. Utilitzi l'eina elèctrica, accessoris i puntes d'eina, etc. d'acord amb aquestes instruccions i tenint en compte les condicions de treball i el treball a desenvolupar.
26. Faci revisar la seva eina elèctrica per un servei de



- reparació qualificat utilitzant solament peces de re-canvi idèntiques.**
27. En desembalar la màquina comprovi que no hi ha peces danyades o trencades. En cas d'haver-hi, substitueix-les per recanvis originals. De ser components elèctrics canviar per aparells homologats i d'igual referència (en cas de dubte consultar amb el fabricant).
28. Comprovi que la tensió i la freqüència de la màquina indicada a la placa de característiques coincideixen amb les de la xarxa. (Fig. placa de característiques).
29. Per a una total garantia de seguretat utilitzar guants, roba adequada, protectors ooculars i auditius.
30. Es recomana calçat antilliscant quan es treballi en exteriors.
31. Utilitzi barrets protectors per als cabells llargs.
32. No utilitzar les màquines en presència de líquids o gasos inflamables.
33. Aquesta màquina treballarà millor i de manera més segura de la característica nominal per a la qual està destinada.
34. Examini periòdicament els cables de la màquina i si estiguen danyats reparar a través d'un servei autoritzat.
35. Examini periòdicament els cables extensibles i reemplaçar-los si estan danyats.
36. Mantenir les empunyadures seques, netes i llures de greix i oli.
37. Quan no s'utilitzen, abans de la reparació i quan es canviïn accessoris com ara fulles de serra, broques i fulles, desconectar la màquina de l'alimentació.
38. Abans de tornar a fer servir una màquina, aquesta hauria de comprovar acuradament per determinar que funcionarà apropiadament i que serà apta per a la funció a la qual està destinada.
39. Examinar l'alineació i fixació de les parts móbils, el trencament de les parts, el muntatge i altres condicions que puguin afectar el seu funcionament.
40. En cas d'averia de la màquina, una protecció o una altra part que estigui danyada, hauria de ser reparada apropiadament o substituïda per un servei autoritzat.
41. No barregi materials amb un punt d'inflamació inferior a 21 ° C.
42. No utilitzi dissolvents per netejar les eines. Podria ser perillós ja que hi ha risc d'explosió.
43. L'ús de qualsevol accesorio o complement diferent del recomanat en aquest manual d'instruccions pot produir risc de danyos personals.
44. És imprescindible disposar d'il·luminació artificial adequada en les zones de treball quan la llum ambiental sigui insuficient.
45. Temperatura recomanada de treball entre 5 i 40 ° C i entre 0,8 i 1,1 bar.

C. CONEGUI EL PRODUCTE

Elements de la màquina

- 1 Empunyadura regulable
- 2 Bloqueig / desbloqueig empunyadura.
- 3 Selector mecànic de velocitat (I / II).
- 4 Interruptor de connexió / desconexió i control de velocitat.
- 5 Botó de retenció-tancament de l'interruptor.
- 6 Caixa protectora del motor.
- 7 Reixeta de ventilació.
- 8 Portaeines.
- 9 Clau auxiliar (19 mm).
- 10 Clau fixa (22 mm).
- 11 Vareta mescladora FAST - IN Ø 140 mm.
12. Adaptador FAST - IN.

D. POSADA EN MARXA

Comprovacions prèvies a la posada en marxa

Abans de fer servir la màquina, comproveu que no hi ha peces gastades, malmeses o trencades; si en trobeu alguna, repareu-la o substituïu-la immediatament.

El voltatge de la font d'alimentació ha de coincidir amb la tensió indicada a l'etiqueta de característiques de la màquina. Les màquines de 230

V també es poden connectar a 210V / 240V. Les màquines de 110V també es poden connectar a 100V / 120V.

Una utilització incorrecta pot malmetre l'eina.

Considereu, per tant, les instruccions següents:

- Utilitzeu nomes eines que no superin el diàmetre màxim indicat.
- Treballieu amb l'eina de manera que les revolucions no baixin bruscament ni la màquina s'arribi a parar.

Connexió i desconexió

Connexió

- Premeu primer el botó de retenció-tancament de l'interruptor i, després, premeu l'interruptor d'encesa.

Desconnexió

- Per a apagar la màquina, deixeu anar l'interruptor d'encesa.

Regulador mecànic de velocitat (fig.1)

- Per a canviar la velocitat, sempre amb la màquina apagada gireu l'interruptor.
- Quan no pugueu canviar completament la velocitat fent girar l'interruptor, gireu una mica les paletes mescladores i canvieu la velocitat.

Regulació de velocitat (fig.2)

- Premeu l'interruptor d'encesa progressivament per obtenir la velocitat que desigui.
- El nombre de revolucions necessàries depèn del material, i s'el pot determinar fent unes quantes proves.
- Després d'haver treballat a un nombre baix de revolucions, deixeu que la màquina funcioni sense càrrega a revolucions màximes durant uns 3 minuts, perquè es refrigeri.

E. INSTRUCCIONS D'ÚS

Abans d'un ajustament o calibratge:

- Apagueu la màquina.
- Desendolleu-la.
- Espereu-vos fins que la màquina estigui completament parada.

MESCLADOR: Inseriu el mesclador.

Connexió FAST - IN:

- Enrosqui la terminal M14 de l'adaptador FAST-IN al portaeines (fig. 3). Utilitzeu la clau fixa (19 mm) per enroscar correctament.
- Traieu de la caixa les dues parts que formen la paleta mescladora.
- Enrosqueu totes dues parts. Per a enroscar correctament ambdues parts, utilitzeu la clau fixa (22 mm).
- Introduïu la vareta, alineant el pivot amb la ranura de l'adaptador (fig.4).
- Traieu el protector de l'adaptador i introduïu el pivot a la ranura (fig.5).
- Deixeu anar el protector de l' adaptador i comprovi que la vareta ha quedat perfectament bloquejada (fig. 6).

Connexió M14:

- Cargar la part superior de la paleta mescladora amb l'eix de sortida M14 del mesclador (fig. 7).
- Utilitzant la clau fixa (22 mm), cargoleu amb força la paleta mescladora, girant cap a la dreta. Utilitzeu la clau auxiliar (19 mm) en l'eix de sortida, per a una major fixació de la paleta mescladora, girant cap a la dreta (fig. 8).

SUBSTITUCIÓ DEL MESCLADOR:

Connexió FAST - IN:

- Traieu el protector de l'adaptador i traieu la vareta (fig. 7).

Connexió M14:

- Amb la clau fixa (22 mm), desenrosqueu amb força la dolla, girant cap a l'esquerra.
- Donat cas que la dolla s'encallí, utilitzeu la clau auxiliar (19 mm) i apliqueu-la a la part plana de la femella.

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Direcció tècnica

Recomanacions:

- Després d'apagar la màquina, el mesclador continua girant durant una estona.
- Si la paleta giratòria toca una superfície, es podria produir un rebot.
- Poseu la màquina en marxa prement lleugerament l'interruptor de connexió/desconnexió, de manera que no assoleixi la velocitat màxima fins que la paleta mescladora s'hagi introduït en la méscla.
- Cal seleccionar el mesclador segons el producte que s'hagi de remenar.
 - Si el producte a remenar té una viscositat baixa, cal utilitzar el mesclador d'hèlix a l'esquerra.
 - Si el producte a remenar té una viscositat baixa, cal utilitzar el mesclador d'hèlix a la dreta.
 - Quan remeneu, aneu apujant i abaixant l'aparell.

F. MANTENIMENT

Neteja i manteniment.

- El manteniment correcte de la màquina li pot allargar la vida útil.
- L'interruptor de palanca s'ha de mantenir sempre en la funció adequada i en condicions óptimes.
- Les eines mescladores s'han de netear després de fer-les servir o quan no se les ha utilitzat durant molt de temps.
- Normalment es pot portar a terme una neteja eficà amb aigua a raig o sorra de quars.
- No feu cap pressió mecànica sobre la màquina, com ara un cop fort, perquè el resultat seria molt perjudicial.
- L'eix del mesclador ha d'estar sempre net.
- Quan utilitzeu la màquina, no tapeu mai el respirador de la caixa protectora del motor.
- Cal netejar sovint el respirador.
- Està absolutament prohibit d'introduir materials en la màquina.
- Haurieu d'utilitzar exclusivament peces de recanvi originals per a la màquina.
- Cal que comproveu sempre l'estat de l'escombreta.
 - Quan el funcionament de la màquina abasta 60 hores, procedeixi a canviar les escombretes si aquestes es troben desgastades.
 - Apagueu i disconnecteu la màquina. Tregui les tapes protectores . (fig.A)
 - Retireu la placa i canvieu l'escombreta. (fig.B)

Enmagatzematge.

S'ha d'enmagatzemar en llocs secs i protegits del fred.

La posada en fora de servei i desballastament de la màquina s'ha de fer, d'acord amb les instruccions de cada país, en un punt de recollida selectiva per a la correcta classificació i tractament dels materials.

G. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Exploding.....	Pag. 48
Característiques tècniques.....	Pag. 51
Circuito elèctric.....	Pag. 52

H. DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

SEGONS DIRECTIVES CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpiques, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Declara bajo su responsabilidad, que las máquinas:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

descritas en la documentación que se adjunta, están conformes a los requisitos esenciales de la Directiva: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC.Y cumplen con las siguientes normativas: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

ÍNDICE

A. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Montagem
- Segurança
- Ligações
- Aplicações
- Limitações sobre condições ambientais

B. MEDIDAS DE SEGURANÇA

C. CONHEÇA O SEU PRODUTO

D. POSTA EM MARCHA

- Comprovações prévias à colocação em funcionamento
- Ligar e desligar
- Regulador mecânico e electrónico de velocidade (RUBIMIX)

A. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem

Ao desembalar a máquina comprove que não existem peças danificadas ou partidas. No caso de as haver, substitua-as por peças de reposição originais. No caso de se tratar de componentes elétricos, substituir por aparelhos devidamente homologados e de referência idéntica, (em caso de dúvida, consultar o fabricante)

Segurança

As medidas de segurança devem ser lidas e compreendidas antes da utilização da máquina.

Um trabalho seguro com o aparelho só é possível após ter lido atentamente as instruções de serviço e as indicações de segurança e após observar rigorosamente as indicações nelas contidas.

Ligações

Comprove que a tensão e a frequência da máquina, indicada na placa de características, coincidem com as da rede.

Durante o transporte, recolha o cabo de alimentação, enrolando-o.

Nunca move a máquina puxando pelo cabo.

Aplicações

O aparelho está concebido para misturar materiais de construção em forma de pó, p. ex., argamassas, adesivos, vernizes, e outras substâncias.

Não utilizando o aparelho de acordo com as disposições, a responsabilidade é toda do utilizador.

Limitações sobre condições ambientais

Preste atenção às condições envolventes do trabalho. Mantenha-o limpo e bem iluminado. A máquina deve manter-se sempre limpa com o fim de obter o máximo rendimento das condições de trabalho mais seguras.

Não abrir o aparelho. Em caso de abate, fazer a entrega em centros especializados de reciclagem destes materiais.

B. MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. **ATENÇÃO!** Leia todas as advertências de segurança e todas as instruções.
2. Guarde todas as advertências e todas as instruções para uma consulta posterior.
3. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.
4. Não manipule ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.
5. Mantenha afastadas as crianças e curiosos enquanto maneja uma ferramenta eléctrica.
6. A ficha da ferramenta eléctrica deve coincidir com a tomada de corrente. Não usar nenhum adaptador de fichas para ferramentas eléctricas sem terra.
7. Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à

E. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

F. MANUTENÇÃO

- Limpeza e manutenção
- Armazenamento

G. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Características técnicas
- Circuito eléctrico
- Exploding

H. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

terra, tais como canos, radiadores, cozinhas eléctricas e refrigeradores.

8. Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a situações de humidade.
9. Não esforce o cabo. Não utilize o cabo para levar, levantar ou desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, arestas vivas ou peças em movimento.
10. Quando manipula uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma extensão adequada para exterior.
11. Se é necessário a utilização de uma ferramenta eléctrica em local húmido, use uma alimentação protegida por um dispositivo apropriado.
12. Esteja atento, siga o que está fazer quando maneja uma ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica quando está cansado ou sob a influência de medicamentos ou álcool.
13. Use equipamento de protecção pessoal. Proteja sempre os olhos.
14. Evite um arranque accidental. Assegure-se de que o interruptor está em posição “desligado” antes de ligar à rede e/ou à bateria.
15. Retire qualquer chave de ferramenta de ajuste antes de arrancar com a ferramenta eléctrica.
16. Mantenha os pés bem assentes e conserve sempre o equilíbrio do corpo.
17. Vista-se adequadamente. Não vista roupa solta. Mantenha o cabelo, a roupa e luvas fora das peças em movimento.
18. Se há dispositivos para a ligação a meios de extração ou recolha de pó, assegure-se que estes estão ligados e se usam correctamente.
19. Não force a ferramenta eléctrica. Use a ferramenta eléctrica correcta para cada aplicação.
20. Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não funciona “ligado” e “desligado”.
21. Desligue a ficha da fonte de alimentação e/ou da bateria antes de efectuar qualquer ajustamento, troca de acessórios ou ao arrumar a ferramenta eléctrica.
22. Mantenha as ferramentas eléctricas inactivas fora do alcance de crianças e não permita o manuseamento da ferramenta eléctrica a pessoas não familiarizadas com as ferramentas ou com estas instruções.
23. Conserve as ferramentas eléctricas. Comprove que as partes móveis não estão desalinhasadas ou travadas, que não há peças estragadas ou noutras situações que possam afectar o funcionamento das ferramentas eléctricas. As ferramentas eléctricas, quando estão avariadas, reparam-se antes da sua utilização.
24. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
25. Use a ferramenta eléctrica, acessórios e pontas de ferramenta, etc, de acordo com as instruções e tenha em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar.
26. Faça a revisão à sua ferramenta eléctrica num ser-

viço de reparação qualificado usando sempre peças iguais (de origem).

27. Ao desembalar a máquina, comprove que não existem peças danificadas. No caso de as haver, substitua-as por peças originais. Ao serem peças eléctricas, troque por peças homologadas e de igual referência e, em caso de dúvida, consulte o fabricante.
28. Comprove que a tensão e a frequência da máquina, indicadas na etiqueta de características, coincidem com as da rede eléctrica (fig. etiqueta de características).
29. Para uma total garantia de segurança, utilize luvas, roupa adequada, protectores oculares e auditivos.
30. Recomenda-se calçado anti-deslizante quando trabalha em exteriores.
31. Utilizar um gorro protector para cabos compridos.
32. Não utilizar as máquinas em presença de líquidos ou gases inflamáveis.
33. Esta máquina trabalha melhor e de modo mais seguro de acordo com as características e para a qual está destinada.
34. Examinar periodicamente os cabos da máquina e, se estão danificados devem ser reparados num serviço autorizado.
35. Examinar periodicamente as extensões eléctricas e, caso estejam danificadas, substitua-as.
36. Manter as pegas secas, limpas e libertas de massa e óleos.
37. Quando não se utilizam, antes da reparação e quando se trocam acessórios, tais como folhas de serra, brocas, desligue a máquina da rede de alimentação eléctrica.
38. Antes de voltar a usar a máquina, esta deverá ser comprovada cuidadosamente para determinar que está em condições de funcionar e que está apta para a função a que se destina.
39. Examinar o alinhamento e a fixação das partes móveis, a ruptura de alguma peça, a montagem e outras situações que possam afectar o seu funcionamento.
40. Em caso de avaria da máquina, uma protecção ou outra parte que esteja danificada, deverá ser reparada adequadamente ou substituída num serviço técnico autorizado.
41. Não misture materiais com um ponto de inflamação inferior a 21°C.
42. Não utilize dissolventes para limpar as ferramentas. Pode ser perigoso já que existe risco de explosão.
43. O uso de qualquer acessório ou complemento diferente do recomendado neste manual de instruções pode originar risco de danos pessoais.
44. É imprescindível dispor de iluminação artificial adequada nas zonas de trabalho quando a luz ambiental é insuficiente.
45. Temperatura adequada de trabalho entre 0 e 40°C e entre 0,8 e 1,1 bar.

C. CONHEÇA O SEU PRODUTO

Elementos da máquina

- 1 Punho regulável.
- 2 Bloqueio/desbloqueio punho.
- 3 Seletor mecânico de velocidade (I / II).
- 4 Interruptor de ligar/desligar e controle de velocidade
- 5 Botão de retenção-fecho do interruptor.
- 6 Caixa protectora do motor.
- 7 Grelha de ventilação.
- 8 Porta ferramenta.
- 9 Chave auxiliar (19 mm).
- 10 Chave fixa (22 mm).
- 11 Vareta misturadora FAST-IN Ø 140 mm.
- 12 Adaptador FAST-IN.

D. POSTA EM MARCHA

Comprovações prévias à colocação em funcionamento.

Antes de utilizar a máquina, comprove que não existem peças gastas, danificadas ou partidas; se encontrar alguma, repare-a ou substitua-a imediatamente.

A voltagem da fonte de alimentação tem de coincidir com a tensão indicada na etiqueta de características da máquina. As máquinas de

230V podem também ligar-se a 210V / 240V. As máquinas de 110V podem também ligar-se a 100V / 120V.

A utilização incorrecta pode danificar a ferramenta. Siga por isso as seguintes instruções:

- Utilize apenas ferramentas até ao diâmetro máximo indicado.
- Trabalhe com a ferramenta de forma a que as rotações não baixem bruscamente ou até se chegue a parar a máquina.

Ligar e desligar.

Ligar

- Carregue primeiro no botão de retenção - fecho do interruptor e depois no interruptor de ligação.

Desligar

- Solte o interruptor de ligação para desligar a máquina.

Regulador mecânico de velocidade (fig.1)

- Sempre com a máquina desligada, rode o interruptor para mudar a velocidade.
- Quando não conseguir mudar a velocidade completamente rodando o interruptor, rode ligeiramente as pás misturadoras e mude a velocidade.

Regulação de velocidade (fig.2)

- Pressione o interruptor de arranque progressivamente para obter a velocidade que deseja.
- O número de rotações necessário depende do material, e pode ser determinado experimentando.
- Depois de ter trabalhado a um número de rotações reduzido, deixe a máquina funcionar sem carga a rotações máximas durante uns 3 minutos para refrigerar.

E. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de qualquer ajuste ou calibração:

- Desligue a máquina.
- Retire a ficha da tomada.
- Espere até a máquina estar completamente parada.

MISTURADOR: Inserir o misturador

Ligação FAST-IN:

- Enrosque o terminal M14 do adaptador FAST-IN no porta-ferramentas (fig.3). Utilize a chave fixa (19 mm) para enroscar correctamente.
- Tirar as duas partes que formam a pá misturadora da caixa.
- Enroscar as duas partes. Utilize a chave fixa (22 mm) para enroscar correctamente as duas partes.
- Introduza a vareta alinhando o pivot com a ranhura do adaptador (fig.4).
- Retire o protector do adaptador e introduza o pivot na ranhura (fig.5).
- Solte o protector do adaptador e comprove que a vareta ficou perfeitamente bloqueada (fig.6).

Ligação M14:

- Enroscar a parte superior da pá misturadora com o eixo de saída M14 do misturador (fig.7).
- Utilizando a chave fixa (22mm), enrosque com força a pá misturadora, rodando para a direita. Utilize a chave auxiliar (19mm) no eixo de saída, para uma maior fixação da pá misturadora (fig.8).

SUBSTITUIR O MISTURADOR:

Ligação FAST-IN:

Retire o protector do adaptador e extraia a vareta.

Ligação M14:

- Utilizando a chave fixa (22 mm), desenrosque com força a pá misturadora, rodando para a esquerda.

- Caso a pá misturadora esteja presa, use uma chave fixa auxiliar (19 mm), aplicando-a na parte plana da porca.

Recomendações:

- O misturador continua a rodar durante um bocado depois de ter desligado a máquina.
- Se a pá giratória tocar numa superfície, isso poderá causar um ressalto.
- Inicie a máquina, carregando levemente no interruptor de ligar/desligar para alcançar a velocidade máxima, apenas depois de introduzir a pá misturadora na mistura.
- O misturador deve ser escolhido de acordo com o produto a misturar.
 - Se o produto a misturar for de baixa viscosidade, deve utilizar-se o misturador de hélice esquerda.
 - Se a viscosidade do produto a misturar for alta, utilizar o misturador de hélice direita.
 - Ao mexer, ir subindo e descendo o aparelho.

F. MANUTENÇÃO

Limpeza e manutenção.

- Uma manutenção correcta da máquina pode prolongar a sua vida útil.
- O interruptor de alavanca deve manter-se sempre na função adequada e nas melhores condições.
- As ferramentas de mistura devem ser limpas depois de serem utilizadas ou quando não tenham sido utilizadas durante muito tempo.
- Normalmente esta limpeza é eficaz usando jactos de água ou areia de quartzo.
- Não exerça qualquer tensão mecânica sobre a máquina, como um golpe forte, dado que isto será muito prejudicial.
- O eixo de mistura deve ser sempre limpo.
- Não se deve cobrir o respiradouro da caixa protectora do motor quando se estiver a utilizar a máquina.
- É necessário limpar o respiradouro com frequência.
- É absolutamente proibido introduzir materiais na máquina.
- Deve utilizar exclusivamente peças de reposição originais para a máquina.
- Deve verificar sempre o estado das escovas.
 - Quando o funcionamento da máquina atingir as 60 horas, proceda à substituição das escovas do motor se estas se encontrarem gastas.
 - Pare a máquina e desligue o cabo de alimentação. Retire as tampas protectoras (fig.A).
 - Retire o suporte e troque as escovas (fig.B).

Armazenamento.

O aparelho só deve ser armazenado num local seco e protegido contra geada.

O abate da máquina deve ser feito de acordo com as normas de cada país, num ponto de recolha selectiva para que, deste modo, se proceda a um correcto tratamento dos materiais.

G. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Exploding.....	Pag.48
Características técnicas.....	Pag. 51
Círculo eléctrico.....	Pag. 52

H. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Declara sob sua responsabilidade, que as máquinas:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

que se descreve na documentação em anexo, está conforme com os requisitos da Directiva de Máquinas; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC, 2002/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-

2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11..

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Garnisans
Direcção Técnica

Fica proibida toda e qualquer reprodução, total ou parcial do manual de instruções, qualquer que seja o formato ou por qualquer meio ou processo, seja mecânico, fotográfico, ou electrónico sem a autorização prévia da **GERMANS BOADA, S.A.**.

Qualquer destas actividades dará origem a responsabilidades legais e poderá dar lugar a actuações de natureza penal.

GERMANS BOADA S.A. reserva o direito a introduzir qualquer modificação técnica sem aviso prévio.

INDICE

A. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Montaggio
- Sicurezza
- Collegamento a rete
- Impieghi
- Limiti imposti dalle condizioni ambientali

B. MISURE DI SICUREZZA

C. CONOSCERE IL PROPRIO PRODOTTO

D. MESSA IN MARCIA

- Verifiche prima della messa in marcia
- Connessione / sconnessione
- Regolatore meccanico ed elettronico della velocità (RUBIMIX)

A. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio

Quando si toglie la macchina dall'imballaggio, controllare che non vi siano parti danneggiate o rotte. Se ve ne fossero, sostituirle con ricambi originali. Se si tratta di componenti elettrici, sostituirli con apparecchi omologati e di caratteristiche uguali (in caso di dubbi rivolgersi al fabbricante).

Sicurezza

Le misure di sicurezza devono essere lette e comprese prima di usare la macchina.

E' possibile lavorare con l'elettrotensile senza incorrere in pericoli soltanto dopo aver letto completamente il manuale delle istruzioni in esso contenute.

Collegamento a rete

Controllare che la tensione e la frequenza della macchina, indicate nella targhetta segnaletica, siano uguali a quelle della rete elettrica. Quando si sposta la macchina, avvolgere il filo di alimentazione. Non muovere mai la macchina tirandola dal filo.

Impieghi

La macchina è ideale per mescolare materiali da costruzione in polvere come malta, intonaci, colle ed anche colori contenenti solventi, vernici e sostanziosimi.

In caso di uso non conforme, ogni responsabilità va completamento a carico dell'operatore.

Limiti imposti dalle condizioni ambientali

Prestare attenzione alle condizioni del locale di lavoro. Tenerlo pulito e ben illuminato. La macchina deve essere sempre pulita per ottenere i migliori risultati e per lavorare in condizioni di massima sicurezza.

Non aprire la macchina e restituirla usando le apposite strutture di raccolta.

B. MISURE DI SICUREZZA

1. ATTENZIONE! Legga tutte le note di sicurezza e le istruzioni.

2. Conserva tutte le avverteze e tutte le istruzioni per un futuro.
3. Mantenga l'area di lavoro pulita e ben illuminata
4. Non utilizzi utensili elettrici in presenza di liquidi infiammabili o gas.
5. Mantenga lontani bambini e curiosi mentre maneggia l'utensile.
6. La spina dell'utensile deve coincidere con la presa. Non modifichi mai la presa di corrente.
7. Eviti il contatto del corpo con superfici collocate nel suolo come tuberie, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi.
8. Non esponga gli utensili elettrici alla pioggia o a con-

E. ISTRUZIONI D'USO

F. MANUTENZIONE

- Pulizia e manutenzione
- Immagazzinaggio

G. CARATTERISTICHE GENERALI

- Caratteristiche Tecniche
- Circuito elettrico
- Disegni esplosi

H. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CEE

dizioni d'umidità.

9. Non usare mai il cavo elettrico per portare, alzare o scollegare l'utensile. Mantenga il cavo lontano dal calore, olio, spigoli o oggetti in movimento.
10. Quando utilizza uno strumento elettrico all'esterno utilizzi una prolunga per esterno.
11. Se l'utilizzo dell'utensile in una zona umida è inevitabile, utilizzi un'alimentazione protetta (RCD).
12. Stia attento a quello che sta facendo ed utilizzi il senso comune quando utilizza un utensile elettrico. Non utilizzi un utensile elettrico quando sta stanco o sotto gli effetti di droga, alcol o medicine.
13. Utilizzzi equipaggiamento di protezione. Indossi sempre protezione per gli occhi.
14. Evitare un'accensione accidentale. Si assicuri che l'interruttore sia nella posizione "acceso" prima di collegarlo alla corrente.
15. Ritiri qualunque chiave o attrezzo prima di accendere l'utensile elettrico.
16. Mantenga i piedi ben fermi al suolo e conservi l'equilibrio in ogni momento.
17. Vesta in modo adeguato, non ponga gioielli, mantenga i capelli e gli indumenti lontano dall'utensile quando è acceso.
18. Se ci sono dispositivi per la connessione di mezzi d'estrazione e raccolta polvere, si assicuri che questi siano collegati e funzionino correttamente.
19. Non forzi l'utensile elettrico. Usi l'utensile elettrico corretto per ogni applicazione.
20. Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non si accende "chiuso" e "aperto".
21. Stacchi la presa dalla fonte elettrica o batteria prima di effettuare qualunque riparazione o cambio d'accessorio.
22. Ritiri gli utensili elettrici inattivi e li tenga lontano dai bambini e non permetta che vengano maneggiati da persone che non abbiano familiarità con essi o con queste istruzioni.
23. Curi gli utensili elettrici. Verifichi che le parti mobili non siano disallineate rotte o in altre condizioni che possano pregiudicare il buon funzionamento degli utensili elettrici. Gli utensili elettrici si riparano prima del loro uso quando sono rotti.
24. Mantenga gli attrezzi di taglio affilati e puliti.
25. Utilizzzi gli attrezzi elettrici, accessori e punte, ecc. come indicato nelle istruzioni e tenendo in conto le condizioni di lavoro e il lavoro da fare.
26. Faccia controllare il suo utensile elettrico in un centro d'assistenza qualificato che utilizzi solo pezzi di ricambio identici.
27. Quando toglie la macchina dall'imballaggio comprovi che non ci siano pezzi danneggiati o rotti. Nel caso ci fossero li sostituisca con pezzi originali. Se trattasi di componenti elettrici li cambi con pezzi omologati e della stessa referenza (in caso di dubbio contatti con il fabbricante).

28. Verifichi che il voltaggio e la frequenza della macchina coincida con quella della rete elettrica.
29. Per la massima sicurezza utilizzare guanti, protettore oculare e uditorio.
30. Si raccomanda l'utilizzo di scarpe antiscivolo quando si lavora all'esterno.
31. Utilizzare caschetti protettori se si hanno i capelli lunghi.
32. Non utilizzare l'utensile in presenza di liquidi o gas infiammabili.
33. Questa macchina lavorerà meglio e in modo più sicuro alle condizioni per le quali è destinata.
34. Verificare periodicamente i cavi della macchina e se sono danneggiati ripararli presso un centro autorizzato.
35. Esaminare periodicamente i cavi elettrici e rimpiazzarli se sono danneggiati.
36. Mantenere l'impugnatura asciutta, pulita e senza macchie d'olio.
37. Quando non si utilizza e quando si cambiano accessori scollare la macchina dalla rete elettrica.
38. Prima di utilizzare un'altra volta la macchina bisognerebbe verificare che questa sia in condizione di eseguire il lavoro a cui è destinata.
39. Verificare la posizione e fissazione dei pezzi mobili, il montaggio ed altre condizioni che possano incidere nel suo funzionamento.
40. Nel caso di averia della macchina, questa dovrà essere riparata in un centro d'assistenza autorizzato.
41. Non mescoli materiali con un punto d'inflammazione inferiore a 21°C.
42. Non utilizzi dissolventi per pulire gli attrezzi. Potrebbe essere pericoloso visto che esiste il rischio di esplosione.
43. L'uso di qualunque accessorio o complemento diverso da quello raccomandato in questo manuale può produrre danni personali.
44. È imprescindibile disporre d'illuminazione artificiale adeguata nella zona di lavoro quando la luce sia insufficiente.
45. Temperatura consigliata di lavoro tra i 5 y 40°C ed tra 0,8 y 1,1 bar.

C. CONOSCERE IL PROPRIO PRODOTTO

Elementi della macchina

- 1 Impugnatura regolabile.
- 2 Bloccaggio/sbloccaggio impugnatura.
- 3 Selector mecánico de velocidad (I / II).
- 4 Interruttore ON/OFF e controllo di velocità.
- 5 Botão de retenção-fecho do interruptor.
- 6 Caixa protectora do motor.
- 7 Grelha de ventilação.
- 8 Porta ferramenta.
- 9 Chave auxiliar (19 mm).
- 10 Chave fixa (22 mm).
- 11 Varilla mezcladora FAST-IN Ø 140 mm.
- 12 Adattatore FAST-IN.

D. MESSA IN MARCIA

Verifiche prima della messa in marcia.

Prima di adoperare la macchina, controllare che non vi siano parti consumate, danneggiate o rotte; se ve ne fossero, ripararle o sostituirle immediatamente.

Il voltaggio della fonte di alimentazione deve coincidere con la tensione indicata nell'etichetta delle caratteristiche della macchina. Le macchine da 230V possono collegarsi anche a 210V / 240V. Le macchine da 110V possono collegarsi anche a 100V / 120V.

Un uso non corretto potrebbe danneggiare la macchina.

A tal fine è necessario tenere conto delle seguenti istruzioni:

- Utilizzare soltanto utensili fino al diametro massimo indicato.
- Lavorare con la macchina in modo tale che i giri non si riducano bruscamente ed evitando che la macchina si

fermi di colpo.

Connessione / sconnessione.

Connessione

- Premere innanzitutto il pulsante di blocco-chiusura dell'interruttore e di seguito premere l'interruttore di accensione.

Sconnessione

- Rilasciare l'interruttore di accensione per spegnere la macchina.

Regolatore meccanico della velocità (fig.1)

- Sempre com a máquina desligada, rode o interruptor para mudar a velocidade.
- Quando não conseguir mudar a velocidade completamente rodando o interruptor, rode ligeiramente as pás misturadoras e mude a velocidade.

Regolazione di velocità (fig.2)

- Prema l'interruttore di accensione progressivamente, per ottenere la velocità desiderata.
- Il numero di giri necessario dipende dal materiale, e si può determinare effettuando delle prove.
- Dopo aver lavorato ad un numero di giri ridotto, lasciare che la macchina funzioni senza carico al massimo dei giri per circa 3 minuti affinché si raffreddi.

E. ISTRUZIONI D'USO

Prima di effettuare qualsiasi regolazione o calibratura:

- Spegnere la macchina.
- Togliere l'interruttore.
- Attendere fino a che la macchina non si sia arrestata del tutto.

MISCELATORE: Inserire il miscelatore

Collegamento FAST-IN:

- Avvitare il mandrino M14 dell'adattatore FAST-IN nel portautensili (fig. 3). Utilizzare la chiave inglese (19 mm) per avvitarlo correttamente.
- Estrarre dalla scatola le due parti che formano la frusta di miscelazione.
- Avvitare le due parti. Utilizzare la chiave fissa (22 mm) per avvitare correttamente le due parti.
- Introdurre il miscelatore, allineando il perno con la scalinatura del mandrino (fig. 4).
- Ritirare il protettore del mandrino ed introdurre il perno nella scalinatura (fig. 5).
- Togliere il protettore del mandrino ed assicurarsi che il miscelatore è rimasto perfettamente bloccato (fig. 6).

Collegamento M14

- Avvitare la parte superiore della frusta con l'asse di uscita M14 del miscelatore (fig. 7).
- Utilizzando la chiave fissa (22 mm), avvitare con forza la frusta, girando verso destra. Applicare la chiave ausiliaria (19 mm) nell'asse di uscita, ai fini di un maggiore fissaggio della frusta (fig. 8).

SOSTITUIRE IL MISCELATORE:

Collegamento FAST-IN

- Ritirare la protezione del mandrino ed estrarre il miscelatore.

Collegamento M14

- Utilizzando la chiave fissa (22 mm), svitare con forza la frusta, girando verso sinistra.
- Nel caso in cui la frusta sia rimasta bloccata, usare una chiave fissa ausiliaria (19 mm), applicandola alla parte liscia del dado.

Raccomandazioni:

- Il miscelatore continua a girare ancora per un po' anche dopo aver spento la macchina.



Sr. Carles Gamisans
Direzione Tecnic

- Se la frusta entra in contatto con una superficie, ciò potrebbe causare un rimbalzo.
- Avviare la macchina premendo leggermente l'interruttore di connessione/sconnessione al fine di raggiungere la velocità massima soltanto dopo che la frusta sia stata inserita all'interno del prodotto da mescolare.
- Selezionare il tipo di miscelatore a seconda del prodotto da mescolare.
 - Se il prodotto da mescolare è a bassa viscosità, va utilizzato un miscelatore ad elica sinistra.
 - Se il prodotto da mescolare presenta una viscosità elevata, va utilizzato un miscelatore ad elica destra.
 - Durante la miscelatura effettuare un movimento ascendente-descendente con la macchina.

F. MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione.

- Una corretta manutenzione della macchina può prolungarne la vita utile.
- L'interruttore a leva va tenuto sempre nella funzione adeguata e nelle migliori condizioni.
- Gli utensili miscelatori vanno puliti subito dopo averli utilizzati o quando rimangono inutilizzati per molto tempo.
- Normalmente queste operazioni di pulizia risultano più efficaci adoperando acqua a getto oppure sabbia di quarzo.
- Non esercitare nessuna tensione meccanica sulla macchina, come un colpo forte, potrebbe provocare seri danni.
- L'asse di miscelatura deve essere sempre pulito.
- Durante l'utilizzo della macchina lo sfiatatoio della cassa di protezione del motore non va mai coperto.
- Lo sfiatatoio va pulito con frequenza.
- È assolutamente vietato inserire qualsiasi tipo di materiale nella macchina.
- Si consiglia di utilizzare esclusivamente appositi pezzi di ricambio per la macchina.
- Controllare sempre le condizioni della spazzola.
 - Quando il funzionamento della macchina raggiunge le 60 ore di lavoro, proceda a cambiare le spazzole, se queste appaiono consumate.
 - Spenga e scolleghi la macchina. Rimuova le protezioni (fig.14)
 - Rimuovere la piastra e cambiare la spazzola. (fig.15)

Immagazzinaggio.

Conservare la macchina esclusivamente in locali asciutti e non soggetti alla ruggine.

L'eliminazione della macchina dovrà realizzarsi, secondo le normative di ogni paese, in un punto di raccolta selettiva per la corretta classificazione e trattamento dei materiali.

G. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Disegni esplosi.....	Pag. 48
Caratteristiche Tecniche.....	Pag. 51
Circuito elettrico.....	Pag. 52

H. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CEE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Dechiara sotto propria responsabilità che gli utensili:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

Descritti nella documentazione che si allega, sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. E compiono con le seguenti normative: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012

Si vieta ogni riproduzione totale o parziale dell'opera in qualsiasi formato e per qualsiasi mezzo o procedimento, sia meccanico, fotografico o elettronico, senza previa autorizzazione di **GERMANS BOADA S.A.**.
Ciascuna delle succitate attività causerà l'incorimento in responsabilità legali e potrebbe condurre a conseguenti procedimenti penali. **GERMANS BOADA, S.A.** si riserva il diritto d'introdurre qualsiasi modifica tecnica senza preavviso.



INHALTSVERZEICHNIS

A. MONTAGEANLEITUNG

- Montage
- Sicherheit
- Anschlüsse
- Anwendungsbereiche
- Hinweise zu den Betriebsbedingungen

B. SICHERHEITSMASSNAHMEN

C. ELEMENTE DES ELEKTROWERKZEUGS

D. INBETRIEBNAHME

- Überprüfungen vor der Inbetriebnahme
- Ein-/Aus-Schalter
- Mechanischer und elektronischer Drehzahlregler (RUBIMIX)

A. MONTAGEANLEITUNG

Montage

Überprüfen Sie beim Auspacken der Maschine, ob Teile beschädigt oder gebrochen sind, und ersetzen Sie solche gegebenenfalls durch Original-Ersatzteile. Beim Austausch von einzelnen Bestandteilen der Maschine, dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden, ansonsten kann die GS-Markierung Ihre Gültigkeit verlieren. (Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller).

Sicherheit

Ein gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen genau befolgen.

Anschlüsse

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit jener des Stromnetzes übereinstimmen. Während des Transports ist das Anschlusskabel einzurullen. Das Gerät darf auf keinen Fall durch Ziehen am Kabel bewegt werden.

Anwendungsbereiche

Das Gerät ist bestimmt zum Anröhren, Kleben sowie nicht lösungsmittelhaltigen Farben, Lacken und ähnlichen Substanzen. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Hinweise zu den Betriebsbedingungen

Achten Sie auf die Bedingungen im Betriebsumfeld. Halten Sie dieses stets sauber und gut beleuchtet. Die Maschine ist immer sauber zu halten, um die größtmögliche Leistung unter sichersten Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.

Ausgebrauchte Geräte nicht öffnen und zum Recycling an die angebotenen Sammeleinrichtungen zurückgeben.

B. SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. **ACHTUNG!** Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und alle Bedienungsanleitungen zum späteren Nachschlagen auf.
3. Der Arbeitsbereich ist stets sauber zu halten und ausreichend zu beleuchten.
4. Niemals Elektrowerkzeuge in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub, benutzen.
5. Während der Benutzung von Elektrowerkzeugen, Kinder und Zuschauer fernhalten.
6. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss auf die Steckdose der Stromversorgung passen und für diese geeignet sein. Den Stecker niemals umbauen oder abändern. An geerdeten Elektrowerkzeugen keine Adapter verwenden.
7. Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, z. B.

E. GEBRAUCHSANWEISUNG

F. WARTUNG

- Reinigung und Wartung
- Lagerung

G. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Technische daten
- Elektrischer Stromkreis
- Detaillierte Einzeldarstellung

H. KONFORMITÄTserklärung

von Rohren, Heizkörpern, Elektroherden und Kühlgeräten, stets vermeiden.

8. Elektrowerkzeuge von Regen und feuchter Umgebung fernhalten.
9. Das Kabel stets bestimmungsgemäß einsetzen. Das Kabel nicht zum Tragen, Anheben oder Herausziehen des Steckers benutzen. Kabel von Hitzequellen, Öl, scharfen Kanten und sich bewegenden Teilen fernhalten.
10. Beim Einsatz eines Elektrowerkzeugs außerhalb von Gebäuden, ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel verwenden.
11. Ist der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unumgänglich, muss die Stromquelle mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) absichert sein.
12. Seien Sie beim Umgang mit einem Elektrowerkzeug aufmerksam, gehen Sie sorgfältig vor und setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein. Wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, niemals Elektrowerkzeuge benutzen.
13. Legen Sie eine persönliche Schutzausrüstung an. Tragen Sie stets einen Augenschutz.
14. Vermeiden Sie ein ungewolltes Einschalten. Prüfen Sie nach, dass der Schalter nicht in der Position „AN“ steht, bevor Sie das Werkzeug an das Stromnetz und/oder die Batterie anschließen, es hochnehmen oder transportieren.
15. Entfernen Sie alle Schlüssel oder Einrichtungshilfsmittel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
16. Vermeiden Sie Überholvorgänge. Halten Sie die Füße fest auf dem Boden und achten Sie stets auf Ihr Gleichgewicht.
17. Kleiden Sie sich angemessen. Keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck tragen. Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fernhalten.
18. Sind Geräte zum Anschluss von Absaugern und Entstaubern vorhanden, prüfen Sie bitte, dass diese angeschlossen sind und korrekt verwendet werden.
19. Elektrowerkzeuge niemals gewaltsam öffnen. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug bestimmungsgemäß.
20. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht zwischen der „AUS“ und „AN“-Position hin und her bewegen lässt.
21. Vor jeder Einstellung, jedem Austausch von Zubehör oder der Einlagerung von Elektrowerkzeugen, den Stecker vom Stromnetz und/oder Batterie trennen.
22. Nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern lagern und die Benutzung des Elektrowerkzeugs durch Personen, die nicht mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut sind, verhindern.
23. Die Elektrowerkzeuge müssen pfleglich behandelt und gewartet werden. Überprüfen Sie, dass die beweglichen Teile nicht ausgeschlagen oder blockiert

- sind, dass keine Teile beschädigt sind oder andere Umstände vorliegen, die die Funktionstüchtigkeit der Elektrowerkzeuge beeinträchtigen könnten. Sind Elektrowerkzeuge beschädigt, sind sie vor der Verwendung zu reparieren.
- 24.** Schneidwerkzeuge stets geschärft und sauber halten.
25. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör und Werkzeugspitzen, usw. gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der zu verrichtenden Arbeit.
- 26.** Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Fachbetrieb überholen und benutzen Sie nur identische Ersatzteile.
- 27.** Beim Auspacken der Maschinen prüfen, dass keine Teile beschädigt oder zerbrochen sind. Ist diesem Fall beschädigte Teile durch Original-Ersatzteile ersetzen. Elektrokomponenten sind gegen zugelassene Apparate mit gleicher Artikelnummer auszutauschen (im Zweifelsfall den Hersteller kontaktieren). Überprüfen Sie, dass auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes übereinstimmen (Abb. Typenschild)
- 29.** Für eine optimale Sicherheit, Handschuhe, Brustschutz sowie Augen- und Gehörschutz tragen.
- 30.** Für Außenarbeiten wird rutschfestes Schuhwerk empfohlen. Bei langem Haar, Haarnetze zum Schutz verwenden.
- 32.** Die Maschinen nicht verwenden, wenn brennbare Flüssigkeiten oder Gase vorhanden sind.
- 33.** Diese Maschine arbeitet besser und sicherer, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer Nennwerte bestimmungsgemäß eingesetzt wird.
- 34.** Regelmäßig die Kabel der Maschine überprüfen und im Falle von Beschädigungen von einem zugelassenen Fachbetrieb reparieren lassen.
- 35.** Die dehbaren Kabel regelmäßig überprüfen und sie im Falle von Beschädigungen austauschen.
- 36.** Handgriffe trocken, sauber und frei von Fetten und Ölen halten.
- 37.** Werden Maschinen nicht benutzt, sind sie, ebenso wie vor einer Reparatur oder beim Wechsel von Zubehör z. B. Sägeblätter, Bohrkronen und Messer, von der Stromversorgung zu trennen.
- 38.** Vor der erneuten Inbetriebnahme der Maschine muss sorgfältig überprüft werden, ob sie korrekt funktioniert und die bestimmungsgemäße Funktion ausüben kann.
- 39.** Stellung und Befestigung der beweglichen Teile überprüfen, Teile auf Beschädigung, korrekten Zusammenbau und andere Umstände prüfen, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können.
- 40.** Tritt an der Maschine, einer Schutzeinrichtung oder an einem anderen Teil eine Störung auf, ist eine sachgerechte Reparatur durchzuführen oder ein Ersatz durch einen zugelassenen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
- 41.** Stoffe, deren Flammpunkt unterhalb von 21 °C liegt, dürfen niemals miteinander vermisch werden.
- 42.** Zur Reinigung der Werkzeuge zur Vermeidung einer Gefahrensituation keine Lösemittel verwenden: es besteht Explosionsgefahr.
- 43.** Bei Verwendung eines anderen als in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Zubehör- oder Anbauteils besteht die Gefahr von Personenschäden.
- 44.** Es ist unerlässlich, für eine angemessene künstliche Beleuchtung an den Arbeitsplätzen zu sorgen, sofern das Tageslicht nicht ausreicht.
- 45.** Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 0 bis 40 °C bei 0,8 bis 1,1 bar.

C. ELEMENTE DES ELEKTROWERKZEUGS

Maschinenelemente.

- 1 Verstellbarer Handgriff
- 2 Feststellen/Entriegeln am Handgriff
- 3 Mechanischer Drehzahlwählschalter (I / II).
- 4 AN/AUS-Schalter und Drehzahlregler
- 5 Arretierknopf des Ausschalters.
- 6 Motorschutzhäuse.

- 7 Luftpöffnung.
- 8 Werkzeughalterung.
- 9 Hifsschlüssel (19 mm).
- 10 Hauptschlüssel (22 mm).
- 11 Mischstab FAST-IN Ø 140 mm
- 12 Adapter FAST-IN

D. INBETRIEBNAHME

Überprüfungen vor der Inbetriebnahme.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob Teile abgenutzt, beschädigt oder zerbrochen sind, und reparieren oder tauschen Sie solche gegebenenfalls sofort aus.

Die Spannung des Netzteils muss mit der Spannung, die auf dem Aufkleber mit den Maschinendaten angegeben ist, übereinstimmen. 230V-Maschinen können auch an 210V / 240V angeschlossen werden. 110V-Maschinen können auch an 100V / 120V angeschlossen werden. Eine unkorrekte Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen. Beachten Sie deshalb die folgenden Anleitungen:

- Verwenden Sie nur Werkzeuge bis zum maximalen angegebenen Durchmesser.
- Stellen Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug sicher, dass die Umdrehungen nicht zu sehr abnehmen und dass die Maschine nicht sogar zum Stillstand kommt.

Ein-/Aus-Schalter. Einschalten

- Drücken Sie zuerst den Arretierknopf des Aus-Schalters und drücken Sie anschließend den Ein-Schalter.

Ausschalten

- Lassen Sie den Ein-Schalter los, um die Maschine auszuschalten.

Mechanischer Drehzahlregler (Abb. I)

- Um die Drehzahl zu ändern, drehen Sie den Schalter, und zwar immer bei ausgeschalteter Maschine.
- Wenn Sie die Drehzahl nicht vollständig durch Drehen des Reglers ändern können, drehen Sie die Rührflügel leicht und ändern Sie die Drehzahl.

Drehzahlregelung (Abb. 2)

- Den Netzschalter solange antippen, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist.
- Die Anzahl der erforderlichen Umdrehungen hängt vom Material ab und kann durch Ausprobieren bestimmt werden.
- Nach dem Arbeiten bei einer niedrigen Anzahl Umdrehungen die Maschine 3 Minuten lang ohne Belastung bei höchster Drehzahl laufen lassen, damit sie sich abkühlen kann.

E. GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Durchführung jeglicher Einstellungen oder Kalibrierungen:

- Maschine ausschalten.
- Stecker ziehen.
- Warten Sie, bis die Maschine vollständig still steht.

MISCHER: Einfügen des Mischers.

FAST-IN-Anschluss:

- Das Endstück M14 des FAST-IN-Adapters in die Werkzeugaufnahme einschrauben (Abb. 3). Verwenden Sie für das passgenaue Einschrauben einen Maulschlüssel (19 mm).
- Die beiden Teile, welche das Rührwerkzeug bilden, aus dem Karton nehmen.
- Die beiden Teile festschrauben. Verwenden Sie den offenen Schraubenschlüssel (22 mm), um die beiden Teile korrekt festzuschrauben.
- Mischstab einführen und dabei den Zapfen an der Nut des Adapters ausrichten (Abb. 4).
- Schutzaube vom Adapter abziehen und Zapfen in die Nut einführen (Abb. 5).
- Schutzaube vom Adapter abziehen und überprüfen, dass der Mischstab perfekt eingerastet ist (Abb. 6).

**M14-Anschluss**

- Das obere Ende des Rührflügels mit der Abtriebswelle M14 des Mischers zusammenschrauben (Abb. 7).
- Schrauben Sie den Rührflügel anhand des offenen Schraubenschlüssels (22 mm) fest, indem Sie kräftig nach rechts drehen. Verwenden Sie den Hilfsschlüssel (19 mm) an der Abtriebswelle, um den Rührflügel besser zu befestigen (Abb. 8).

AUSWECHSELN DES MISCHERS:**FAST-IN-Anschluss:**

- Schutzaube vom Adapter abziehen und Mischstab herausziehen.

M14-Anschluss

- Schrauben Sie den Rührflügel anhand des offenen Schraubenschlüssels (22 mm) ab, indem Sie kräftig nach links drehen.
- Falls ein Rührflügel feststeckt, verwenden Sie einen offenen Hilfsschlüssel (19 mm), indem Sie ihn auf dem flachen Teil der Mutter ansetzen.

Empfehlungen:

Der Mischer dreht nach dem Ausschalten der Maschine einen Moment lang weiter.

- Wenn der sich drehende Rührflügel mit einer Oberfläche in Kontakt kommt, kann es zu einem Rückprall kommen.
- Starten Sie die Maschine, indem Sie leicht auf den Ein-/Aus-Schalter drücken, und verwenden Sie die maximale Drehzahl erst dann, wenn der Rührflügel in das Rührgut eingeführt worden ist.
- Der Mischer muss nach dem Produkthaftungsgesetz gerührt werden ausgewählt werden.
 - Weist das zu mischende Produkt eine geringe Viskosität auf, muss ein Mischer mit linksgängigen Wendeln verwendet werden.
 - Wenn das Produkt gerührt werden muss, eine hohe Viskosität der Recht Propellermischer verwendet werden sollte.
 - Beim Rühren der Vorrichtung auf und ab bewegen.

F. WARTUNG**Reinigung und Wartung.**

- Die korrekte Wartung der Maschine kann ihre Lebensdauer verlängern.
- Der Hebeleinschalter muss stets in der geeigneten Funktion und unter besten Bedingungen eingesetzt werden.
- Die Mischwerkzeuge müssen nach dem Gebrauch oder nach langer Stillstandzeit gereinigt werden.
- Für eine wirksame Reinigung wird normalerweise ein Wassersstrahl oder Quarzsand verwendet.
- Keine mechanische Spannung wie z.B. harte Schläge auf die Maschine anwenden, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Die Mischwelle muss immer sauber sein.
- Die Luftöffnung des Motorschutzgehäuses bei Gebrauch der Maschine nicht zudecken.
- Die Luftöffnung muss regelmäßig gereinigt werden.
- Es ist strengstens untersagt, Fremdkörper in die Maschine einzuführen.
- Es dürfen nur Originalersatzteile für die Maschine verwendet werden.
- Der Zustand der Bürste muss stets überprüft werden.
 - Nach 60 Betriebsstunden der Maschine sind die Kohlebürsten auszuwechseln, wenn sie abgenutzt sind.
 - Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen. Die Schutzhauben entfernen. (Abb.A)
 - Entfernen Sie die Abdeckung und wechseln Sie die Bürste aus. (Abb. B)

Lagerung.

Bewahren Sie das Gerät nur einem trockenen und frostfreien Raum auf.

Die Außerbetriebnahme und Entsorgung der Maschine ist gemäß der für das jeweilige Land geltenden Vorschriften bei einer Sammelstelle vorzunehmen, die die sachgerechte Sortierung und Entsorgung der Materialien gewährleistet.

G. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Detaillierte Einzeldarstellung.....	Pag.48
Technische daten.....	Pag. 51
Elektrischer Stromkreis.....	Pag.52

H. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT LEITENDER DIREKTION CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die folgenden Maschinen:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

die in der beiliegenden Dokumentation beschrieben werden, den wesentlichen Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC und den Bestimmungen folgender Normen: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.
Rubi, 03-12-2012

Sr. Carles Gamisans
Technische Direktion

Der Nachdruck dieser Bedienungsanleitung mittels drucktechnischer, fototechnischer oder elektronischer Verfahren ist (auch auszugsweise) verboten. Das Copyright hat die Firma **GERMANS BOADA S.A.**. Gegen einen Verstoß der obengenannten Urheberrechte wird auf juristischem Weg vorgegangen.
Die Firma **GERMANS BOADA, S.A.** behält sich das Recht vor, jede weder technische Änderung ohne vorherige Ankündigung einzuführen.

INHOUDSOPGAVE

A. MONTAGE-AANWIJZINGEN

- Montage
- Veiligheid
- Aansluiting
- Toepassingen
- Beperking omtrent omgevingsomstandigheden

B. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

C. LEREN KENNEN VAN HET PRODUCT

D. INBEDRIJFSTELLING

- Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling
- Aan-/Uitschakelaar
- Mechanische en elektronische snelheidsregelaar (RUBIMIX)

A. MONTAGE-AANWIJZINGEN

Montage

Controleer bij het uitpakken van de machine of er geen onderdelen beschadigd of kapot zijn. Als dit het geval is, vervang ze dan voor originele reserve-onderdelen. Als het om elektrische componenten gaat deze voor gehomologeerde apparatuur met dezelfde referentie vervangen (raadpleeg de fabrikant ingeval van twijfel).

Veiligheid

Vóór het gebruik van de machine dient u de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig te lezen.

Met de machine kan uitsluitend veilig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften volledig leest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt.

Aansluiting

Controleer of de op het kenmerkenplaatje aangegeven spanning en frequentie van de machine overeenkomen met die van het elektriciteitsnet.

Rol bij het vervoeren van de machine de stroomtoevoerkabel op. Verplaats de machine nooit door aan de kabel te trekken.

Toepassingen

De machine is bestemd voor het mengen van poedervormige bouwmaterialen als mortel, pleistermateriaal, lijm, niet-oplosmiddelhoudende verf en laken vergelijkbare substanties.

Bij onjuist gebruik, is alleen de gebruiker aansprakelijk.

Beperkingen omtrent omgevingsomstandigheden

Schenk aandacht aan de omstandigheden van de werkomgeving. Houd deze schoon en goed verlicht. De machine moet altijd schoon gehouden worden met het doel om het maximum rendement bij de veiligste werkomstandigheden te behalen.

Open versleten machines niet. Geef ze af bij de desbetreffende inzamelpunten voor recycling.

B. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. **LET OP!** Lees alle veiligheidsmaatregelen en instructies.
2. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
3. Houd de werkplek schoon en zorg voor goede verlichting.
4. Gebruik geen elektrisch gereedschap in ruimtes waar ontstofingsgevaar is, zoals in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
5. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van kinderen.
6. De stekker van de machine dient in het stopcontact te passen. De stekker mag op geen enkele manier aangepast worden. Gebruik geen verloopstekkers voor geaard elektrisch gereedschap.
7. Vermijd lichamelijk contact met geaarde opper-

E. GEBRUIKSINSTRUCTIES

F. ONDERHOUD

- Reiniging en onderhoud
- Opslag

G. ALGEMENE KENMERKEN

- Technische Kenmerken
- Stroomketen
- Exploding

H. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET EGRICHTLIJNEN

vlekten zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

8. Niet blootstellen aan regen of natte condities.
9. Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om elektrisch gereedschap te dragen, tillen of los te maken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.
10. Bij het gebruik van elektrisch gereedschap buiten-huis ook een verlengsnoer voor buitengebruik gebruiken.
11. Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.
12. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
13. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.
14. Voorkom per ongeluk starten. Zorg ervoor dat de schakelaar uitstaat voordat u het elektrisch gereedschap aansluit op het netwerk en/of accu, het gereedschap oppakt of draagt.
15. Verwijder alle sleutels en moersleutels voordat u de machine start.
16. Het elektrisch gereedschap niet overbeladen. Houd uw voeten op de grond en blijf in evenwicht.
17. Zorg voor voldoende zicht. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen weg van bewegende delen.
18. Indien stofafzuiging noodzakelijk is, zorg dan voor de juiste machine en de correcte afzuiging.
19. Forceer geen elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap alleen waarvoor het bedoeld is.
20. Gebruik geen elektrisch gereedschap als de schakelaar niet normaal functioneert.
21. Haal de stekker uit het stopcontact en / of de accu voordat u iets aan gaat passen, accessoires gaat veranderen of elektrisch gereedschap op gaat bergen.
22. Berg het elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen op en laat mensen die daarvoor niet bevoegd zijn het elektrisch gereedschap niet gebruiken.
23. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Controleer of er geen bewegende of gebroken onderdelen zijn die de werking van het elektrisch apparaat kunnen beïnvloeden. Een defect aan elektrisch gereedschap dient eerst gerepareerd te worden.
24. Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
25. Gebruik elektrische gereedschappen, accessoires, tips etc. volgens de instructies, rekening houdend met het werk en de werkomstandigheden.
26. Laat het elektrisch apparaat bij een gekwalificeerde reparatiedienst nakijken en gebruik alleen maar ori-



Nederlands

VERTALING VAN HET ORIGINEEL

ginele vervangingsonderdelen.

27. Controleer bij het uitpakken van het apparaat of er geen ontbrekende of defecte onderdelen zijn. Als die er zijn, vervang ze dan door originele onderdelen (bij twijfel neem contact op met de leverancier).
28. Controleer of dezelfde voltage en frequentie gebruikt wordt als op het typeplaatje van de machine vermeld staat (zie afbeelding).
29. Gebruik voor een totale veiligheidsgarantie handschoenen, een overall, veiligheidsbril en gehoorbeschermers.
30. Er worden gladde werkschoenen aanbevolen bij het werken buitenhuis.
31. Gebruik een beschermkap voor lang haar.
32. Gebruik geen machine in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
33. Deze machine werkt beter en veiliger als deze gebruikt wordt voor de juiste toepassing.
34. Kijk de snoeren regelmatig na en of een beschadigde machine gerepareerd is door een geautoriseerde reparatieservice.
35. Kijk verlengsnoeren regelmatig na en vervang deze als ze beschadigd zijn.
36. Houd de handgrepen droog, schoon en vet- en olievrij.
37. Zet de machine, indien niet in gebruik, voor het repareren en vervangen van onderdelen als bladen, boren en messen uit en doe de stekker uit het stopcontact.
38. Controleert de machine zorgvuldig voor gebruik om vast te stellen dat deze werkt en geschikt is voor het doeleinde waarvoor deze bedoeld is.
39. Controleert de bewegende delen goed vast zitten, of er geen onderdelen defect zijn en of er geen eventuele andere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben op de werking van de machine.
40. In het geval dat de machine uitvalt dient de beschermkap of ander beschadigd onderdeel gerepareerd of vervangen te worden door een daarvoor gekwalfificeerde vakman.
41. Meng geen materialen onder de 21°C.
42. Gebruik geen oplosmiddelen om gereedschappen schoon te maken. Dit kan gevaarlijk zijn vanwege explosiegevaar.
43. Het gebruik van accessoires of hulpsluiken die niet aanbevolen zijn in deze handleiding kan leiden tot een risico op persoonlijk letsel.
44. Als er onvoldoende licht is op de werkplek, dan is het belangrijk om over voldoende kunstlicht te beschikken.
45. De aanbevolen werktemperatuur is tussen 0 en 40°C. En tussen 0,8 en 1,1 bar.

C. LEREN KENNEN VAN HET PRODUCT

Machineonderdelen

- 1 Verstelbare handvat.
- 2 Handvat vergrendelen.
- 3 Mechanische snelheidsschakelaar (1 / 0).
- 4 Aan/uit-schakelaar en snelheid controle.
- Vergrendelknop van de schakelaar.
- Beschermhuis van de motor.
- Ventilatierooster.
- Gereedschapshouder.
- Hulpsleutel (19 mm).
- Steeksleutel (22 mm).
- Ø 140 mm. FAST-IN mengstaaf.
- FAST-IN adapter. 12 FAST-IN adapter

D. INBEDRIJFSTELLING

Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling.

Kijk voor gebruik van de machine na of er geen versleten, beschadigde of kapotte onderdelen zijn. Als dit het geval is, moet dit onderdeel onmiddellijk gerepareerd of vervangen worden.

De voltage van de voedingsbron moet overeenkomen met de op het gegevensplaatje van de machine aangeduid spanning. De 230V machines kunnen ook worden aangesloten op 210V / 240V. De 110V machi-

nes kunnen ook worden aangesloten op 100V / 120V.

Onjuist gebruik kan het gereedschap beschadigen. Neem hiervoor dan ook de volgende instructies in acht:

- Gebruik alleen werktuigen tot de aangeduide maximum doorsnede.
- Werk zodanig het met het gereedschap dat het toerental niet sterk afneemt of de machine zelfs stopt.

Aan-/Uitschakelaar.

Inschakeling

- Druk eerst de vergrendelknop van de schakelaar in en vervolgens de aan-/uitschakelaar.

Uitschakeling

- Laat de aan-/uitschakelaar los om de machine stil te zetten.

Mechanische snelheidsregelaar (fig.1)

- Draai, altijd met de machine uitgeschakeld, aan de schakelaar om van snelheid te veranderen.
- Vanneer u niet geheel van snelheid kan veranderen door aan de schakelaar te draaien, draai dan iets aan de menschoepen en verander de snelheid.

Snelheidsregeling (fig.2)

- Druk geleidelijk op de schakelaar om de gewenste snelheid te krijgen.
- Het nodige toerental is afhankelijk van het materiaal en kan al proberen bepaald worden.
- Na met een beperkt toerental te hebben gewerkt, de machine 3 minuten lang bij een maximaal toerental onbelast laten draaien zodat de machine kan afkoelen.

E. GEBRUIKSINSTRUCTIES

Vóór elke instelling of ijking:

- Zet de machine uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Wacht totdat de machine volledig stilstaat.

MENGER: De menger aanbrengen.

FAST-IN-verbinding

- Plaats de M14 Schroefdraad van de FAST-IN-adapter in de mixer (fig.3). Gebruik sleutel 19 mm om deze vast te zetten.
- Haal de twee delen waaruit de menschoep bestaat uit de doos.
- Schroef de beide delen aan elkaar vast. Gebruik de steeksleutel (22 mm) om de twee delen op juiste wijze aan elkaar te schroeven.
- Bij het plaatsen van de mengstaaf, zorg ervoor dat de pin in de uitsparing van de adapter past (fig.4).
- Druk op de beschermcr en plaat de pin in de sleuf (fig.5).
- Laat de vergrendeling los en controleer of de mengstaaf stevig is vergrendeld (fig.6).

M14 verbinding

- Schroef het bovenste deel van de menschoep aan de uitgangas M14 van de menger (fig.7).
- Gebruik de steeksleutel (22 mm). Schroef de menschoep stevig, al draaiend naar rechts, vast. Gebruik de hulpsleutel (19 mm) op de uitgangas voor een betere bevestiging van de menschoep (fig.8).

DE MENGER VERVANGEN:

FAST-IN-verbinding

- Druk op de vergrendeling zodat u de mengstaaf kan verwisselen.

M14 verbinding

- Gebruik de steeksleutel (22 mm). Schroef de menschoep stevig, al draaiend naar links, los.
- Als de menschoep vast is komen te zitten, gebruik dan een hulpsleutel (19 mm) en pas deze op het vlakke deel van de moer toe.

Nederlands

VERTALING VAN HET ORIGINEEL



Tips:

- De menger blijft een poosje draaien nadat de machine is uitgezet.
- Als de draaischroef een oppervlak aanraakt, kan deze terugkaatsen.
- Start de machine door de aan-/uitschakelaar licht in te drukken om de maximum snelheid te bereiken. Doe dit pas nadat de mengschoep in het mengsel is gestoken.
- De menger dient al naargelang het om te roeren product te worden geselecteerd.

- Als het om te roeren product een lage viscositeit heeft, dan dient de menger met linksdraaiende spiraal te worden gebruikt.
- Als de viscositeit van het om te roeren product hoog is, dan dient de menger met rechtsdraaiende spiraal te worden gebruikt.
- Bij het omroeren, het apparaat omhoog en omlaag brengen.

F. ONDERHOUD

Reiniging en onderhoud.

- Goed onderhoud van de machine kan de levensduur ervan verlengen.
- De kipschakelaar dient altijd in de juiste functie en in de beste toestand gehouden te worden.
- Het menggereedschap moet na gebruik of wanneer het lange tijd niet gebruikt gaat worden, worden schoongemaakt.
- Gewoonlijk is reiniging met een waterstraal of met kwartszand efficiënt.
- Oefen geen mechanische druk op de machine uit, zoals een harde klap, aangezien dit schadelijk kan zijn.
- De mengas moet altijd schoon zijn.
- Het ventilatiegat van het beschermhuis van de motor mag niet worden afgedekt wanneer de machine in gebruik is.
- Het ventilatiegat moet veelvuldig worden gereinigd.
- Het is volledig verboden om materialen in de machine te stoppen.
- Aanbevolen wordt om uitsluitend originele reserveonderdelen voor de machine te gebruiken.
- U dient de staat van de borstel te controleren.
 - Wanneer de machine 60 uur heeft gedraaid, verwissel dan de borstel als deze is versleten.
 - Zet de machine uit en ontkoppel de machine van het lichtnet. Verwijder borstel kapje. (fig.A)
 - Verwijder de plaat en verwissel de borstel. (fig.B)

Opslag.

De opbergplaats moet droog en vorstvrij zijn.

Monteren en demonteren van de machine moet volgens de instructies van ieder land bij een daarvoor geselecteerd ophaalpunt uitgevoerd worden voor de juiste classificatie en behandeling van de materialen.

G. ALGEMENE KENMERKEN

Exploding.....	Pag.48
Technische Kenmerken.....	Pag. 51
Stroomketen.....	Pag. 52

H. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET EG Richtlijnen

Germans Boada, S.A.
Avda Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

Verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat de volgende machines:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

die omschreven zijn in de bijbehorende documentatie voldoen aan de basisvereisten van de richtlijnen: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. En voldoen aan de volgende normen: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.
Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Technische directie

Het is strikt verboden, gedeeltelijk of volledig de handleiding te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de **GERMANS BOADA S.A.**, in geen enkel formaat en op geen enkele wijze, zoals: machineschrift, fotografie of elektronisch. Onverschillig een van deze activiteiten kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid en de daaruit voorkomende boeten. **GERMANS BOADA, S.A.** behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht technische wijzigingen aan te brengen.



INDHOLDSFORTEGNELSE

A. MONTERINGSVEJLEDNING

- Montering
- Sikkerhed
- Elektrisk tilslutning
- Anvendelsesmuligheder
- Arbeitsomgivelsernes begrænsninger

B. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

C. KEND DIT PRODUKT

D. TILSLUTNING

- Forholdsregler inden tilslutning
- Tænd / Sluk
- Mekanisk og elektronisk hastighedsregulator (RUBIMIX)

A. MONTERINGSVEJLEDNING

Montering

Når maskinen pakkes ud bør det efterprøves, at ingen af maskinens dele er beskadigede eller ødelagte. Konstateres der beskadigede dele, bør de udskiftes med originale reservedele. Er der tale om elektriske dele, bør de udskiftes med godkendte dele af samme reference, (i tvivlstilfælde bør fabrikanten rådspørges).

Sikkerhed

Sikkerhedsreglerne bør læses og forstås inden maskinen tages i brug. Sikert arbejde med apparatet er kun muligt, hvis De før brug læser brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne helt igennem og overholder disse anvisninger.

Elektrisk tilslutning

Forsikr Dem om, at maskinens spænding og frekvens angivet på maskinens typeskilt stemmer overens med spændingsnettet. Ved transport af maskinen bør strømtilførselskablet oprulles. Bær aldrig maskinen i strømforsyningsskablen.

Anvendelsesmuligheder

Maskinen er beregnet til omrøring af pulverformede byggematerialer som f.eks. Mørtel, puds oglim samt ikke opløsningsmiddelholdende farver, lakker og lignende substanser.

Brugeren bører ansvaret, hvis apparatet benyttes til formål, den ikke er beregnet til.

Arbejdsmogivelsernes begrænsninger

Vær opmærksom på arbejdsmogivelserne, og sørge for at der altid er orden og god belysning. For sikre arbejdsforhold, og for maksimalt udbytte af maskinen, bør den altid holdes ren og rent. Maskinen må ikke fjernes og skal inleveres til eksisterende sammeledepoter.

B. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- 1. BEMÆRK! Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.**
- 2. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.**
- 3. Hold arbejdsmrådet rent og godt oplyst.**
- 4. Brug ikke El-værktøj i en eksplorationsfarlig atmosfære, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser eller stov.**
- 5. Holdes væk fra børn og nysgerrige, mens du betjener el-værktøj.**
- 6. El-stikket på maskinen skal svare til kontakten de bruger. Stikket må aldrig modificeres på nogen måde. Brug ikke adapterstik med jordforbindelse el-værktøj.**
- 7. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.**
- 8. Udsæt ikke el-værktøj for regn eller våde forhold.**

E. BRUGSVEJLEDNING

F. VEDLIGEHOLDELSE

- Rengøring og vedligeholdelse
- Opbevaring

G. GENERELLE EGENSKABER

- Tekniske karakteristika
- Elektrisk kredsløb
- Tegning

H. ERKLÆRING PÅ OPFYLDELSE AF EU-DIREKTIVER

9. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, løfte eller afbryde værkøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.
10. Når elektrisk værkøj anvendes uden dørs, skal du bruge en udvidelse velegnet til udendørs brug.
11. Hvis anvendelsen af el-værktøjet i et fugtigt område ikke kan undgås, skal du bruge en magt beskyttet af en fejlstromsafbryder (RCD).
12. Være opmærksom på det du laver, og brug fornuften, når du anvender et elektrisk værkøj. Brug ikke maskinen, hvis træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin.
13. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid øjenbeskyttelse.
14. Undgå utilsigt igangsætning. Sørg for, at kontakten er i "åben" position før tilslutning til netværket og / eller generator.
15. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen startes.
16. Hold foderne på jorden og balance på alle tidspunkter.
17. Brug arbejdstdøj. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
18. I forbindelse med anordninger til indsamling af støvopsugning kontroller, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.
19. Tving ikke det elektriske værkøj. Brug det rigtige el-værktøj til din behov.
20. Brug ikke el-værktøjet, hvis kontakten ikke tænder "lukket" og "åben".
21. Tag stikket ud af stikkontakten og / eller batteriet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller lægger det elektriske værkøj.
22. Opbevar elektrisk værkøj uden for børn, og tillader ikke brug af el-værktøj til personer, som ikke kender til det værkøj eller disse instruktioner.
23. Vedligehold elektrisk værkøjet. Kontroller bevægelige dele til forskydning eller binding, der ikke er opfyldte dele eller andre forhold, der kan påvirke driftsen af el-værktøjet. El-værktøj repareres før brug, når de er beskadiget.
24. Hold skære værkøjer skarpe og rene.
25. Brug el-værktøj, tilbehør og værkøjtstip i overensstemmelse med denne vejledning, idet der tages hensyn til arbejdsforholdene og det arbejdes programmet.
26. Tjek venligst dit elektriske værkøj ved en kvalificeret reparationsservice og kun brug identiske reservedele.

27. Ved udpakning af maskinen kontrolleres, at der ikke mangler dele kontroller for ødelagte dele. Hvis dele udskiftes det med uoriginale dele. Søg for godkendte af samme referencer af elektriske komponenter og udstyr (hvis i tvivl kontakt producenten).
28. Kontroller at spænding og frekvens angives på maskinen nævneplade svarer til netværket. (Se billede)
29. For sikkerhedsgaranti brug handsker, maske, sikkerhedsbriller og høresikkerhed.
30. Sikkerhed fodtøj anbefales, når du arbejder udendørs.
31. Brug beskyttelses net til langt hår.
32. Brug ikke maskinerne i nærheden af let brandfarlige væsker eller gasser.
33. Denne maskine vil fungere bedre og mere sikkert ved den hastighed, som maskinen er beregnet til.
34. Jævnligt undersøg ledninger efter skade. Maskinen repareres af en autoriseret servicetekniker.
35. Maskinen efteres jævnligt samt tjekees og udskiftes hvis beskadiget.
36. Hold håndtagene tørre, rene og fri for fedt og olie.
37. Afbryd maskinen fra strømforsyningen når den ikke er i brug, før reparation og når der skal skiftes tilbehør, som klinger, bits og skær.
38. Før genbrug af maskinen, skal det kontrolleres, at det vil fungere korrekt og vil være egnet til den opgave, som den er beregnet til.
39. Undersøg justering og fastsættelse af bevægelige dele, defekte dele, montage og andre forhold, der kan påvirke dens drift.
40. I tilfælde af svigt af maskinen, skal en vagt eller anden del, som er beskadiget skal repareres eller udskiftes af en autoriseret tekniker.
41. Bland ikke materialer med et flammpunkt på under 21 ° C.
42. Brug ikke oplosningsmidler til at rense redskaberne. Det kunne være farligt på grund af risikoen for eksplosion.
43. Brug af tilbehør eller udstyr, bortset fra dem, der anbefales i denne brugsanvisning kan skabe en risiko for personskade.
44. Det er vigtigt at have tilstrækkelig belysning i arbejdsområder, hvor det omgivende lys er utilstrækkeligt.
45. Anbefaede arbejder temperaturer mellem 0 og 40° C og mellem 0,8 og 1,1 bar

C. KEND DIT PRODUKT

Maskinelementer

1. Håndtag justerbare.
2. Låsning / opklaring håndtag.
3. Mekanisk Speed selector (I / II).
4. Tænd / sluk og hastighedskontrol.
5. Knap -hold skifte lukning.
6. Beskyttende Case motor.
7. Udlufter.
8. Værktøjsholder.
9. Auxiliary skruenøgle (19 mm).
10. Fastnøgle (22 mm).
11. Hurtigt Swizzle Stick Ø 140 mm
12. FAST-IN adapter

D.TILSLUTNING

Forholdsregler inden tilslutning

Inden maskinen tages i brug bør den efteres for slidte, beskadigede og ødelagte dele. Konstateres der beskadigede dele, bør de omgående repareres eller udskiftes.

Strømkildens spænding skal passe til den spænding, der er angivet på etiketten med maskinens karakteristika.

Maskiner på 230V kan også tilsluttes 210V/240V. Maskiner på 110V kan også tilsluttes 100V/120V.

Ukorrekt brug kan beskadige værktøjet. Følg derfor følgende instruktioner:

- Anvend kun redskaber op til den maksimalt angivne diameter.
- Arbejd med redskabet, således at omdrejningerne ikke falder drastisk, eller at maskinen stopper.

Tænd / Sluk

Tænd

- Tænd først for stopknappen - sluk for strømafbryderen og tryk derefter på startknappen.

Sluk

- Slip startknappen for at slukke for maskinen.

Mekanisk hastighedsregulator (fig.1)

- Med maskinen slukket drejes knappen for at ændre hastighed.
- Når du ikke kan ændre hastighed helt ved at dreje kontakten, skal du dreje blandingskovlen og ændre hastigheden.

Hastighedskontrol (fig. 2)

- Tryk tændingskontakten gradvist for at opnå den ønske de hastighed.
- Antallet af omdrejninger, der er nødvendige, afhænger af materialet, og kan bestemmes ved prøvning.
- Efter at have arbejdet en reduceret hastighed, så lad maskinen køre uden belastning ved maksimal hastighed i circa 3 minutter for at køle ned.

E. BRUGSVEJLEDNING

For justering eller kalibrering:

- Sluk for maskinen.
- Tag stikket ud af stikkontakten og vent.
- Indtil maskinen er helt stoppet.

BLANDER: Indsæt blanderen.

Tilslutning af FAST-IN:

- Skru terminal M14 FAST-IN adapter i borepatronen (fig.3). Brug sæt (19 mm) skruenøgle for at skruer korrekt.
- Fjern de to dele danner blandeskoven kassen.
- Skru de to dele. Brug sæt (22 mm) til passende stram de to centrale dele.
- Sæt stangen, tilpassé pivot slot adapter (Fig. 4).
- Fjern adapteren og sæt stiften ind i åbningen (Figur 5).
- Fjern den beskyttende adapter og kontrollere, at stangen perfekt blevet blokeret (Fig. 6).

M14 Connection

- Skru toppen af pagagen med udgangsakslen mixer M14 (Figur 7).
- Brug skruenøgen (22 mm), skru padle hårdt, og drej med uret. Brug den ekstra nøgle (19 mm) på den udgående aksel større fiksering af pagaj, drejning med uret (Figur 8).

UDSKIFT BLANDEREN:

Tilslutning af FAST-IN

- Fjern adapteren og fjern stangen.

M14 Connection

- Brug skruenøgen (22 mm), skru padle hårdt, og drej mod uret.
- Hvis pagagen sidder fast, skal du bruge en ekstra (19 mm) fast, at anvende det på den flade del af møtrikken skruenøgle.

Anbefalinger:

- Blanderen fortsætter med at dreje et stykke, efter at der er slukket for maskinen.
- Hvis skovlen rører en overflade, kan det medføre en rikochetteren.
- Start maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen for at ná den

**Dansk**

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE MANUALE

højeste hastighed, efter at blanderen er nedsænket i blandingen.

- Blanderen skal vælges i overensstemmelse med det produkt, der skal blandes.

- Hvis det produkt, der skal blandes, ikke er tyktflydende, bør man anvende den venstre blandingsskrue.
- Hvis produktet er tyktflydende, bør man anvende højre blandingsskrue.
- Ryk apparatet op og ned under omrøring.

Enhver overtrædelse af ovennævnte forbud vil medføre ansvar i henhold til loven og give anledning til strafferetslige skridt.

GERMANS BOADA, S.A. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht technische wijzigingen aan te brengen.

FVEDLIGEHOLDELSE**Rengøring og vedligeholdelse.**

- En korrekt vedligeholdelse af maskinen kan forlænge dens levetid.
- Startknappen bør altid være i den rette position og i god tilstand.
- Blandingsværktøjet skal rengøres efter brug, eller når det ikke er blevet anvendt længe.
- Det er normalt nok blot at anvende en vandstråle eller kvartssand.
- Udsæt ikke maskinen for mekanisk tryk, som f.eks. et hård slag, da det kan være skadeligt.
- Blandingsakslen skal altid være ren.
- Luftventilen på motorens beskyttelseskasse bør ikke tildækkes, når maskinen er i brug.
- Det er nødvendigt at rengøre luftventilen ofte.
- Det er strengt forbudt at indføre materialer i maskinen.
- Der bør kun anvendes originale reservedele til maskinen.
- Du bør altid kontrollere børstens tilstand.
 - Når maskinen når 60 timer videre til ændre knive, hvis de er slidte.
 - Sluk og afbryd maskinen. Fjern den beskyttende omslag (fig.A)
 - Fjern pladen og ændre pensel . (fig.B)

Opbevaring.

Stiksaven skal opbevares i et tørt og frostfrit rum.

Skrøtning (ved bortskaftelse) af maskine udføres i henhold til instruktionerne i hvert enkelt land til et indsamlingssted for korrekt klassificering og behandling af materialer.

G. GENERELLE EGENSKABER

Tegning.....	Pag.48
Tekniske karakteristika.....	Pag. 51
Elektrisk kredsløb.....	Pag. 52

H. ERKLÆRING PÅ OPPYLDELSE AF EU-DIREKTIV

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Erklærer under ansvar, at maskiner:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

beskrevet i den medfølgende dokumentation, i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktivet: 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2002/96/EF, 2011/65/EF. Og i overensstemmelse med følgende standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Teknisk Direktør

Enhver mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af indholdet i denne manual, eller dele heraf, er forbudt uden forudgående tilladelse fra **GERMANS BOADA S.A.** Forbuddet gælder alle former og medier.

СОДЕРЖАНИЕ

A. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Монтаж
- Меры Безопасности
- Подключение
- Применение
- Ограничения, связанные с внешними факторами

B. МЕРЫ МРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

C. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

D. ЗАПУСК

- Предварительная проверка перед запуском
- Соединение и Разъединение
- Механический и электронный регулятор скорости (RUBIMIX)

A. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Монтаж

Распаковав миксер, проверьте оборудование на наличие повреждений. В случае если повреждения обнаружены, и если необходимо заменить комплектующие, следует использовать исключительно оригинальные запасные части производителя. В противном случае, маркировка и сертификат GS будет считаться недействительной. В случае сомнений - проконсультируйтесь с производителем.

Меры безопасности

До начала использования оборудования внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности и запомните их.

Для безопасной работы с оборудованием внимательно прочитайте всю инструкцию по применению и безопасности. Неукоснительно следуйте инструкциям.

Подключение

Удостоверьтесь, что напряжение и частота тока, указанные на оборудовании соответствуют напряжению и частоте тока в сети.

При переносе оборудования скрутите кабель питания. Никогда не держите за кабель питания и не перемещайте с его помощью оборудование.

Применение

Для приготовления абсолютно однородных kleящих растворов и растворов для промазки швов, а также однослойных и других строительных растворов.

В случае неожиданного применения ответственность ложится исключительно на пользователя.

Ограничения, связанные с внешними факторами

Обратите внимание на внешние условия работы. Рабочая зона должна быть чистой, свободной от посторонних предметов и хорошо освещённой. Содержите машину в чистоте это позволит достигнуть максимальной эффективности работы.

Не разбирайте миксер.

B. МЕРЫ МРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВНИМАНИЕ! Прочтите все меры безопасности и инструкции.

2. Обязательно сохраните все инструкции.
3. Рабочая зона должна быть свободной и хорошо освещённой.
4. Не используйте электроинструмент в зонах с риском взрыва – помещениях с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью.
5. При работе с электроинструментом не допускать присутствия вблизи него детей и посторонних.
6. Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Не допускается изменять конструкцию

E. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

F. УХОД

- Чистка и уход за оборудованием
- Хранение

G. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технические характеристики
- Электросхема
- Эксплодинг

H. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ

вилки. Не использовать адAPTERы вилки с заземлённым инструментом.

7. Избегайте контакта с поверхностями заземлённых предметов, таких как трубы, радиаторы, электропечи и холодильники.
8. Недопускать попадания воды на электроинструмент. Не использовать электроинструмент при высоком уровне влажности в помещении.
9. Будьте осторожны с кабелем. Не использовать кабель электроинструмента для переноса, поднятия и отключения электроинструмента. Держать кабель вдали от источников тепла, острых краёв и движущихся предметов. Не допускать попадания на кабель масел.
10. При работе вне помещений использовать удлинитель рекомендованный для использования вне помещений.
11. Если невозможно избежать работы в помещении с высоким уровнем влажности использовать защищённые источники питания (RCD).
12. Будьте внимательны и осторожны при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент при повышенной усталости или под воздействием медикаментов, алкоголя и наркотиков.
13. Использовать средства индивидуальной защиты. Всегда использовать защитные очки.
14. Избегайте случайного запуска электроинструмента. Удостоверьтесь, что выключатель установлен в положение «открыто» перед подсоединением к сети и/или батарее, перед транспортировкой инструмента.
15. Перед запуском электроинструмента убрать все ключи или другой инструмент, использованный для его регулировки.
16. Будьте осторожны. Соблюдайте устойчивость и равновесие.
17. Одевайтесь соответствующе. Не надевать широкую одежду. Не носить драгоценности. Следите за тем, чтобы края одежды, волосы и перчатки находились вдали от движущихся деталей.
18. Не допускайте форсирования электроинструмента. Правильно и по назначению используйте электроинструмент.
19. Не использовать электроинструмент при неисправном выключателе.
20. Выключите из розетки и/или батареи электроинструмент перед его регулировкой, смены насадок или хранением.
21. Храните электроинструмент отключенным вне досягаемости детей. Не разрешать использовать электроинструмент людям, не знакомым с его функционированием и не ознакомившимся с его инструкцией.
22. Тщательно следите за состоянием электроинструмента. Следите за его исправностью, отсутствием



РУССКИЙ

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

- повреждений, которые могут негативно сказаться на его использовании. Сломанный инструмент перед его использованием необходимо починить.
23. Содержать режущий электроинструмент заточенным и чистым.
24. Использовать электроинструмент и его принадлежности согласно данной инструкции и согласно условиям работы.
25. Осуществлять обслуживание электроинструмента в авторизованных центрах и использовать только оригинальные запчасти.
26. После распаковки убедитесь, что на инструменте нет повреждений. В случае обнаружения повреждений они должны быть заменены оригиналными запасными частями. Заменять электродетали соответствующими и одинакового артикула (в случае сомнений – проконсультируйтесь с производителем)
27. Проверить соответствие напряжения и его частоты, указанных на крышке инструмента с напряжением и частотой сети. (рис. Таблица характеристик)
28. Использовать защитные перчатки, комбинезон, очки и наушники.
29. Рекомендуется использовать противоскользящую обувь.
30. Использовать защитный головной убор.
31. Не использовать электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
32. Использование данного инструмента безопасно и эффективно в случае выполнения разработанных для него требований и в случае его использования по назначению.
33. Периодически осматривать кабель инструмента и в случае его повреждения починить в авторизованном сервисном центре.
34. Периодически осматривать втягиваемый кабель инструмента и в случае его повреждения заменить в авторизованном сервисном центре.
35. Содержать рукоятки в чистоте, сухими и без масленого или жирового загрязнения.
36. При неиспользовании, перед починкой, перед сменой пильных полотен, коронок и лезвий отключить от сети инструмент.
37. Перед использованием удостовериться в исправности инструмента и убедиться в правильности его работы.
38. Проверить настройки и крепления движущихся частей, их исправность, правильность крепления и другое, что может повлиять на работу электроинструмента.
39. В случае неполадок или поломок инструмента или/его частей их замена и/или ремонт должен осуществляться в авторизованных сервисных центрах.
40. Не смешивать вещества с температурой возгорания менее 21°C.
41. Не использовать растворители для чистки инструмента это может быть взрывоопасно.
42. Использование любых приспособлений не рекомендованных в данной инструкции может вызвать риск телесных повреждений.
43. Необходимо обеспечить правильное и достаточное освещение при работе в местах с недостаточным естественным освещением.
44. Рекомендованная температура для работы от +0 до +40°C и от 0,8 до 1,1 бар.

С. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Составные части машины

- 1 Регулируемая рукоятка.
- 2 Блокировка/разблокировка рукоятки.
- 3 Механический переключатель скорости (I / II).
- 4 Выключатель вкл/выкл. и контроль скорости.
- 5 Кнопка блокирования - закрытия переключателя.
- 6 Защитный ящик двигателя.
- 7 Вентиляционная решетка.
- 8 Отделение для инструмента.

- 9 Вспомогательный ключ (19 мм).
- 10 Фиксирующий ключ (22 мм).
- 11 Венчик быстрого соединения FAST-IN Ø 140 мм
- 12 Адаптор быстрого соединения FAST-IN.

D. ЗАПУСК

Проверки предшествующие приведению в действие

Перед использованием удостоверьтесь в отсутствии дефектных или сломанных частей. В случае их обнаружения немедленно замените их.

Напряжение источника питания должно совпадать с напряжением, указанным на этикете характеристик машинки.

Машины работающие при 230В могут подключаться также к 210В / 240В. Машины работающие при 110В могут подключаться также к 100В / 120В.

Неправильное использование может повредить инструмент.

Для этого прочтите следующие инструкции:

- Используйте только инструменты до максимального указанного диаметра.
- Работайте с инструментом таким образом, чтобы револьверы резко не сокращались или даже не доводя машину до остановки.

Соединение и Разъединение

Соединение

- Нажмите сначала на кнопку блокирования - закрытия переключателя и позже на переключатель включения.

Разъединение

- Для отключения машины отпустите переключатель включения.

Механический регулятор скорости (Рис.1)

- Для переключения скорости необходимо повернуть переключатель, всегда при выключенном машине.
- Если Вы не сможете поменять скорость полностью поверните переключатель, поверните склегка лопасти для смешивания и затем поменяйте скорость.

Регулировка скорости (Рис. 2)

- Нажмите на кнопку запуска до получения желаемой скорости вращения.
- Необходимое количество револьверий зависит от материала, и он может определяться методом проб.
- Проработав с ограниченным числом револьверий, дайте машине поработать без груза с максимальным количеством револьверий в течение 3 минут для того, чтобы она остыла.

E. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед любой регулировкой миксер:

- Отключите оборудование.
- Отсоедините питание от сети.
- Дождитесь полной остановки миксер.

СМЕСИТЕЛЬ: Вставить смеситель

Быстрое соединение FAST-IN:

- Вкрутите адаптор FAST-IN (рис. 3). Используйте ключ (19мм).
- Достаньте две части, которые формируют перемешивающие лопасти ящика.
- Вставьте две части. Для правильного вкручивания двух частей используйте фиксирующий ключ (22 мм).
- Вставьте венчик сопоставив с канавкой на адапторе (рис. 4).
- Снимите защиту с адаптора и вставьте венчик (рис. 5).
- Отпустите защиту адаптора и удостоверьтесь, что венчик хорошо зафиксирован (рис. 6).

Соединение M14:

- Привинтите верхнюю часть перемешивающей лопасти к оси выхода M14 смесителя (рис. 7).
- Используя закрепляющий ключ (22 мм), с силой ввинтите

перемешивающую лопасть, поворачивая в правую сторону. Для большего закрепления перемешивающей лопасти используйте вспомогательный ключ (19 мм) в оси выхода (рис. 8).

Замена смесителя:

Быстрое соединение FAST-IN

- Снимите защиту адаптора и вытащите венчик.

Соединение M14

- Используя закрепляющий ключ (22 мм), с силой вывинтите перемешивающую лопасть, поворачивая влевую сторону.
- В случае, если перемешивающая лопасть застрянет, используйте закрепляющий вспомогательный ключ (19 мм), применяя его на плоской части гайки.

Рекомендации:

- Смеситель продолжает немного вращаться после того, как Вы выключили машину.
- Если вращающаяся лопасть касается поверхности, она может вызвать отдачу.
- Для достижения максимальной скорости только после того, как перемешивающая лопасть попала в смесь включайте машину слегка нажимая на переключатель соединения / разъединения.
- Смеситель должен выбираться в соответствии с продуктом для перемешивания.
 - Если после перемешивания продукт обладает низкой вязкостью, должен использоваться смеситель с левым винтом.
 - Если после перемешивания вязкость продукта высокая, используйте смеситель с правым винтом.
 - При перемешивании поднимайте аппарат вверх и вниз.

F. УХОД

Очистка и содержание.

- Правильное содержание машины может продлить её полезную жизнь.
- Переключатель рычага должен всегда поддерживаться в подходящей функции и в самых лучших условиях.
- Инструменты для смешивания должны чиститься как только они перестали использоваться или когда они не использовались долгое время.
- Обычно эта очистка оказывается эффективной, при использовании струи воды или кварцевого песка.
- Не осуществляйте никакого механического давления на машину, ни ударяйте её, так как это может повредить её.
- Ось смесителя должна быть всегда чистой.
- Во время использования машины вентиляционный люк защитного ящика двигателя не должен накрываться.
- Необходимо часто чистить вентиляционный люк.
- Абсолютно запрещается вводить материалы в машину.
- Вы должны использовать исключительно оригинальные запасные части для машины.
- Вы всегда должны проверять состояние щеточки.
 - По достижению объема работ миксера в 60 часов, проверьте щетки. В случае их износа замените их на новые.
 - Выключите миксеры и отсоедините его от сети.
 - Снимите защитные крышки (рис.А)
 - Уберите пластину и поменяйте щеточку. (Рис.В)

Хранение.

Хранить в миксер в сухом, защищённом от холода месте. Утилизация станка осуществляется в соответствии с нормами и регламентами страны использования в утилизационных пунктах для правильной классификации и переработки материалов.

G. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплодинг.....	стр.48
Технические характеристики.....	стр.51

Электросхема.....стр.52

Н. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Заявляет, что модели:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

Описанные в прилагаемой документации соответствуют основным требованиям Директивы: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. И соответствуют нормативам: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Руби, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Техническая дирекция

Запрещается любое воспроизведение полное или частичное данного продукта, в каком бы то ни было формате и виде, средствами механическими, фотографическими или электронными без предварительного согласия **GERMANS BOADA S.A.**

Подобные действия будут рассматриваться как противозаконные и повлекут за собой преследование в судебном порядке.



İÇİNDEKİLER

A. KURULUM TALİMATI

- Kurulum
- Güvenlik
- Bağlantı
- Uygulamalar
- Ortam şartları ile ilgili kısıtlamalar

B. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

C. ÜRÜNÜ TANIYINIZ

D. KULLANIM

- İşe başlamadan önce yapılması gereken kontroller
- Bağlantı ve Bağlantıyı kesme
- Kullanma hataları
- Mekanik ve Elektronik hız ayarlayıcısı (RUBIMIX)
- Enerji tüketimi açısından makinenin verimli kullanılabilmesi için;

A. KURULUM TALİMATI

Kurulum

Makine ambalajından çıkarıldığında, kırık veya zarar görmüş parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa ve bu parçaların değişmesi gerekiyorsa bunlar kesinlikle fabrikantan orijinal parçaları olmalıdır, aksi takdirde, işaretli garanti belgesi geçerliliğini kaybedebilir. (bu konuda şüphe meydana gelirse üretici firmaya danışınız).

Güvenlik

Güvenlik önlemleri dikkatle okunmalı ve makine kullanıma geçti meden bu önlemler açıkça anlaşılmış olmalıdır. Alet ile tehlikesiz bir şekilde çalışmak için, kullanma talimatlarını, güvenlik ile ilgili broşürler okumalarınızın ve orada izah edilen noktaları kesinlikle uygulamalısınız.

Bağlantı

Şebeke gerilim ve frekansının, makine plakasında belirtilen değerler ile aynı olduğunu kontrol ediniz. Taşıma esnasında, makinenin elektrik kablosunu sararak rulo yapınız. Hiç bir zaman makineyi kablosundan çekerek hareket ettirmeyin.

Uygulamalar

Tek yönlü karıştırma özelliğine sahip elektrikli karıştırıcı, inşaat malzemeleri ve kimyasal malzemelerin ve özellikle iki veya daha fazla bileşene sahip yüksek yoğunluklu harçların hızlı ve derinleşmesine karıştırılması için kullanıma uygundur.

Yönetmelilıklar uygun olmayan kullanımardan ortaya çıkacak sorumluluklar, kullanıcının kendisine aittir.

Ortam şartları ile ilgili kısıtlamalar

İş yerindeki ortam şartlarına dikkat ediniz. İş yerinin temiz ve iyi ışıklandırılmış olarak muhafaza ediniz. Aletten azami randimanı ve güvenli çalışmayı elde etmek için, makineyi her zaman temiz tutunuz.

Makineyi açmayınız, gerekli ise bu konuda yetkili atölyelere müracaat ediniz.

B. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. **DİKKAT!** Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz.
2. İlerisi için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını saklayınız.
3. Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış olarak tutunuz.
4. Yanıcı sıvıların,gazların ve tozların bulunduğu ortamlarda bu güç aletlerini kullanmayın.
5. Bu güç aletlerini çalıştırırken çocukların ve meraklı kişileri uzak tutunuz.
6. Makinenin Fisi ile priz eşleşmekte dir. Asla Herhangi bir şekilde fisi değiştirmeyin.
7. Borular, radyatörler,ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçınınız.

E. KULLANMA TALİMATI

F. BAKIM VE BASIT ONARIM

- Temizlik ve bakım
- Periyodik bakım
- Basit onarım
- Nakliye ve Depolama
- Kullanım ömrü

G. GENEL ÖZELLİKLER

- Teknik özellikler
- Elektrik devresi
- Açılım şeması

H. CE DİREKTİFLERİNE UYUMLULUK DEKLARASYONU

I. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME

8. Makineyi ıslak koşullara maruz bırakmayın.
9. Elektrik kablosuna zarar vermeyin. Asla taşıma ve kaldırma sırasında kabloları sakin kullanmayın. Kabloları sıktan, yağlı bölgelerden, keskin kenarlarından ve harkeşli parçalardan uzak tutunuz.
10. Elektrikli aleti açılık havada kullanırsanız, açık hava dansına uygun bir uzatma kablosu kullanınız.
11. Eğer nemli bir yerde kullanım yapacak iseniz bir artık akım ağızı (RCD) kulanınız.
12. Yorgun halde ya da uyuyucu, alkol veya ilaç etkisi altında bir güç aracı kullanmayın ve makineyi kullanırken tüm sağduyunuz ile çalışma gerçekleştirin.
13. Kişiisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
14. Yanlış çalıştırıldıklarından kaçının. Anahtarları şebeke ve ya aküye bağlandıktan önce "açık" konumda olduğundan emin olunuz.
15. Makineyi çalıştırmadan önce ayahtalarını çıkartın.
16. Her zaman ayağınızı dengede tutun.
17. Bol giysiler ve takılarla çalışma yapmayın .Hareketli parçalardan saçınızı elbisenizi ve eldivenlerinizi uzak tutunuz.
18. Toz çırpmaya ve toplama meydana gelirse bağlantıların doğru yapıp yapılmadığını dikkat ediniz.
19. Elektrikli aleti zorlamayın.Uygulamalarınız için doğru elektrikli aleti kullanın.
20. Anahtar bölgisi "kapalı" veya "açık" olarak yanmıyorsa makineyi kullanmayın.
21. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden ya da güç kaynağını depolamadan önce fisi çıkarın.
22. Bu güç aletlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve talimatları bilmeyen kişilere makinenin kullanımına izin vermeyiniz.
23. Güç aletlerinin bakımı.Herhangi bir kayma veya bağlama için hareketli parçaları kontrol edin,Makinenin çalışmasını etkileyebilecek hiçbir kırık parçayı ortamda barındırmayınız.
24. Aletleri keskin ve temit tutunuz.
25. Elektrikli aleti ,aksesuarlarını ve araç ipuçlarının kullanım ve talimatları uygun olarak işleyin.
26. Sadece yetkili tamir servisi tarafından belirlenmiş orjinal yedek parçaları kullanınız.
27. Makinenin herhangi bir eksik ya da kırık parçasının olup olmadığını makine kutusunu açar açmaz kontrol edin eğer böyle bir durum söz konusu ise Üreticinin vermiş olduğu referans kodu ile orjinal parça değişimi yapınız.
28. Makinenin etketine belirtilen voltaj ve frekans ağına uyulup uyulmadığını kontrol edin.
29. Toplam güvenlik için eldiven ,tulum koruyucu gözlük ve işitme tıkalıkları kullanın.
30. Açık havada çalışırken Skid ayakkabının kullanılması tısvise edilir.
31. Uzun saçlar için koruyucu şapkalar kullanın.
32. Yanıcı sıvıların ve gazların yakınında makineyi

33. kullanmayınız.
34. Bu makine hedeflenen oranda daha iyi ve güvenli bir şekilde çalışacaktır.
35. Kabloları periyodik olarak ve eğer makine hasar görmüş ise yetkili servis tarafından tamirini gerçekleştürün.
36. Kabloları zarar görmüş ise periyodik olarak değiştirin.
37. Ellerinizi kuru temiz gaz ve yağdan arındırılmış olarak tut nuz. Kullanım sırasında, Tamir öncesi ve aksesuarların değişimi sırasında örneğin bıçakların ve kesicilerin değişimi sırasında makinenin güç bağlantısından çıkarıldığını dikkat ediniz.
38. Makineyi yeniden kullanmadan önce ; Makine düzgün çalışır bir halde tasarlannıktır ki dikkatlice kontrolünün yapılması gerekmektedir.
39. Hareketli parçaların sabitlenmemesi ,parçaların kırılması ve diğer koşullar işletimi etkileyebilmektedir
40. Makinenin arzısı durumunda yetkili bir teknisyen tarafından hasar görmüş parçalar düzgünde tamir edilmelidir.
41. 21 ° C Derecenin altında parlama noktası olan malzemeleri kullanmayınız.
42. Parçaları temizlemek için çözücü üleri kullanmayın çünkü bu patlama riskine sebep olabilir.
43. Kilavuzda tavaşı edilenin dışında herhangi bir aksesuarın kullanımı kişisel yaralanma risklerine yol açabilir.
44. Ortam ışığının yeterli bulunmadığı yerlerde yapay aydınlatma ile ortamın aydınlatılması gerekmektedir.
45. Gerekli görünen sıcaklık aralığı 0 ila 40 ° C arası 0.8 ve 1.1 bar aralığıdır.

C. ÜRÜNÜ TANIYINIZ

Makine parçaları

- 1 Ayarlanabilir tutamak.
- 2 Tutamak kiliti.
- 3 Mekanik hız seçicisi (I / II).
- 4 Açma/Kapama şalteri ve Hız kontrolü.
- 5 Sabitleme butonu-anahtar kapatıcısı.
- 6 Motor koruyucu kapığı.
- 7 Havalandırma izgarası.
- 8 Takım koyma yeri.
- 9 Yardımcı anahtar (19 mm).
- 10 Düz anahtar (22 mm).
- 11 Karıştırıcı max. Rubimix 9 Ø 120 mm
- 12 FAST-IN adaptör

D. KULLANIM

İşe başlamadan önce yapılması gereken kontroller

Makineyi kullanmadan önce, makinede aşınmış, zarar görmüş veya kırılmış parçaların olup olmadığı kontrol ediniz. Eğer böyle bir parça var ise onarınız veya hemen yeni bir parça takınız.

Şebekedeki besleme voltajı, makine Özelliklerini yazan etikette yer alan voltaj ile aynı olmalıdır. 230 V luk makineler; 210V /240V ile çalışabileceğii gibi, 110V luk makineler 100V /120V aralığında çalışabilir.

Hatalı kullanım makineyi bozabilir.

Bu yüzden aşağıdaki talimatı göz önünde bulundurunuz:

- Verilen max. değerlerden daha büyük ölçülerde anahtar kullanmayın.
- Dönme hızını aniden düşüren veya makinenin durmasına neden olacak çalışmalarla bulunmayın.

Bağlantı ve Bağlantıyi kesme

Bağlanti

- Önce Sabitleme butonu-anahtar kapatıcısına basınız ve ardından start düğmesine basınız.

Bağlantı kesme

- Makineyi durdurmak için start düğmesini bırakınız.

Hatalı kullanım makineyi bozabilir

Bu yüzden aşağıdaki talimatı göz önünde bulundurunuz:

- Verilen azami değerlerden daha büyük ölçülerde anahtar kullanmak.

- Dönme hızını aniden düşüren veya makinenin durmasına neden olacak ayarlamalar yapmak hatalı kullanımdır

Mekanik hız ayarlayıcı (Resim 1)

- Hız değişimi için anahtarı çeviriniz, her zaman makine kapalı olmalıdır.
- Anahtarı çevirerek hızı tamamen değiştiremediğimiz durumlarda, karıştırma paletlerini hafifçe döndürünüz ve hız değiştir.

Hız ayarı (Resim 2)

- İstenilen hızı erişmekte şaltere sürekli basınız.
- Gerekli dönme sayısı, materyale bağlı olduğundan ve test ya parak bulunabilir.
- Düşük hızlarda çalışan makine, iş bitiminden sonra, soğutma amacıyla olarak, 3 dakika boşta ve max hızda çalıştırılmalıdır.

Enerji tüketimi açısından makinenin verimli kullanılması için:

- Uzun süre çalışmaması durumunda makineyi kapatıp fisini prizden çekiniz.
- Karıştırılacak materyale uygun karıştırıcı uçlar seçilmesi güç tüketimi azaltır.
- Karıştırılacak ürün eğer düşük viskozite de ise, sol kıvrımlı karıştırıcı kullanılmalıdır.
- Karıştırılacak ürün eğer yüksek viskozite de ise, sağ kıvrımlı karıştırıcı kullanılmalıdır.
- Karıştırma esnasında alet indirilip kaldırılmalıdır.
- Makinin temizlik ve bakımı periyodik olarak yapınız.
- Elektrik üreticisinin belirttiği uygun saat dilimlerinde makinenin kullanılması tavsiye edilir.

E. KULLANMA TALİMATI

Herhangi bir ayarlama ya da kalibrasyon önce:

- Makineyi kapatın
- Fıçı çıkarın
- Makine tamamen durana kadar bekleyin

KARIŞTIRICI: Karıştırıcının takılması

FAST-IN bağlantı

- M14 karıştırıcı ucunu FAST-IN adaptöre resimdeki gibi sokunuz. (Resim 3) 19mm anahtarını kullanarak sıkıniz
- Karıştırıcı palet kasasını teşkil eden iki parçayı çıkarınız.
- İki parçayı vidalayınız. İki parçayı doğru bir şekilde vidalamak için 22 mm lik düz bir anahtar kullanınız.
- Karıştırıcı ucu, adaptör yuvasına pim yardım ile sokunuz (Resim 4).
- Koruyucuya basınız ve pimi yuva sokunuz (Resim 5).
- Koruyucuya serbest bırakın ve karıştırıcı ucun sıkıca yerine oturduğundan ve kitletiğinden emin olunuz (Resim 6).

M14 karıştırıcı bağlantı

- Karıştırıcı paletin ikisi kismını, karıştırıcının M14 çıkış miline vidalayınız (Resim 7).
- 22 mm lik bir anahtar kullanarak, karıştırıcı paleti kuvvetle sağa doğru sıkıniz. Karıştırıcı paletini daha iyi bağlamak için, çıkış milinde 19 mm lik yardımcı bir anahtar kullanınız (Resim 8).

KARISTIRICIYI DEĞİŞTİRMEK:

FAST-IN bağlantı

- Koruyucuta basınız ve karıştırıcı ucu serbest bırakın.

M14 karıştırıcı bağlantı

- 22 mm lik bir düz anahtar kullanarak, karıştırıcı paleti sola kuvvetle döndürerek çıkarınız.
- Karıştırıcı paletin çok sıkışmış olduğu hallerde, civatanın düz kısmasına 19 mm lik yardımcı bir düz anahtar uygulayınız.

Tavsiyeler:

- Makineyi kapatıktan sonra, karıştırıcı bir süre dönsün.
- Dönen palet herhangi bir yüzeye dokunuyorsa, geriye doğru paçaatabilir.
- Karıştırıcı paleti çalıştırıp maksimum hızı getirmek için, ação/kapama düşmesine, sadece paletler karışım içine girdikten sonra hafifçe basınız.
- Karıştırıcı seçimi, karıştırılacak ürün cinsine göre yapılmalıdır.
 - Karıştırılacak ürün eğer düşük viskozite de ise, sol kıvrımlı karıştırıcı kullanılmışmalıdır.
 - Karıştırılacak ürün eğer yüksek viskozite de ise, sağ kıvrımlı karıştırıcı kullanılmışmalıdır.
 - Karıştırma esnasında alet indirilip kaldırılmalıdır.

F. BAKIM VE BASIT ONARIM

Temizlik ve Bakım

- Makineye uygulanan doğru bir bakım, makine ömrünü uzatır.
- Start ölçümesi her zaman görevini yerine getirebilecek durum ve en iyi şartlarda bulundurulmalıdır.
- Karışım aletleri, kullanım bittikten sonra veya uzun süreden beri kullanılmayıza yatkınmalıdır.
- Normal olarak bu temizliğin etkili olması için basınçlı su veya kuvars kumu kullanılmışlardır.
- Makine üzerinde, kuvvetlice vurmak gibi hiç bir mekanik baskın uygulanmamış, zira bu tip şeyler çok zararlıdır.
- Karıştırıcı mil her zaman temiz olmalıdır.
- Makine kullanımda iken, motor koruyucu kasasının havalandırmaları örtüler kapاتılmalıdır.
- Bu havalandırmaların sık sık temizlenmesi gereklidir.
- Makine içine kesinlikle yabancı maddelerin sokulması yasaktır.
- Makine de sadece orijinal yedek parçaların kullanılması gereklidir.

Periyodik Bakım

- Makineyi her kullanmadan önce mutlaka gözle kontrol ediniz, hatalı, bozuk olabileceğini gördüğünüz parçalar varsa kullanmayın.
- Her kullanmadan sonra nemli bir bezle plastik aksam siliniz.
- Her kullanmadan sonra karıştırıcı uçları ve mili yatkınız ve temizleyiniz.

Basit Onarım

- Kömürün durumunu her zaman kontrol altında tutulmalıdır.
- Makine nin çalışma süresi 60 saatı bulduğunda, eğer kömür aşınmış görünüyor ise, değiştiriniz.
 - Makineyi kapatın fışen çekiniz. Kömür kapaklarını açınız. (Resim A)
 - Plakayı alıp süpürgeyi değiştiriniz. (Resim B)

Nakliye ve Depolama

Tasima esnasında, makinenin elektrik kablosunu sararak rulo yapınız. Hiç bir zaman makineyi kablosundan çekerek hareket ettirmeyin. Aletin saklandığı yer, kuru, rutubetten uzak bir yer olmalı ve soğuktan korunmalıdır.

Makine malzemelerinin doğru sınıflama ve toplanması noktasında her ülkenin vermiş olduğu talimatlara göre yapılmaktadır.

G. GENEL ÖZELLİKLER

Açılım şemasi.....	bakınız 48
Teknik özellikler.....	bakınız 51
Elektrik devresi.....	bakınız 52

H. CE DİREKTİFLERİNE UYULULUK DEKLARASYONU

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)


Makineler ki bizim sorumluluğumuzdadır:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

Belgelerde açıklanan ve Direktiflerin gerekliliklerine uygun:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC. Ve Asağıdaki standartlara uygun: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012

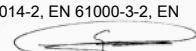

Sr. Carles Gamisans
Teknik Yön

GERMANS BOADA S.A.'nın öncellikli onay olmadıkça, herhangi bir format altında veya herhangi bir yönteme bu kılavuzun kısmı veya tamamen yeniden oluşturulup çoğaltılmazı söz konusu oluşturma mekanik, foto grafik veya elektronik olması durumunda bile kesinlikle yasaktır.

Bu faaliyetlerden herhangi birisi yasal sorumluluk gerektmektedir ve yasal işlemlerin başlatılmasına neden olabilmektedir.

GERMANS BOADA SA'nın öncellikli ihbar yapmaksızın her türlü teknik tazil yapma hakkı saklı bulunmaktadır.

I. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME

Üretici: Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.

Adres: No: 21, LouYang Road, Suzhou Industrial Park, 215011, Suzhou, P.R.C

Tel: 86 0 512 6662 6100 **Fax:** 86 0 512 6662 6101

İthalatçı: Demir Makine Ticaret ve Sanayi Ltd. Sti.

Adres: Emekyemez Mh. Bügülü Sk: No: 9/A Karaköy, İstanbul, Türkiye

Tel: 212 237 22 24 **Fax:** 212 237 22 52

www.dmrmakine.com.tr

Tüketiciler şikayetlerini ve itirazları olduğunda, tüketici mahkemelerine ve hukem heyetlerine yapabilirler. 6502 numaralı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketicilerin seçimlik hakları aşağıdaki gibidir.

Tüketicinin seçimlik hakları

MADDE 11 – (1) Malin ayılı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden döème,

b) Satılan alkolkop ayıp oranında satış bedelenin indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

c) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarında birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malin ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fikradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malin kendisi tarafından piyasaya sürülmüşinden sonra ayıbin doğduğunu ispat ettiğinde takdire sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malin ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı içi orantısı güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden döème veya ayıp oranında bedelenin indirim haklarından birinin seçimi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçuya yönlendirilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınamazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 55.inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik

(4) Ücretsiz onarım veya malin ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçimi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçaya yönlendirilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınamazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 55.inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik

Turkish

ORJINAL ÇEVİRİSİ



haklarını kullanmaka serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden döndürme veya ayip oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemmiş olduğu bedelin tümü veya bedelen yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafla karşılanır. Tüketicî bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihî ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Zamanasımı

MADDE 12 –

(1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayip daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malin tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarında satıcının ayıplı maldan sorumluluğunu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıplı, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükmle-ri uygulanmaz.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

İL	ÜNVANI	ADRESİ	TELEFON
MERKEZ	Demir Mak. Ltd. Sti.	Atatürk San. Bölg. 75.Yıl Cad. Evo ls Mrkz. Hadımköy	0212 685 00 80
ADANA	Çağdaş Bobinaj	Kızılay Cad. Karasökkük Mah. 28014 Sk. No.7	0322 351 70 78
ADAPAZARI	Ir Mak. Ltd. Sti.	Adnan Menderes Cad. Balkanlı Is Hanı No.1	0264 278 69 59
AFYON	Teksan Hird. Ltd. Sti.	Kadin Ana Cad. No.54	0272 214 28 43
AGRI	Hak Teknik Tic.	Nevzat Güngör Cad. No.39	0472 215 43 07
AKSARAY	Mert Elektrik Bobinaj	Yen. San. Mah. 2009 Sk. No.52	0382 215 68 33
AMASYA	Akotek Tic. Bobinaj	Mustafa Kemal Pasa Cad. Gümüşlü Cam Arkası	0358 218 71 19
ANKARA	Tezcan Elekt. Ltd. Sti .	1230/1. Sk. No.38 OSTİM	0312 354 80 21
ANTALYA	Erler Teknik. Ltd. Sti .	Esk. San. S tes No.46	0242 344 40 39
BALIKESİR	Basdemirler Bobinaj	6 Eylül Mah. Uzun Dösemé Sk. No.41A	0266 239 86 23
BATMAN	Aktif Bobinaj	Yen. Mah. 1008 Sk. No.8	0488 214 56 64
BURSA	Süper Teknik Bobinaj	Merkez Gazcılar Cad. No.187	
ÇANAKKALE	Tirez Bobinaj	Pazar Yer 3. Sk.	0224 254 48 75
DENİZLİ	Cetin Teknik Makina	Saraylar Mah. 1. San. S t. zm r Bulvarı No.103	0258 264 14 21
DIYARBAKIR	Aktas Bobinaj	1. San.S t. 13. Blok No.1	0532 409 10 19
DÜZCE	Yıldız Makina	Burhan ye Mah. General Kazım Sk. No.1/E	0380 514 70 56
ERZINCAN	Ümit Elektrik	San. Çarşısı 767. Sk. No.54	0446 224 08 01
ERZURUM	Tolga Makina	Cennet Çesme Sk. Bakıcı Mah. Yaşam Apt. No.10A	0442 235 63 64
ESKISEHIR	Berat Bobinaj Ltd.	Güllük Mah. Hatboyu Cad. No.43/A	0222 323 23 79
GAZİANTEP	Karakuzular Bobinaj	Senyurt Cad. İlk Beled ye Başkan Sk. No.21/A	0342 230 82 54
HATAY	Öz Kardes Elektrik	Yen. San. S t. 1. Cad. 38/A Blok No.53	0326 221 22 91
İSTANBUL	Yılmazlar Elektrik	Acişu Cad. Azra Sk. No.3/A Yukarı Dudullu UMRAÑİYE	0216 508 23 53
İZMİR	Özgür Bobinaj Ltd.Sti.	1145/10 Sk. No.9 Hırdavatçılar Çarşısı YENİSEHIR	0232 459 45 39
K.MARAS	Bayram Bobinaj	Menderes Mah. G rne Cad. Şehyad I Mezarlığı Karşısı	0344 231 08 26
KARAMAN	Özpa Elektrik	Yen. San. S t. 676 Sk. No. 16	0338 213 10 20
KASTAMONU	Teknik Bobinaj	Inönü Mah. Inebolu Cad. No.132	0366 212 62 26
KAYSERİ	Ankaralı Elekt. Ltd.Sti.	Esk. San. Bölges. 3. Cad. No.43	0352 336 42 16
KİRSEHIR	Emek Bobinaj	K.Ö.S. S t. 23. Blok. No.2	0386 256 62 40
KOCAELİ	Nur Teknik Elektrik	Güzeller Mah. 933 Sk. No.12 GEBZE	0262 644 62 47
KONYA	Faruk Bobinaj Kaynak	Fevz. Cakmak Mah. Komsan ls Mrkz. 10561 Sk. No.9	0332 342 66 23
KÜTAHYA	Kudret Bobinaj	Yen. San. S t. 19. Sk. No. 20	0274 230 00 14
MERSİN	Fılas Hird. Bob. Ltd. Sti.	S teler Mah. San. S t. 159. Cad. No.4/D	0324 336 02 32
MUGLA	Elektro Tek. İşi	Inönü Bulvarı 143/A	0252 614 40 67
NEVSEHIR	Çift Güç Sog. Ltd. Sti.	Yen. San. S t. 8. Blok No.28	0384 213 19 96
NİĞDE	Emek Motor	Esk. San. S t. 1. Blok No.2	0388 232 83 59
ORDU	Kahvecioğlu Elektrik	Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No.205	0452 233 13 35
RİZE	Aksøy Bobinaj	Çarşı Mah. Is Hanı Sk. No.3	0464 214 80 99
SAMSUN	Güven Bobinaj	Yen. Mah. San S t. 29. Sk. No.6	0362 228 83 96
SİVAS	Servis Elektrik Ltd. Sti.	Pasabey Mah. Hayrett Sk. Sürtaş Apt. No.2	0346 223 23 56
TRABZON	Dırıç Bobinaj	9. San. S t. Sosyal H zmetler B nası	0462 325 22 02
USAK	Sistem Bobinaj	İsl ce Mah. Annaç Sk. No.4/A	0276 223 47 22
VAN	Eİ-Tek Bobinaj	Zerbank Sk. Yılmazlar Pasajı No.10	0432 215 74 45



SPIS ZAWARTOŚCI

A. INSTRUKCJA MONTAŻU

- Montaż
- Bezpieczeństwo
- Zasilanie
- Zakresy zastosowań
- Stanowisko pracy

B. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

C. POZNAJ SWÓJ PRODUKT

D. URUCHOMIENIE

- Kontrola przed rozpoczęciem pracy
- Włączanie / Wyłączanie
- Mechaniczny i elektroniczny regulator prędkości (RUBIMIX)

A. INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż

Przy rozpakowaniu maszyny proszę upewnić się czy części nie są uszkodzone lub połamane. Jeśli tak to należy zastąpić je oryginalnymi częściami zamiennymi. Jeżeli dotyczy to elementów elektrycznych, to muszą być one zastąpione elementami o identycznych parametrach. (W przypadku wątpliwości proszę się zwrócić do producenta).

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wskazówki zawarte w instrukcji obsługi. Bezpieczna i wydajna praca przy użyciu tego urządzenia możliwa jest po uważnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi oraz ścisłym przestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa.

Zasilanie

Proszę sprawdzić, czy podane na tabliczce znamionowej urządzenia napięcie i częstotliwość odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Podczas transportu kabel przyłączeniowy musi być zwinięty. Urządzenia nie można w żadnym wypadku przesuwać poprzez ciągnięcie za kabel przyłączeniowy.

Zakresy zastosowań

Urządzenie jest przeznaczone do mieszania materiałów proszkowych jak zaprawa, tynki, kleje jak również nie zawierające rozpuszczalników farby, lakierów i podobne substancje.

Przy niewłaściwym zastosowaniu odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Wytyczne dla warunków pracy

Proszę zwracać uwagę na warunki w otoczeniu stanowiska pracy. Proszę utrzymywać je zawsze w czystości i dobrze oświetlać. Maszyna musi być oczyyszczona po każdym użyciu. Zapewnia to jej bezpieczną pracę z najlepszą wydajnością.

Nie otwierać zużytych urządzeń. Zwrócić je do odpowiednich i wyznaczonych punktów zbiorczych w celu przeprowadzenia procesu recyklingu.

B. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. **⚠ UWAGA!** Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje postępowania z maszyną.
2. Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.
3. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone.
4. Nie używać narzędzi elektrycznych na obszarze zagrożonym wybuchem, np. w obecności cieczy łatwo zapalnych, gazów czy pyłów.
5. Nie dopuszczać dzieci i osób postronnych w pobliżu pracującej mieszarki.

E. INSTRUKCJA OBSŁUGI

F. KONSERWACJA

- Czyszczenie i konserwacja
- Przechowywanie

G. OPIS TEICZNCHNY

- Dane techniczne
- Obwód elektryczny
- Rysunki szczegółowe

H. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI CE

6. Wtyczka narzędzia elektrycznego powinna pasować do gniazda zasilającego. W żaden sposób nie modyfikować wtyczki. Nie stosować adapterów wtyczek do narzędzi elektrycznych wymagających uziemienia.
7. Unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki elektryczne i lodówki.
8. Nie zostawiać narzędzi elektrycznych na deszczu lub w wilgoci.
9. Nie ciągnąć za kabel. Nie podnosić i nie przenosić narzędzi elektrycznego trzymając za kabel, nie ciągnąć za kabel w celu wyciągnięcia wtyczki. Trzymać kabel z dala od źródła ciepła, olejów, ostrych krawędzi czy elementów ruchomych.
10. Używając narzędzi elektrycznego na wolnym powietrzu, używać przedłużaczy kabli odpowiednich do zastosowań zewnętrznych.
11. Jeżeli konieczne jest użycie narzędzia w wilgotnym otoczeniu, korzystać z zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym (PRCD).
12. Zachować czujność i świadomość wykonywanych czynności, oraz kierować się zdrowym rozsądkiem podczas pracy narzędziem elektrycznym. Nie używać narzędzi elektrycznych będąc zmęczonym, bądź pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
13. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nosić zawsze osłonę oczu.
14. Unikać przypadkowego uruchomienia. Upewnić się, czy wyłącznik jest w pozycji "wyłączony" przed podłączeniem do sieci i/lub baterii, uchwyceniem czy przeniesieniem narzędzia.
15. Przed uruchomieniem narzędzia elektrycznego upewnić się czy nie pozostały w nim kluczy czy innych narzędzi do regulacji.
16. Przyjąć stabilną postawę. Stopy powinny pewnie opierać się o podłożę gwarantując zachowanie równowagi w każdym czasie.
17. Ubrać się odpowiednio. Nie nosić luźnej odzieży i biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymać z dala od elementów ruchomych.
18. Jeśli istnieje możliwość podłączenia urządzeń zbierających i odprowadzających pył, upewnić się, że zostały podłączone i używane są prawidłowo.
19. Nie przeciągać narzędziem elektrycznym. Stosować narzędzie elektryczne odpowiednie do zastosowania.
20. Nie używać narzędziem elektrycznym, w którym wyłącznik nie pozwala się włączyć lub wyłączyć.
21. Odłączyć narzędzie od źródła zasilania i/lub baterii przed przystąpieniem do jakiejkolwiek regulacji, zmiany oprzyrządowania, czy też przed odłożeniem do przechowania narzędzia elektrycznego.
22. Narzędzia elektryczne przechowywać nieczynne, poza zasięgiem dzieci, i nie pozwalać na ich obsługa.

- osobom niezaznajomionym z narzędziami, lub z niniejszą instrukcją.**
- 23. Konserwować narzędzia elektryczne. Sprawdzać ustawienie części ruchomych i czy nie są zaklinowane, stan tych części oraz inne elementy mogące wpływać na funkcjonowanie narzędzia elektrycznego. W przypadku uszkodzenia należy naprawić narzędzie elektryczne przed ponownym jego użyciem.**
- 24. Narzędzia tnące powinny być nastronne i czyste.**
- 25. Używać narzędzi elektrycznych, wyposażenia, końcówek narzędziowych itp. zgodnych z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i zadanie do wykonania.**
- 26. Dokonywać przeglądów narzędzia elektrycznego przez personel wykwalifikowany stosując wyłącznie oryginalne części zamienne.**
- 27. Po rozpakowaniu maszyny należy sprawdzić, czy nie ma w niej elementów uszkodzonych lub połamanych. Gdyby takie się znalazły należy zastąpić je częściami oryginalnymi. W przypadku części elektrycznych, zastąpić je urządzeniem homologowanym, o tym samym numerze katalogowym (w razie wątpliwości skontaktować się z producentem).**
- 28. Sprawdzić czy napięcie i częstotliwość prądu podane na tabliczce znamionowej maszyny odpowiadają parametrom sieci (rys. tabliczka znamionowa)**
- 29. Dla pełnego bezpieczeństwa nosić rękawice, fartuch ochronny, osłony oczu i uszu.**
- 30. Do pracy na wolnym powietrzu zaleca się obuwie antypoślizgowe.**
- 31. Na długie włosy wkładać czapkę ochronną.**
- 32. Nie używać maszyn w obecności cieczy lub gazów łatwopalnych.**
- 33. Maszyna będzie pracowała najlepiej i najbezpieczniej w warunkach nominalnych, do jakich jest przeznaczona.**
- 34. Co pewien czas sprawdzać stan kabli w maszynie i jeśli są uszkodzone, naprawić je w serwisie autoryzowanym.**
- 35. Okresowo sprawdzać stan kabli przedłużaczy i wymienić je w przypadku uszkodzenia.**
- 36. Uchwyty maszyny powinny być suche, czyste, bez śladów smarów i olejów.**
- 37. Jeżeli takie akcesoria, jak tarcze tnące, wiertła, czy noże nie są używane, przed ich naprawą i/lub wymianą maszynę należy odłączyć od zasilania.**
- 38. Przed każdym następnym użyciem maszyny należy sprawdzić dokładnie prawidłowość jej działania i przydatność do wykonania zaplanowanego zadania.**
- 39. Sprawdzić ustawienie i zamocowanie części ruchomych, stan części, ich położenia oraz inne elementy mogące wpływać na funkcjonowanie maszyny.**
- 40. W przypadku awarii maszyny, zepsuta część powinna być naprawiona lub wymieniona przez autoryzowany serwis.**
- 41. Nie mieszać materiałów o temperaturze zapłonu poniżej 21°C.**
- 42. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia narzędzi. Może to być niebezpieczne ze względu na ryzyko eksplozji.**
- 43. Stosowanie nie zalecanego w tej instrukcji wyposażenia dodatkowego lub podobnego zastępczego może zwiększyć ryzyko wypadku.**
- 44. Konieczne jest sztuczne doświadczenie stanowiska pracy, jeśli światło dzienne jest niedostateczne.**
- 45. Zalecana temperatura pracy od 0 do 40°C i ciśnienie od 0,8 do 1,1 bara.**

- 8 Uchwyt narzędziowy.
 9 Klucz pomocniczy (19 mm).
 10 Klucz główny (22 mm).
 11 Mieszałdo FAST-IN Ø 140 mm
 12 Adapter FAST-IN

D. URUCHOMIENIE

Kontrola przed rozpoczęciem pracy

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się czy elementy urządzenia nie są zużyte, uszkodzone lub połamane, i jeśli tak to takie elementy natychmiast naprawić lub wymienić.

Napięcie źródła zasilania powinno odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej maszyny.

Maszyny 230V mogą być także podłączone do 210V / 240V. Maszyny 110V mogą być także podłączone do 100V / 120V.

Nieodpowiednie użytkowanie może uszkodzić maszynę, dlatego też, prosimy o wzięcie pod uwagę następujących wskazówek:

- Należy używać wyłącznie tych narzędzi, których średnica jest mniejsza od wskazanej średnicy maksymalnej.
- Należy pracować z narzędziem w taki sposób, aby obroty nie uległy nagłym spadkom, ani nie dochodziło do zatrzymania maszyny.

Włączanie / Wyłączanie

Włączanie

- Należy uprzednio naciąść przycisk zatrzymujący zamkający przełącznik a następnie przełącznik włączający.

Wyłączanie

- W celu wyłączenia maszyny należy wyłączyć przycisk włączający.

Mechaniczny regulator prędkości (Rys. 1)

- Aby dokonać zmiany prędkości, należy przekręcić przełącznik, uważając by maszyna była wówczas wyłączona.

- W przypadku, kiedy nie daje się całkowicie zmienić prędkości poprzez przekręcenie przełącznika, należy delikatnie obrócić łożapki mieszające, a następnie zmienić prędkość.

Regulacja obrotów (Rys. 2)

- Wcisnąć stopniowo przycisk do chwili osiągnięcia pożądanych obrotów.

- Liczba koniecznych obrotów zależy od materiału i można ustalić ją drogą prób.

- Po wykonaniu pracy na niskich obrotach, należy pozostawić maszynę włączoną na najwyższych obrotach, bez obciążenia, przez około 3 minuty, by mogła ostygnąć.

E. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed jakąkolwiek regulacją lub kalibrowaniem:

- Należy wyłączyć maszynę.
- Wyjąć wtyczkę.
- Zaczekać aż maszyna całkowicie się zatrzyma.

MIESZAŁDO: Montaż Mieszałdo.

Połączenie FAST-IN

- Wkręcić końcówkę M14 adaptera FAST-IN do uchwytu (rys. 3).

Zacisnąć przy pomocy klucza płaskiego (19 mm).

- Wyciągnąć z opakowania obie części, stanowiące łożapki mieszające.

- Przykroić obie części. W celu właściwego wkręcenia obu części należy użyć klucza głównego (22 mm).

- Włożyć mieszałdo wprowadzając trzpień do rowka adaptora (rys. 4).

Wyciągnąć zabezpieczenie adaptora i wprowadzić trzpień do rowka (rys. 5)

- Zwolnić zabezpieczenie adaptora y sprawdzić, czy mieszałdo zostało należycie zablokowane (rys. 6)

Połączenie M14

- Skrucić górną część łożapki mieszającej z wałem wyjściowym M14

C. POZNAJ SWÓJ PRODUKT

Części maszyny

- 1 Przestawny uchwyt.
- 2 Blokada uchwytu.
- 3 Mechaniczny przełącznik prędkości (I / II).
- 4 Włącznik/wyłącznik i regulator obrotów.
- 5 Przycisk zatrzymujący zamkający wyłącznik.
- 6 Klatka ochronna silnika.
- 7 Kratka wentylacyjna.



Polski

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

mieszadła (rys. 7).

- Za pomocą klucza głównego (22 mm), mocno przykręcić łożysko mieszające, kręcząc w prawą stronę. Przy wale wyjściowym należy użyć klucza pomocniczego (19 mm), w celu lepszego zamocowania łożyska mieszającej (rys. 8).

WYMIANA MIESZADŁA:

Połączenie FAST-IN

- Za pomocą klucza głównego (22 mm), odkręcić łożysko mieszającą, kręcząc w lewą stronę.
- W przypadku, gdyby łożysko mieszająca zacięła się, należy użyć klucza pomocniczego (19 mm), przykładając go do płaskiej części nakrętki.

Zalecenia:

- Mieszadło obraca się jeszcze przez chwilę, po wyłączeniu maszyny.
- W przypadku dotknięcia jakiegokolwiek powierzchni przez łożysko obrotową, może dojść do odbicia.
- Pracę maszyny należy rozpoczęwać poprzez delikatne naciśnięcie przełącznika włączającego / wyłączającego, dopiero po wprowadzeniu łożyska mieszającej do mieszanek.
- Mieszadło powinno być dobrane, zgodnie z produktem przeznaczonym do wymieszania.
 - Jeżeli produkt przeznaczony do wymieszania jest mało lepkie, należy użyć mieszadła spiralnego lewoskrętnego.
 - Jeżeli produkt przeznaczony do wymieszania jest bardzo lepkie, należy użyć mieszadła spiralnego prawoskrętnego.
 - Przy mieszananiu należy podnosić i opuszczać urządzenie.

F. KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja.

- Odpowiednia konserwacja maszyny może przedłużyć jej okres użytkowania.
- Wyłącznik dźwigniowy powinien być utrzymywany w jak najlepszym stanie oraz w pozycji zgodnej z wykonywaną czynnością.
- Narzędzia mieszające powinny być czyszczone po każdym użyciu, lub w przypadku kiedy pozostają nieużywane przez dłuższy okres.
- Zazwyczaj najlepszym sposobem czyszczącym jest strumień wody lub piasek kwarcowy.
- Nie powinno się wywierać żadnego nacisku mechanicznego na maszynę, takiego jak np. silne uderzenie, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
- Wał mieszający powinien być zachowany w czystości.
- Podczas pracy maszyny nie powinno się zakrywać odpowietrznika klatki ochronnej silnika.
- Niezbędne jest częste czyszczenia odpowietrznika.
- Zabrania się umieszczania jakichkolwiek materiałów w maszynie.
- Przy wymianie elementów maszyny, należy używać jedynie oryginalnych części.
- Należy koniecznie sprawdzać stan szczotki.
 - Po 60 godzinach pracy mieszarki należy sprawdzić stan zużycia szczotek i w razie potrzeby wymienić je na nowe.
 - Wyłączyć maszynę i odłączyć od zasilania. Zdjąć osłony (rys.A)
 - Odsunąć tabliczkę i wymienić szczotkę. (rys. B)

Przechowywanie.

Przechowywać urządzenie w miejscu suchym i zabezpieczonym przed zimnem.

Wycofanie maszyny z użytku i jej złomowanie należy przeprowadzić według przepisów obowiązujących w danym kraju, w punktach selektywnej zbiórki odpadów, w celu prawidłowej klasyfikacji i sposobu postępowania z materiałami.

G. OPIS TEICZNCHNY

- Rysunki szczegółowe.....Strona 48
Dane techniczneStrona 51

Odwód elektryczny.....Strona 52

H. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiadas, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Deklaruję na własną odpowiedzialność, że maszyny:
RUBIMIX-16 ERGOMAX

opisane w załączonej dokumentacji, są zgodne z zasadniczymi wymogami dyrektyw: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC, i spełniają następujące normy: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.
Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Garmisans
Dyrekcja techniczna

Wszelkie odwracanie całości lub fragmentów tekstu podręcznika w jakimkolwiek formacie, jakimkolwiek środkami i w jakimkolwiek sposób - mechaniczne, fotograficzne lub elektroniczne, bez uprzedniego zezwolenia **GERMANS BOADA S.A.**, jest zabronione.

Nieprzestrzeganie tego zakazu pociąga za sobą sankcje ustawowe i może dać miejsce odpowiedzialności karnej.

GERMANS BOADA, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

SISÄLLYSLUETTELO

A. KÄYTTÖÖHJEET

- Asennus
- Turvallisuus
- Liittäntä
- Käyttöösovellukset
- Suositukset työskentelyalueelle

B. TURVALLISUUSTOIMENPITEET

C. LAITTEEN OSAT

D. KÄYTTÖÖNOTTO

- Tarkistukset
- Käynnistys ja sammutus
- Mekaaninen vaihtoisto ja elektroninen nopeudensäätö (RUBIMIX)

A. KÄYTTÖÖHJEET

Asennus

Purettuaan laitteen pakkauksesta, tarkista ettei mitään ole vaurioitunut, eikä mikään osa ole rikkoutunut. Mikäli havaitset vaurioita ja osia pitää vaihtaa, ne tulee korvata alkuperäisöillä.

Turvallisuus

Lue ja tutustu huolellisesti turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

Työskennelläksesi turvallisesti, sinun täytyy lukea käyttöohjeet ja kaikki turvahjeet sekä noudattaa niitä tarkoin.

Liittäntä

Tarkista, että verkkovirran ominaisuudet (jännite ja taajuus) vastaavat laitteen typpikilvessä ilmoitettuja tietoja.

Kerää laitteen verkkokaapeli kuljetuksen ajaksi. Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä verkkokaapelia.

Käyttöösovellukset

Laitteon suunnitellut jauhemaisen rakennusmateriaalien, kuten laasti-, kipsis-, liima-sekä maalien, lakkojen ja muiden vasaavien aineiden sekoittamiseen, jotka eivät sisällä liuottimia. Käytettäessä ohjeiden vastaisesti, vastuu on yksinomaan käyttäjän.

Suositukset työskentelyalueelle

Kiinnitä huomiota työskentely-mpäristön siisteyteen, puhtauteen ja valaistukseen varmistuaksesi turvallisesta työskentelystä. Pidä myös laite puhtaana varmistaksesi tehokkaan työskentelyn.

Älä avaa vanhaa laitetta, vaan toimista se asianmukaiseen elektro-nikkaromun keräyspisteeseen.

B. TURVALLISUUSTOIMENPITEET

1. **⚠️ HUOMIO!** Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet.
2. Säilytä kaikki ohjeistukset tulevaisuutta varten.
3. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
4. Älä käytä sähkötyökaluja räjähdyssvaarallisissa paikoissa, kuten sytytysten nesteiden, kaasujen läheellä tai polysisissä olosuhteissa.
5. Pidä lapset poissa työskentelyalueelta.
6. Koneen pistokkeen on vastattava sähkörasiaan. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavoin. Älä käytä mitään pistorasia-adapttereita maadoitetutujen sähkötyökalujen kanssa.
7. Vältä koskettamasta maadoitetutuista pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä ja jäätkaapeja.
8. Älä alista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
9. Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan käytä johtoja kantamiseen, nostamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumudesta, öljystä, terävästä reunoista ja liikkuvista osista.

E. KÄYTTÖ

F. HUOLTO

- Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet
- Varastointi

G. OMINAISUUDET

- Tekniset tiedot
- Kytkenntäkaavio
- Osaluetelto

H. VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS

10. Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvalta jatkojohtoita.
11. Jos työkalun käyttö kosteassa paikassa on välttämätöntä, käytä vikavirtasuojaa.
12. Pysy valppaan, katsa mitä olet tekemässä ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalujen kanssa. Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
13. Käytä henkilökohtaisia suojaruusteita. Käytä aina suojalaseja.
14. Vältä vahingossa käynnistymistä. Varmista, että kytkin on "0" asennossa, ennen kuin liität sen verkkoon ja / tai liität akun, otat sen käteen tai kannat työkalua.
15. Poista kaikki työkalut ennen laitteen käynnistämistä.
16. Älä kirkottele. Pidä jalat maassa ja tasapainossa koko ajan.
17. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.
18. Jos käytetään pölynpoistoa ja -keräystä, huolehdi, että ei näy liittyen ja mitä käytetään oikein.
19. Älä ylikuormita laitetta. Käytä oikeaa työkalua käyttökohteeseen mukaisesti.
20. Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkin ei toimi oikein.
21. Irrota pistoke virtalähteestä ja / tai akku ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai varastoit laitteen.
22. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna kenekään, joka ei tunne työkalua tai näitä ohjeita, käyttää sähkötyökaluja.
23. Huolla sähkötyökalut säännöllisesti. Tarkista liikkuvien osien oikea linjaus, vahida rikkoutuneet osat tai muut kohdat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen käyttöön. Sähkötyökalut tulee korjata ennen käyttöä.
24. Pidä terät terävänä ja puhtaina.
25. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vinkkejä, jne.., näiden ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon työolosuhteet ja työtehtävät.
26. Varmista, että valtuutetut sähkötyökaluhuolto käyttää korjauskiin vain alkuperäisiä varaosia.
27. Purettuaan laitteen pakkauksesta, tarkista ettei mitään ole vaurioitunut, eikä mikään osa ole rikkoutunut. Mikäli havaitset vaurioita ja osia pitää vaihtaa, ne tulee korvata alkuperäisöillä.
28. Tarkista, että verkkovirran ominaisuudet (jännite ja taajuus) vastaavat laitteen typpikilvessä ilmoitettuja tietoja.
29. Turvallisuuden takaisemiseksi käytä suoja- ja haalareita, suojalaseja ja kuulosuojaaimia.
30. Käytä pitkille hiukkaille suojaheppua.
31. Älä käytä konetta helposti sytytysten nesteiden tai kaasujen lähellä.
32. Tämä kone toimii paremmin ja turvallisemmin nopeuksilla,



Suomi

ALKUPERÄISKÄYTÖÖHJEEN KÄÄNNÖS

- joihin se on tarkoitettu.
34. Tarkista ajoittain koneen verkkoapeli. Jos havaitset vikoja tai kulumia, anna valtuutetun huoltopisteen välttää se.
35. Tarkista jatkojohdot säännöllisesti ja uusi tarvittaessa.
36. Pidä kahvat puhdaina, kuivina ja rasvattomina.
37. Ennen mitään puhdistus-, huolto-, tai korjaustoimenpidettä tulee laite sammuttaa ja irrottaa verkkokohto pistorasiasta.
38. Käytötauon jälkeen, ennen laitteen uudelleenkäyttöä, tarkista huolellisesti, että se on kunnossa kaikilta osin.
39. Tarkista osien linjaukset, liikkuvien osien kiinnitykset, vahingoittuneet osat ja muut kohdat jotka vaikuttavat sen toimintaan.
40. Vahingoittuneet osat, joko suojaava tai ei, on korjattava tai korvattava valtuutetun huoltopisteen toimesta.
41. Älä sekotia aineita, joiden leimahduspiste on alle +21 °C.
42. Älä käytä liuottimia työkalun puhdistamiseen, räjähdyssävaraa.
43. Minkä tahansa lisälaitteiden tai muiden tarvikkeiden käyttö, kuin tässä käytöohjeessa suositeltujen, voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.
44. Huolehdi riittävästä valaisuksesta, käytä soveltuvalta työvalaisinta jos valitisteva valo ei ole riittävä.
45. Suositeltava työskentelylämpötila on +0 - +40° C ja ilmanpaine 800 - 1.100 mBar.

C. LAITTEEN OSAT

- Säädettävä kädensijat
- Kädensijojen lukitus.
- Mekaaninen vaihde (II/II)
- Virtakytkin ja nopeudensäätö.
- Virtakytkimen turvanappi
- Moottorin kotelo
- Ilma-aukko
- Työkalu
- Kiintoavaan (19 mm)
- Kiintoavaan (22 mm)
- Ø 140 mm. FAST-IN sekotusvispilä.
- FAST-IN sovitin.

D. KÄYTTÖÖNOTTO

Tarkastukset ennen käyttöönottoa

Ennen käyttöä tarkista, ettei mikään osista ole kulunut, vaurioitunut tai rikki. Korjaa tai vaihda rikkoontunut osa välittömästi. Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen typpikilvensä ilmoitettuja tietoja.

230V laite voidaan kytkeä myös 210V / 240V jännitteeseen. 110V laite voidaan kytkeä myös 100V / 120V jännitteeseen.

Laitteen väärä käyttö voi vahingoittaa laitetta.

Huomioi seuraavat ohjeet:

- Älä käytä isompaa sekotusvispilää kuin on sallittu.
- Käytä laitetta niin, ettei kierrokset laske liian alhaisiksi tai vispilä pysähdyy kokonaan.

Käynnytyst ja sammutus

Käynnytys

- Paina ensin turvanappia ja sitten virtakytkintä

Sammatus

- Vapauta virtakytkin sammuttaaksesi laitteen.

Mekaaninen vaihde (kuva I.)

- Laite sammutettuna, valitse vaihde käänämällä kytkintä.
- Jos valitu vaihde ei kytkeydy kunnolla, käänä sekotusvispilä kevysti ja kierrä valinta loppuun asti.

Kierrosluvun säätäminen (kuva 2.)

- Paina ja pidä kytkintä saavuttaaksesi halutun kierrosluvun.
- Riippuen materiaalista, haluttu kierrosnopeus voidaan määrittää kokeellisesti.
- Jos laitetta käytetään alennettulla kierrosluvulla, tulee laitetta jäähyttää kytön jälkeen antaa sen pyöräi kuormittamattoman

noin 3 minuutin ajan.

E. KÄYTÖTÖ

Ennen mitään säätö- tai kalibrointitoimenpiteitä:

- Sammuta laite.
- Irrota verkkokohto pistorasiasta.
- Odota, kunnes laite on kokonaan pysähtynyt.

SEKOITUUSVISPILÄT: Asenna vispilät.

FAST-IN sovitin:

- Liitä FAST-IN sovitimen M14 –kierrepää laitteen vispiläkiinnitykseen (kuva 3). Kiristä 19mm avaimella tiukkaan.
- Ota laatikosta vispilan kaksi osaa.
- Ruuvaa osat toisiinsa. Käytä kiristämiseen 22 mm kiintoavainta.
- Aseta vispilä, kohdista tappi sovitimen uraan (kuva 4).
- Liu'uta lukiusholkkia ja työnä vispilä pohjaan asti (kuva 5).
- Vapauta lukiusholkkia ja varmista, että vispilä on kinnitettynyt kunnolla (kuva 6).

M14 kierrekilkkitys

- Kierrä sekotusvispilä sekoittimen M14 –akseliin (kuva 7).
- Kiristä vispilä 22 mm kiintoavaimella myötäpäivään. 19 mm kiintoavaimella saat pidettyä sekoittimen akselista kiinni (kuva 8).

SEKOITUUSVISPILÄN VAIHTO:

FAST-IN sovitin:

- Liu'uta lukiusholkkia ja irrota vispilä.

M14 kierrekilkkitys

- Kiertämällä 22 mm kiintoavaimella vastapäivään saat irrotettua vispilan.
- Jos vispilä on tiukassa, voit auttaa irrotusta pitämällä 19 mm kiintoavaimella kiihni akselista.

Suoituskuoria:

- Sekotusvispilä pyöriä jonkin aikaa koneen sammuttamisen jälkeen.
- Jos pyörivä vispilä koskettaa saavin pintaa on olemassa takapotku vaaraa.
- Käynnistä sekoitin ja aseta vispilä sekoittavaan massaan ennen täysiä kierroskoria.
- Vispilä tulee valita sekoittavan massan mukaan.
 - Jos massa on matalaviskoiteettista, käytä vasenkierteistä vispilää.
 - Jos massa viskoiteetti on suuri, käytä oikeakierteistä kierukkavispilää.
 - Tehosta sekoittamista ylös-alas –liikkeellä.

F. HUOLTO

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet.

- Huoltaminen pidetään koneen käytökkää.
- Virtakytkimen on oltava aina toimintakuntoinen.
- Vispilät tulee puhdistaa välittömästi käytön jälkeen.
- Tehokkaat puhdistuskeinot ovat joko korpakeapinepesuri tai kvart-siiehka.
- Älä kohdista laitteeseen kovia iskuja.
- Älä peitä ilmanottoaukkoa käytön aikana.
- Ilmanottoaukko on puhdistettava säännöllisesti.
- Ei vieraita esineitä koneeseen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Tarkista hiiliharjojen kunto säännöllisesti.
 - Suorita hiiliharjojen vaihto 60 käytötunnin jälkeen seuraavasti, jos ne ovat kuluneet.
 - Sammuta laite ja irrota virtajohto. Irrota hiiliharjojen suojaamuovi. (kuva A)
 - Poista levy ja vaihda hiiliharjat. (kuva B).

Varastointi.

Säilytä laite kuivassa ja suoressa pakkaselta.

Laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä tulee huolehtia kunkin maan asetusten mukaisesti.

G. OMINAISUUDET

Osaluettelo.....	Liite 48
Tekniset tiedot.....	.sivu 51
Kytkenkäävio.....	.sivu 52

H.VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpiades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Vakuuttaa omalla vastuullaan, että koneet:

RUBIMIX-16 ERGOMAX

täyttävät olennairesit vaatimukset direktiivien 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC osalta. Ja noudattaa seuraavia standardeja: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012



Sr. Carles Gamisans
Tekninen osasto

Germans Boada S. A. pidättää oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Tämän käyttöohjeen osittainenkin kopiointi (mekaanisesti, valokuvaten tai sähköisesti) on ehdottomasti kielletty ilman Germans Boada S.A. nimenomaista lupaa.



OBSAH

A. POKYNY K SESTAVENÍ

- Montáž
- Bezpečnost
- Zapojení
- Použití
- Doporučení k pracovišti

B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM NÁŘADÍM

C. SEZNÁMENÍ S NÁŘADÍM

D. SPUŠTĚNÍ NÁŘADÍ

- Kontroly před spuštěním
- Vypínání a zapínání

A. POKYNY K SESTAVENÍ

Montáž

Po vybalení z přepravního obalu zkонтrolujte, zda nejsou nářadí nebo některé jeho součásti poškozeny. Pokud jsou poškozeny, musejí být nahrazeny originálními náhradními díly, jinak značka GS požívá platnost (máte-li pochybnosti, kontaktujte výrobce).

Bezpečnost

Před začátkem práce s nářadím si musíte přečíst bezpečnostní pokyny a porozumět jím.

Aby byla práce s nářadím bezpečná, musejí být pokyny k obsluze a bezpečné práci důsledně dodržovány.

Zapojení

Zkontrolujte, zda hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku nářadí odpovídají hodnotám zdroje napájení.

Při přepravě smortejte napájecí kabel. Nikdy nářadí netahejte za kabel.

Použití

Nářadí je určeno pro michání sypkých stavebních materiálů jako jsou: malty, sádra, beton a náterové hmoty bez tékavých rozpuštěidel, laky a podobné látky.

Rizika spojená s použitím nářadí k jiným než výše uvedeným účelům nese provozovatel.

Doporučení k pracovišti

Věnujte velkou pozornost přípravě pracoviště. Pracoviště by mělo být čisté a řádně osvětlené. Nářadí udržujte stále čisté, jen tak bude zachována jeho optimální výkonnost a bezpečnost práce.

Po skončení životnosti nářadí nerozebírejte, ale předejte ho na sběrné místo elektroodpadu.

B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM NÁŘADÍM

1. **Výstraha**, pročtěte si pozorně všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití.
2. **Uchovávejte si návod k použití a bezpečnostní pokyny** pro další potřebu.
3. **Vždy udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětleném**.
4. **Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu**, tak jako na místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
5. **Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších nepovolaných osob**.
6. **Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí** musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. Pro nářadí, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry.
7. **Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty**,

- Mechanická a elektronická regulace otáček (RUBIMIX)

E. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

F. ÚDRŽBA

- Čištění a údržba
- Skladování

G. PARAMETRY

- Technické parametry

H. PROHLÁŠENÍ O SHODE

jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky.

8. **Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru.**
9. **Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům, než je určen.** Nikdy nenosete a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranaři a pohybujícími se částmi.
10. **Při práci venku používejte pouze prodlužovací kably, které jsou označeny jako vhodné pro venkovní použití.**
11. **V případě nutnosti použití stroje ve vlhkém prostředí používejte výhradně pro napájení proudový chránič (FI).**
12. **Při používání elektrického nářadí buděte obezřetní, venujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a stržlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.**
13. **Používejte osobní ochranné pomůcky. Používejte vždy ochranu očí.**
14. **Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky nebo jiného zdroje, při manipulaci nebo přepravě stroje vždy v pozici vypnuto.**
15. **Před zapnutím nářadí odstraňte všechny klíče nebo jakékoliv seřizovací nástroje či přípravky.**
16. **Nepřepínejte se. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnáváhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosahnete.**
17. **Oblekejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Zamezte doteku vašich vlasů, oděvu a rukavic s pohyblivými díly nářadí.**
18. **Máte-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsváňání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána.**
19. **Nepřetežujte elektrické nářadí. Používejte vždy vhodné nářadí pro prováděnou práci.**
20. **Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze buď zapnout, nebo vypnout spínačem.**
21. **Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před skladováním nepoužívaného elektrického nářadí vždy odpojte nářadí vytážením vidlice ze zásuvky či jiného napájecího zdroje.**
22. **Skladované elektrické nářadí uládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly.**
23. **Pečujte o elektrické nářadí. Kontrolujte seřizování pohyblivých částí a jejich správné osazení, soustředte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ovlivnit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu.**
24. **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté, zvýší se tím výkonnost a bezpečnost práce.**

25. Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s návodom a témoto pokyny tak, že pro určenou práci používejte jen ten stroj, ktorý je pro ni určen.
26. Opravy vašeho elektrického náradí svěrte kvalifikovanému autorizovanému servisu, který bude používat pouze originální náhradní díly.
27. Po vybalení stroje z přepravní obalu zkонтrolujte, zda nejsou stroj nebo některé součásti poškozeny. Pokud jsou poškozeny, musejí být nahrazeny pouze originálními náhradními díly výrobce. Elektrické komponenty nahrazujte pouze shodnými homologovanými součástkami stejněho určení (v případě pochyb kontaktujte výrobce).
28. Zkontrolujte, zda hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku stroje odpovídají hodnotám zdroje napájení. (obr. typového štítku)
29. Pro vaši dokonalou bezpečnost používejte při práci vždy ochranné rukavice, chrániči hrudníku, chrániče si zrak a sluch. Pro práci venku doporučujeme nosit neklouzavou pracovní obuv.
30. Budte opatrní, pokud máte dlouhé vlasy. Používejte čepici.
31. Nepoužívejte náradí na místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny či plyny.
32. V případě správného použití stroje je práce se strojem bezpečnější a pohodlnější.
33. Přívodní kabel stroje pravidelně kontrolujte. Je-li poškozený, vyměňte ho v autorizovaném servisu.
34. Kontrolujte pravidelně prodlužovací kably, a pokud jsou poškozeny, vyměňte je.
35. Držadla udržujte čistá, suchá a bez stop maziv.
36. Pokud není stroj používán, před jakýmkoliv seřizováním, opravou nebo výměnou příslušenství jako např. pilového kotouče, vrtáka, nože, mety atd. odpojte elektrické náradí vytáhnutím vidlice ze zásuvky či jiného napájecího zdroje.
37. Před každým použitím stroj důkladně zkонтrolujte a ujistěte se, zda je v bezpečném provozním stavu a vhodný pro práci, kterou chcete provádět.
38. Kontrolujte seřízení pohyblivých částí a jejich správné osazení, souštěďte na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ovlivnit funkci elektrického náradí.
39. Pokud jsou stroj nebo jakékoli části poškozené (at s ochranou funkci nebo bez), musejí být opraveny nebo vyměněny v autorizovaném servisu.
40. Nemíchejte materiály nebo snadno zápalné látky s bodem vznícení nižším než 21 °C.
41. K čističení nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a rozpuštědla. Mohou způsobit nebezpečí výbuchu.
42. Použijte jakýmkoliv jiného příslušenství než je doporučeno v tomto návodu může způsobit riziko nehody nebo zranění.
43. Při práci v nedostatečně osvětleném prostředí je nezbytné zajistit příslušné umělé osvětlení.
44. Při práci v nedostatečně osvětleném prostředí je nezbytné zajistit příslušné umělé osvětlení.
45. Dopravná teplota prostředí je v rozmezí 0° až 40°C, tlak 0,8 až 1,1 barů

C. SEZNÁMENÍ S NÁŘADÍM

- Ovládací prvky, součásti náradí a dodávané příslušenství
- | | |
|----|---------------------------------------------|
| 1 | Nastavitelné držadlo |
| 2 | Aretace / uvolnění držadla |
| 3 | Volitelné mechanické regulace otáček (I/II) |
| 4 | Vypínač a regulace otáček |
| 5 | Blokovací tlačítko spouštěcího spínače |
| 6 | Ochranný kryt motoru |
| 7 | Ventilační otvory |
| 8 | Vřeteno - držák nástroje |
| 9 | Plochý klíč (19 mm) |
| 10 | Plochý klíč (22 mm) |
| 11 | Rubimix 9 PLUS metla FAST-IN Ø 140 mm |
| 12 | Adaptér FAST-IN |

D. SPUŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Kontroly před spuštěním

Před použitím náradí zkонтrolujte, zda nejsou některé díly opotřebené, poškozené nebo rozbité. Pokud najdete díl, který není v bezvadném stavu, musí být neprodleně opraven nebo vyměněn. Napětí zdroje napájení musí mít stejnou hodnotu, jako je uvedená na typovém štítku náradí. Při jmenovitém napětí 230 V může být náradí připojeno i k napětí 210 V / 240 V. Při jmenovitém napětí 110 V může být náradí připojeno i k napětí 100 V / 120 V. Nesprávné použití může být příčinou poškození náradí.

Dodržujte následující pokyny:

- Nepoužívejte michači metly většího než doporučeného průměru.
- Nezatezujte náradí tak, aby otáčky výrazně klesaly nebo se metla dokonce zastavila.

Vypínání a zapínání

Zapnutí

- Nejprve stiskněte blokovací tlačítko spouštěcího spínače, pak stiskněte spouštěcí spínač.

Vypnutí

- Uvolněte spouštěcí spínač.

Mechanická regulace otáček (obr. 1)

- Při vypnutém náradí otáčky volíček otáček.
- Pokud není možné otáčky volíček změnit, pootočte trochu michačimi metlami a zkuste přepnouti znova.

Regulace otáček (obr. 2)

- Postupným stisknutím vypínače nastavíte příslušné otáčky.
- Vhodné provozní otáčky závisí na míchaném materiálu a určíte je provedením zkoušky.
- Po delším provozu na nízké otáčky spusťte míchadlo na plné otáčky bez zatížení po dobu asi 3 minut, aby došlo k ochlazení motoru.

E. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Před jakýmkoli nastavováním nebo seřizováním:

- Vypněte náradí.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Počkejte dokud se náradí úplně nezastaví.

MÍCHADLO: Upínání nástroje (michači metly).

Upínání FAST-IN :

- Zašroubujte konec adaptéra FAST-IN se závitem M 14 do upínání nástroje (obr. 3). Pro správné dotažení použijte plochý klíč 19 mm.
- Z krabice vynedejte obě části, ze kterých se michači metla skládají.
- Oba díly seříšte dohromady. Pomoci plochého klíče (22 mm) je rádně dotáhněte.
- Vložte metlu, vyronejte čep s drážkou adaptéra (obr. 4).
- Uvolněte blokaci adaptéra a zasuňte čep do drážky (obr. 5).
- Pustěte blokaci adaptéra a prověřte, že je metla správně upnutá (obr. 6).

Upínání M14

- Do vřetene míchadla našroubujte na doraz závitový konec metly (M14). (obr. 7).
- Jedním klíčem (19 mm) přidržte vřeteno a druhým (22 mm) metlu otáčením doprava dotáhněte (obr. 8).

VÝMĚNA NÁSTROJE (MICHÁČÍ METLY):

Upínání FAST-IN

- Uvolněte blokaci adaptéra a sejměte metlu.

Upínání M14

- Klíčem (19 mm) přidržte vřeteno a metlu otáčením doleva povole.
- Pokud je metla hrdle nouzově dotažena, nasaďte druhý otevřený plochý klíč (22 mm) na plošky na matici metly a povolte ji protipohybem obou klíčů.

Tipy pro provoz:

- Micháčí metly se otáčejí ještě chvíli po vypnutí náradí.



Česky

NÁVOD K POUŽITÍ - PŘEKLAD ORIGINÁLU

- Pokud se rotující metla dotkne pevného povrchu, může se odrazit a míchadlo odskočí.
- Metlu ponořte, nářadí spusťte lehkým stisknutím lehkým stisknutím spouštěcího spináče, až pak nastavte maximální provozní otáčky.
- Míchací metlu vybírejte podle vlastnosti míchané látky.
 - Pro látky s nízkou viskozitou používejte metly s levou šroubovici.
 - Pro látky s vysokou viskozitou používejte metly s pravou šroubovici.
 - Při míchání pohybujte míchadlem nahoru a dolů.

F. ÚDRŽBA

Čištění a údržba.

- Správná údržba prodlouží životnost nářadí.
- Spouštěcí spináč musí být vždy v bezvadném funkčním stavu.
- Míchací metly čistěte po každém použití nebo pokud je nebudete delší dobu používat.
- Čištění je nejsnazší proudem vody nebo křemenným pískem.
- Na nářadí netlačte, nevy stavujte ho nárazům, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Také hřidel míchací metly udržujte čistou.
- Ventilační otvory motoru za provozu nářadí nikdy nezakrývejte.
- Filtr ventilačních otvorů v častých intervalech čistěte.
- Za žádných okolností se do nářadí nesmí dostat míchaný materiál.
- Vždy používejte originální náhradní díly.
 - Po přibližně 60 provozních hodinách stroje zkontrolujte vždy stav uhlíků a v případě opotřebení je vyměňte.
 - Počkejte, až se stroj zastaví a odpojte jej ze zásuvky.
 - Sejměte ochranné kryty uhlíků (obr.A).
 - Demontujte plech a uhlíky vyměňte (obr. B).

Skladování.

Nářadí skladujte na místě, kde je sucho a nemrzne.

Likvidace komponentů nebo stroje musí být realizovány v souladu s příslušnými předpisy dané země ve zvoleném sběrném středisku určeném pro správnou klasifikaci a manipulaci s příslušnými komponenty.

G. PARAMETRY

Technické parametry viz strana..... Pag. 51

H. PROHLÁŠENÍ O SHODE

Germans Boada, S.A.,
Avda. Olímpíades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

prohlašuje v plné své zodpovědnosti, že výrobky:

RUBIMIX-I6 ERGOMAX

uvedené v této dokumentaci jsou v souladu se základními požadavky následujících předpisů: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC a jsou ve shodě s následujícími normami: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Rubi, 03-12-2012

Sr. Carles Gamisans
Technický ředitel

Bez předchozího schválení společnosti **GERMANS BOADA S.A.**

A. nesmí být žádým způsobem nebo postupem (mechanickým, fotografickým nebo elektronickým) prováděno částečné ani celkové kopírování tohoto návodu.

Jakékoli z těchto činností mohou mít za následek právní kroky a mohou vést k postihu.

GERMANS BOADA S.A. si vyhrazuje právo na změny technických parametrů bez předchozího oznámení.

TARTALOMJEGYZÉK

A. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- Összeszerelés
- Biztonsági előírás
- Csatlakozás
- Felhasználás
- Környezeti tényezők figyelembe vétele

B. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

C.A GÉP ALKOTÓELEMEI

D. ÜZEMBEHELYEZÉS

- Ellenőrzés
- Be- és kikapcsolás
- Mechanikus és elektromos sebesség szabályozó (RUBIMIX)

E. ÜZEMBEHELYEZÉS

F. KARBANTARTÁS

- Tisztítás és karbantartás
- Tárolás

G. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Technikai adatok
- Áramkör
- Robbantott ábra

H. EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A. ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Összeszerelés

A gép kicsomagolásakor ellenőrizze le az alkatrészeket, ne legyen serült elem. Amennyiben sérült elemet talál, azt eredetivel szükséges pótolni. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszítheti (kérdezés esetén forduljon a gyártóhoz).

Biztonsági előírás

A biztonsági előírásokat a gép használata előtt olvassa el és értelmezze. Veszély nélküli használathoz ovassa el a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat, ezeket szigorúan tartsa be.

Csatlakozás

Ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel a gépével. Szál-látsa, hogy a műszakok során minden tekerje fel a kábelt. A gépet ne mozgassa a kábelnél fogva.

Alkalmazás

A készüléket poralakú építőanyagok, mint habarcs, vakolat, ragasztók, valamint festékek, lakkok és hasonló állományú anyagok, melyek nem tartalmaznak oldószer, keverésére tervezették. Nem rendeltetésszerű használat esetén a felelősséggel a felhasználót terhelí.

Környezeti tényezők figyelembe vétele

Figyeljen arra, milyen körülmenyek között végzi a munkát. A munkaterületet tartsa tiszta és jól megvilágítva. A készüléket tartsa minden tisztn, hogy a maximális teljesítményt tudja belőle kihoznia biztonságos munkakörülmények között.

Ne szedje szét a használaton kívül helyezett készüléket, hanem adjá le az elektromos hulladék begyűjtő helyen, hogy újra tudják hasznosítani.

B. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

I. FIGYELEM! Olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati útmutatót.

1. A biztonsági utasításokat és a használati útmutatót őrizze meg.
2. Tartsa a munkaterületet tiszta és jól megvilágítva.
3. Ne használja a villamos gépeket olyan robbanásveszélyes anyagok, mint gyúlékony folyadékok, gázok vagy pelenkétekben.
4. Tartsa távol a gyerekeket és a kiváncsikodókat, amikor villamos eszközzel dolgozik.
5. Az eszközök dugójának meg kell egyeznie az aljzattal. Ne módosítsa a dugót. Ne használjon semmiféle adaptert földelt elektromos készülékekhez.
6. Kerülje a készülék korpuszának érintkezését földelt fűletekkel, mint csövek, radiátorok, villanytűzelyek és hűtőszekrények.
7. Ne tegye ki az elektromos készülékeket esőnél vagy

9. nedves közegnek.
10. A kábelnél fogva ne szállítsa, emelje fel vagy húzza ki a gépet a konektorból. Tartsa távol a kábelt melegtől, olajtól, élles szélektől vagy mozgó elemektől.
11. Amikor a gépet belsejében használja, megfelelő haszszabítót vegyen igénybe.
12. Legyen éber, kövesse, amit csinál, használja a józan eszét, amikor elektromos készülékkel dolgozik. Ne használja, amikor fáradt vagy drogok, alkohol és orvosságok hatása alatt van.
13. Használjon biztonsági felszerelést, minden viseljen védőszemüveget.
14. Kerülje el a készülék véletlenszerű beindítását. Bízonyosodjon meg róla, hogy a megszakító megfelelő pozícióban legyen mielőtt csatlakoztatja, felemeli vagy hordozza az eszközt.
15. A gép beindítása előtt távolítsa el mindenféle kultcsont vagy eszközöt, mely a gép beállítására szolgál.
16. Támassza meg jól a lábait és tartsa meg egyensúlyt minden pillanatban.
17. Megfelelő ruhát viseljen. Ne vegyen fel laza ruhát, ékszeret. Tarsta távol haját, ruháját, kesztyűjét a mozgó alkatrészektől.
18. Amennyiben vannak elveszítő és porszívó berendezések, ellenőrizze, hogy ezek csatlakozása, használata megfelelő.
19. Ne terhelje túl az eszközt, alkalmazásának megfelelően használja.
20. Ne használja az elektromos eszközt, amennyiben a megszakítón nem működik az ON/OFF gomb.
21. Húzza ki a konektorból és /vagy vegye le a töltőről, ha akár valamit igazítani rajta, alkatrészt cserélni vagy tárolni.
22. A használaton kívül szerszámokat tartsa távol a gyerektekből, ne engedélyezze azok használatát arra nem alkalmas embereknek.
23. Tartsa karban az elektromos eszközt. Ellenőrizze le, hogy a mozgó részek nincsenek beakadva, nincsenek eltörve, esetleg van-e olyan hibájuk, mely hat a működésére. A sérült szerszámokat javitsuk meg használat előtt.
24. A vágószközetet tartsa élesen és tiszta.
25. Jelen útmutató és a munka körülmenyeinek figyelmeztetével használja ez elektromos eszközöket, kiegészítőket, stb.
26. Ellenőriztesse a szerszámot szakszervízzel, eredeti alkatrészeket használjon.
27. A gép kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy ne legyenek sérült elemek. Amennyiben vannak, eredetivel helyettesítse. Amennyiben villamos összetevőről van szó, akkor helyet



Magyar

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. tesítse bevizsgáltal vagy azonos referenciaiszámúval (kétyen esetén forduljon a gyártóhoz).
2. Ellenőrizze le, hogy a hálózati és a gép feszültsége megfelelő (jellemzők ábra).
3. Teljes biztonsága érdekében használjon kesztyűt, védőszemüveget és fűvédőt.
4. Javasoljuk csúszásbiztos lábbeli használatát kultéren.
5. Hosszú haj esetén használjon sapkát.
6. Ne használja a gépet robbanásveszélyes folyadékok ill. gázok közelében.
7. Ez a gép a leírásban szereplő névleges tulajdonságainál jobban és biztosabban teljesít.
8. Rendszeresen ellenőrizze a gép kábelét, amennyibe megérült, szakszervizzel javítassa.
9. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabitót, amennyiben megérült, helyettesítse.
10. A markolatot tartsa szárazon, tisztán, zsír- és olajmentesen.
11. Amikor használata kívül van, amikor olyan alkatrészeket cserélünk, mint fűrészlap, fűrőfej vagy késék, válasszuk le a gépet az áramkörről.
12. Üjbeli használat előtt ellenőrizzük le, hogy megfelelően működik.
13. Ellenőrizze le a mozgó alkatrészek rögzítését, az esetleges törést, az összeszerelést, ezek befolyásolják a működést.
14. A gép, a burkolat vagy más elem sérülését ki kell javítani vagy a szakszerviz által kicseréljetni.
15. Ne keverjen 21°C alatti gyulladásponttal rendelkező anyagokat.
16. Ne használjon oldósztat az eszköz tisztításához, robbanásveszélyes lehet.
17. Ne használjon a használati utasításban leírtakról eltérő kiegészítőt, személyi sérülést okozhat vele.
18. Amennyiben a munkaterületen nem megfelelő a természetes fizikai használaton mesterséges világítást.
19. A munkavégzéshez javasolt hőmérséklet 0-40°C, légyomás 0,8-1,1 bar légyomás.

C.A GÉP ALKOTÓRÉSZEI

- A gép alkotórészei
- | | |
|----|------------------------------------------------|
| 1 | Allítható markolat. |
| 2 | Markolat rögzítése / oldása |
| 3 | Sebességváltó (I/II). |
| 4 | Ki- és bekapszolás, sebességváltó. |
| 5 | Biztonsági markolatkapszoló. |
| 6 | Motorburkolat. |
| 7 | Szellőző rács. |
| 8 | Szellőző rács. |
| 9 | Villáskulcs (19 mm). |
| 10 | Villáskulcs (22 mm) |
| 11 | Gyorscsatlakozó (FAST-IN) 140 mm-es keverőszár |
| 12 | FAST-IN adapter |

D. MŰKÖDÉSBE HELYEZÉS

Működésbe helyezést megellőző ellenőrzések

Használat előtt ellenőrizze le a gépet, ne legyenek kopott, sérült, esetleg törött alkatrészek. Ha ilyent talál, javítsa meg vagy cserélje ki. Az áramforrás feszültsége egyezzen meg a gép címkején szereplő feszültséggel.

A 230 V-os gépek csatlakoztatához 210 V / 240 V-ra. A 110 V-os gépek csatlakoztatához 100 V / 120 V-ra.

A nem megfelelő használata kárt okozhat a készüléken.

Vegye figyelembe az alábbiakat:

- A javasolt átmérőjű szárat használja.
- A fordulatszámot hirtelen ne csökkentsse.

Be- és kikapcsolás

Bekapszolás

- Nyomja meg a biztonsági markolatkapszolót, majd a be-kapszolás gombot.

Kikapcsolás

- Engedje fel a bekapszolás gombot.

Manuális sebességváltó (1. ábra)

- Klikapcsolt állapotban a gomb elforgatásával válton se-bességet.
- Amennyiben nem tudja elfordítani a gombot, enyhén mozgassa meg a keverőszár lapátját és válton sebes-séget.

Sebesség beállítása (2. ábra)

- Folyamatosan tartha lenyomva a bekapszoló gombot a kívánt sebesség elérésig.
- A szükséges fordulatszám az anyagtól függ.
- Amennyiben alacsony fordulatszámpon dolgozott a géppel, kb. 3 percig ne kapcsolja nagyobb sebességre, hogy legyen ideje kihülni.

E. MŰKÖDÉSBE HELYEZÉS

Bármilyen illesztés, szerelés előtt:

- kapcsolja le a gépet.
- válassza le az áramkörről.
- varja meg, míg teljesen leáll.

KEVERŐSZÁR: illessze be a keverőszárat.

FAST-IN csatlakozás

- Cavarja be a FAST-IN adapter M14-es részét a fogadórézsbe (X. ábra). Használjon 19 mm-es villáskulcsot a helyes rögzítéshez.
- Vegye ki a dobozolt a keverőszár 2 darabját.
- Cavarja össze, használja a villáskulcsot (22 mm) a helyes rögzítéshez.
- Helyezze be a keverőszárat úgy, hogy a csap egy vonalba kerüljön az adapter nyílásával (X. ábra).
- Távolítsa el az adapter védőborítását és helyezze a csapot a nyílásba (X. ábra).
- Engedje vissza az adapter borítását és ellenőrizze, hogy a keverőszár tökéletesen rögzült (X. ábra).

M14-es csatlakozás

- A keverőszár felső részét cavarja a fogadórézsbe.
- Használja a 22 mm-es villáskulcsot, jobbra forgatva erősen csavarja be a szárat. Használja a 19 mm-es villáskulcsot a jobb rögzítéshez, jobbra forgassa.

FAST-IN csatlakozás

- Távolítsa el az adapter védőborítását és húzza ki a keverőszárat. (x. ábra)

M14-es csatlakozás

- Illessze a keverőszárat a fogadórézsbe úgy, hogy a bemarás illeszkedjen.
- Toljuk előre a hüvelyt, rögzítük a keverőszárral.
- A 28 mm-es villáskulcs használatával jobbra forgatva erősen csavarja be a hüvelyt, használja a 22 mm-es villáskulcsot a tengelynél a keverőszár tökéletes rögzítéséhez.
- Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik szár rögzítésénél.

Javaslatok:

- A keverőszár a kikapcsolás után egy ideig mozgásban marad.
- Amennyiben a keverőszár valamilyen felületehetéz ér, visszapattanhat.
- A kapszolgombot enyhén nyomja, akkor érje el a maximális sebességet, mikor a keverőszár már az anyagban van.
- A készüléket a keverendő anyaghoz válasszuk:
 - kicsi viszkozitású anyagok keveréséhez bal csavaros,
 - nagy viszkozitású anyagokhoz pedig jobb csavaros keverőszárat használjon,
 - keveréskor mozgassa le-fel a készüléket.

F. KARBANTARTÁS

Tisztítás és karbantartás.

- A helyes karbantartás meghosszabítja a készülék élettartamát.
- A kapcsológombot tartsa mindenkorban megfelelő állapotban.
- A keverőszárat a munka végeztével vagy huzamos ideig történő nem használás után tisztítsa meg.
- A tisztítást vízzel vagy kvarchomokkal végezze.
- Ne fejtse ki nyomóerőt a készülékre, ne üsse meg erősen, ez megrongálhatja.
- A fogadóréz legyen mindenkorban tiszta.
- Ne takarja be a motorház szellőzőrácsát használat közben.
- Gyakran tisztítson meg a szellőzőrácsot.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a készülékebe.
- Kizárolag eredeti alkatrészeket használjon.
- Ellenőrizze a szénkefe állapotát.
 - Kb. 60 óra működést követően ellenőrizze le a szénkefeket.
 - Amennyiben megkopták, cserélje ki őket.
 - Kapcsolja ki és válassza le a hálózatról a gépet. Távolítsa el a védőborítást (A. ábra).
 - Cserélje ki a szénkefét (B. ábra)

Tárolás.

A készüléket száraz és hidegtől védett helyen tárolja.

A készülék használaton kívül helyezése, szétbontása, az illető ország előírásai szerint, a megfelelő hulladékbegyűjtő helyen történjen.

G. ÁLATLÁNOS JELLEMZŐK

Robbantott ábra.....	.48. old.
Technikai adatok.....	.51. old.
Áramkör.....	.52. old.

H. EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpíades, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

Teljes felelősége tudatában kijelenti, hogy a dokumentációban leírt:

RUBIMIX-16 ERGO

gépek megfelelnek az 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2002/96/EK, 2011/65/EK irányelvneknek és az EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11 szabványonak.

Rubí, 2012.12.03.







Sr. Carles Gamisans
Dirección Técnica




A Germans Boada S.A. fenntarja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül technikai módosítást hajtson végre. A Germans Boada S.A. előzetes engedélye nélkül tilos a gép szerkezetének teljes vagy részleges másolása.



Rubimix-16 Ergomax

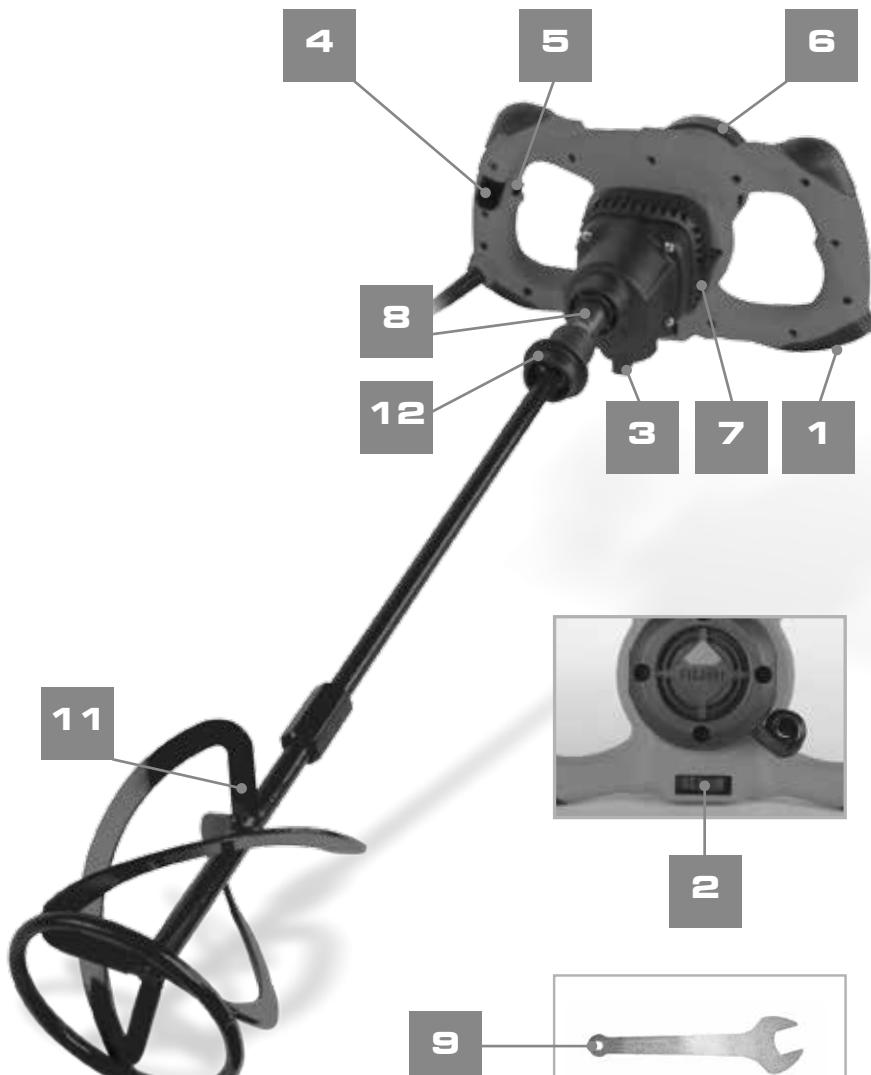

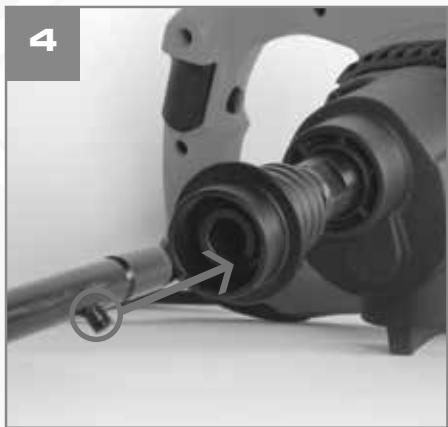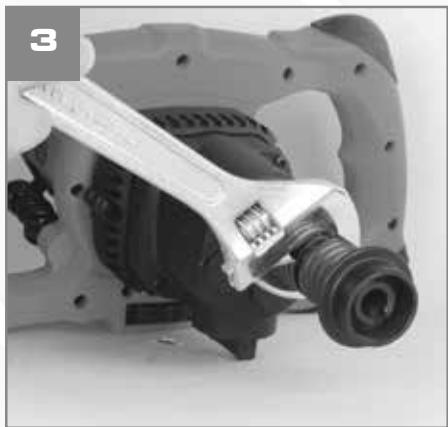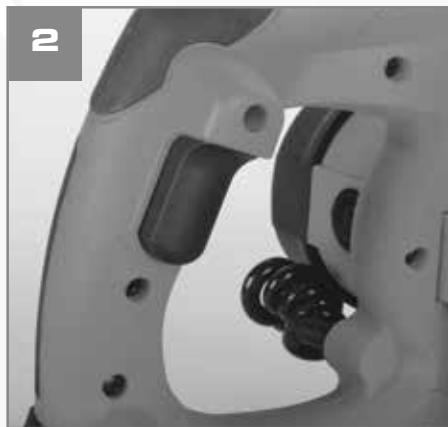

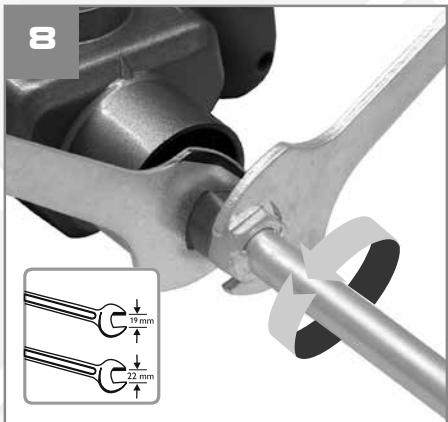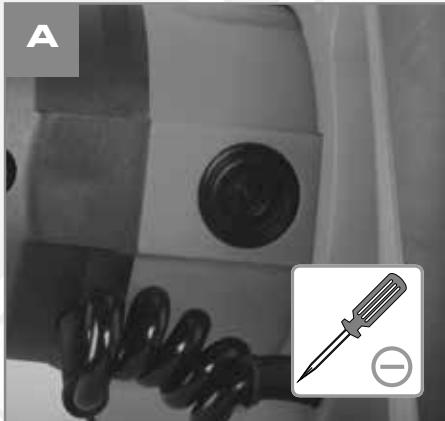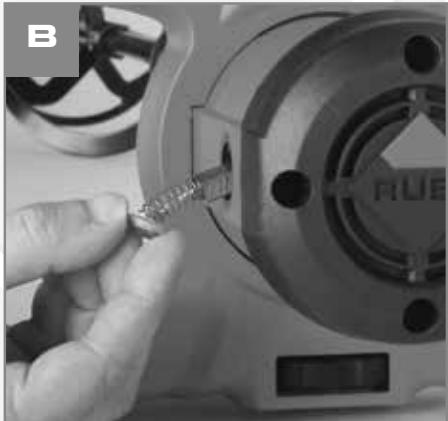7**8****A****B**

		Ref.	V	Hz	RPM	W		Ø MAX	L	Ø MAX	Kg.	
RUBIMIX-16 ERGOMAX	24994	mm	230	50/60	0-580	1600		Ø 160 mm	590 mm	60 L	4,6 Kg	LpA = 87,6 dB(A) KpA = 3 dB(A) LWA = 98,6 dB(A) KWA
		inch			0-800			Ø 160 ³²		13 gl	10 Lb	
RUBIMIX-16 ERGOMAX UK	24995	mm	110	50/60	0-580	1600		Ø 160 mm	590 mm	60 L	4,6 Kg	LpA = 87,6 dB(A) KpA = 3 dB(A) LWA = 98,6 dB(A) KWA
		inch			0-800			Ø 160 ³²		13 gl	10 Lb	
RUBIMIX-16 ERGOMAX UK	24996	mm	220	50/60	0-580	1600		Ø 160 mm	590 mm	60 L	4,6 Kg	LpA = 87,6 dB(A) KpA = 3 dB(A) LWA = 98,6 dB(A) KWA*
		inch			0-800			Ø 160 ³²		13 gl	10 Lb	
RUBIMIX-16 ERGOMAX USA	24997	mm	120	50/60	0-580	1600		Ø 160 mm	590 mm	60 L	4,6 Kg	LpA = 87,6 dB(A) KpA = 3 dB(A) LWA = 98,6 dB(A) KWA
		inch			0-800			Ø 160 ³²		13 gl	10 Lb	
RUBIMIX-16 ERGOMAX	24998	mm	230	50/60	0-580	1600		Ø 160 mm	590 mm	60 L	4,6 Kg	LpA = 87,6 dB(A) KpA = 3 dB(A) LWA = 98,6 dB(A) KWA
		inch			0-800			Ø 160 ³²		13 gl	10 Lb	
RUBIMIX-16 ERGOMAX	24999	mm	230	50/60	0-580	1600		Ø 160 mm	590 mm	60 L	4,6 Kg	LpA = 87,6 dB(A) KpA = 3 dB(A) LWA = 98,6 dB(A) KWA
		inch			0-800			Ø 160 ³²		13 gl	10 Lb	

* De acuerdo con la Directiva sobre el ruido / According to the Noise Directive / En accord avec la Directive sur le bruit / D'acord amb la Directiva sobre el soroll / De acordo com a Directiva sobre o ruído / Segunda la directiva sul rumore / Germäß der Lärmitrichtlinie / Volgens der Geluidrichtlijn / Ifølge støjdirektivet / Согласно Директиве о шуме / Гүрүтүү Директифі / Kör / згядніє з друктувальною надахом / Melodirektivin mukasesta / I soluđaju se smrñenici o sljepu hliku a vibraci.



Úsense guantes de seguridad / Always wear safety gloves / Utiliser des gants de sécurité / Useu guants de seguretat / Usar luvas de segurança / Usare ganti di sicurezza / Schutzhandschuhe tragen / Gebruik veiligheidshandschoenen / Brug beskyttelseshandsker / Использовать защитные перчатки / Koruyut' eldiveny giyin / Pracować w rękawicach ochronnych / (κατά την χρήση) να φοράτε πάντα ασφαλείας / Käytä suojakäsineitä / Používejte ochranné rukavice.




Úsense equipos de protección auditiva y ocular / Always wear hearing and eye protection / Utiliser des équipements de protection auditifs et oculaires / Useu equips de protecció auditiva iocular / Usar equipo de protección auditiva e ocular / Usare protecțori auditivi e oculari / Augen- und Gehörschutz tragen / Gebruik oor- en oogbescherming / Brug høreværn og øjne beskyttelse / Использовать средства защиты слуха и зрения / Іспользуйте средства защиты слуха и зрения / Käytä kuulosuojaimia ja silmäsuojaleita / Поръчайте охранные помехи по защите слуху и зраку!



Leer manual de instrucciones / Read instruction manual carefully / Lire le manuel d'instructions / Liegir manual d'instruccions / Ler o manual de instruções / Leggere manuale d'istruzioni / Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen / Lees de gebruiksaanwijzing / Las betjeningsvejledningen for brug / Внимательно изучите инструкцию / Кullanım Kılavuzunu okuyun / Przeczytać instrukcję obsługi / Διαβάστε της οδηγίες χρήσης / Lue käytöohjeet / Přečtěte si pozorně průčtené návod k použití.

Switch

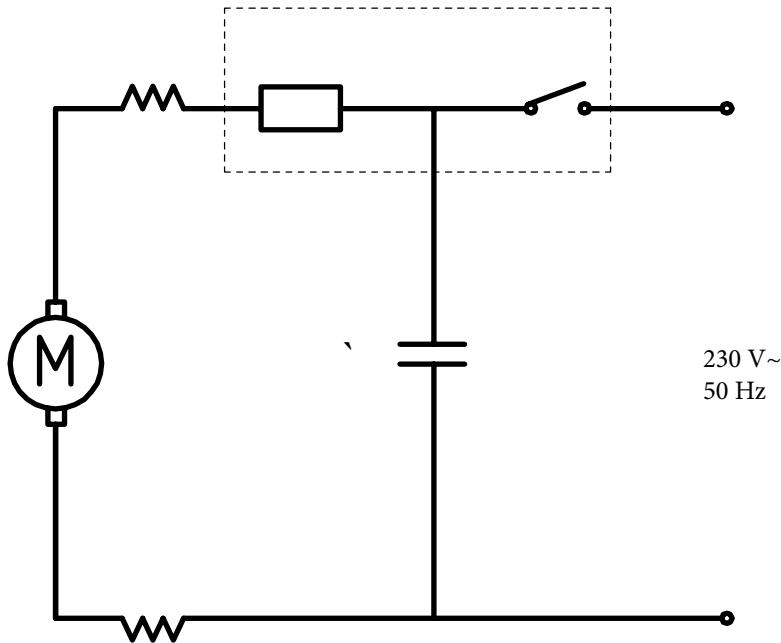

El valor de vibración del RUBIMIX-16 ERGOMAX es 3,187 m/s² con una incertidumbre de 1,5 m/s².

- El valor total declarado de vibración se ha medido según un método de ensayo normalizado y puede usarse para comparar una herramienta con otra.
- El valor total declarado de vibración puede usarse también en una evaluación preliminar de la exposición.
- El valor de emisión de vibraciones durante la utilización real de la herramienta puede ser distinto del valor declarado dependiendo de las condiciones de uso de la herramienta.
- Es necesario identificar las medidas de seguridad para proteger al operador, basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, tales como los momentos en que la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío, además del momento del arranque).

Vibration value of RUBIMIX-16 ERGOMAX is 3.187 m/s² with an uncertainty of 1.5 m/s².

- The total value of said vibration is measured according to a standardized test method used to compare one with another tool.
- The total declared value of vibration can also be used in a preliminary assessment of exposure.
- The vibration emission value during actual use of the tool can differ from the declared value depending on the conditions of use of the tool.
- You need to identify security measures to protect the operator, based on an estimate of exposure in actual use (taking into account all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when idling in addition to the starting time).

La valeur de vibration du RUBIMIX-16 ERGOMAX est de 3,187 m/s² avec une marge d'erreur de 1,5 m/s².

- La valeur totale de vibration déclarée a été déterminée par l'intermédiaire d'une méthode d'essai normalisée qui permet la comparaison avec d'autres outils.
- La valeur totale de vibration déclarée peut être également utilisée lors d'une évaluation préliminaire de l'exposition.
- La valeur d'émission des vibrations durant l'utilisation réelle de l'outil peut être différente de la valeur déclarée et dépend des conditions d'utilisations.
- Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, basées sur une estimation d'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (tout en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement, telles que les périodes où l'outil est à l'arrêt, durant son fonctionnement à vide, en plus du démarrage du contacteur).

El valor de vibració de la RUBIMIX-16 ERGOMAX es de 3,187 m/s² amb una incertesa de 1,5 m/s².

- El valor total de vibració declarat ha estat mesurat segons un mètode d'assaig normalitzat i pot usar-se per comparar una eina amb una altra.
- El valor total de vibració declarat pot usar-se també en unaavaluació preliminar de l'exposició.
- L'emissió de vibracions durant l'ús real de l'eina pot ser diferent del valor total declarat, segons la manera com s'usa l'eina.
- Cal identificar mesures de seguretat per protegir l'operador, que es basin en una estimació de l'exposició a les condicions reals d'utilització (tenint en compte totes les parts del cicle de funcionament, com ara el temps en què l'eina està apagada i quan està funcionant en buit, a més del temps d'arrencada).

O valor de vibração do RUBIMIX-16 ERGOMAX é 3,187 m/s² com uma incerteza de 1,5 m/s².

- O valor total declarado de vibração foi medido segundo o método de ensaio normalizado e pode usar-se para comparar uma ferramenta com outra.
- O valor total declarado de vibração pode usar-se também numa avaliação preliminar da exposição.
- O valor de emissão de vibrações durante a utilização real da ferramenta pode ser diferente do valor declarado dependendo das condições de uso da ferramenta.
- É necessário identificar as medidas de segurança para proteger o operador. Baseadas numa estimativa da exposição nas condições reais de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como os momentos que a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em vazio, além do momento do arranque).

Il valore di vibrazione della macchina RUBIMIX-16 ERGOMAX è 3.187 m/s² con una incertezza di 1,5 m/s².

- Il valore totale di vibrazione declarato è stato misurato secondo un metodo di prova normalizzato e può essere utilizzato per comparare un attrezzo di lavoro con un altro.
- Il valore totale di vibrazione dichiarato può usarsi anche in una valutazione preliminare della esposizione.
- La emissione di vibrazioni durante l'uso reale dell'attrezzo può essere diverso dal valore totale dichiarato dipendendo dalla forma di come si usa l'attrezzo.
- È necessario identificare misure di sicurezza per proteggere l'utente, che si basino in una stima dell'esposizione nelle condizioni reali di utilizzo (tenendo in considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento come il tempo che l'attrezzo rimane spento e quando sta funzionando

girando a vuoto oltre al tempo di messa in moto).

Die Vibrationsbelastung beträgt beim RUBIMIX-16 ERGOMAX 3,187 m/s², bei einer Ungenauigkeitsrate von 1,5 m/s².

- Der angegebene Gesamt vibrationswert wurde mit einer genormten Prüfmethode gemessen und kann herangezogen werden, um Werkzeuge miteinander zu vergleichen.
- Der angegebene Gesamt vibrationswert kann auch für eine vorherige Abschätzung des Vibrationsrisikos herangezogen werden.
- Der Vibrationsemissionswert während der tatsächlichen Verwendung des Werkzeugs kann in Abhängigkeit der Einsatzbedingungen vom angegebenen Wert abweichen.
- Es ist erforderlich, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners zu benennen, die auf einer Einschätzung des Risikos unter realen Einsatzbedingungen beruhen (wobei alle Abschnitte des Betriebsablaufs zu berücksichtigen sind, z. B. die Phasen, in denen das Werkzeug abgeschaltet ist, und wenn es im Leerlauf läuft, sowie die Anlaufphase).

De trillingswaarde van de RUBIMIX-16 ERGOMAX is 3,187 m/s² met een speling van 1,5 m/s².

- De totale waarde van de vibratie wordt gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode die gebruikt kan worden om gereedschappen met elkaar te vergelijken.
- De totale aangegeven trillingswaarde kan ook gebruikt worden in een voorlopige blootstellingsbeoordeling.
- De trillingsemisieawaarde tijdens het gebruik van het gereedschap kan, afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden van het gereedschap, afwijken van de opgegeven waarde.
- Het is voor de gebruiker noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die gebaseerd zijn op een gemiddelde aan werkelijke blootstelling (hiervoor rekening houdend met alle delen van de werkingscyclus).

Vibrations værdi a RUBIMIX-16 ERGOMAX er 3,187 m/s² med en usikrighed på 1,5 m/s².

- Den samlede værdi af nævnte vibrationer måles i overensstemmelse med en standardiseret test metode, som kan bruges til at sammenligne denne med et andet værktøj.
- Den samlede, deklarerade vibrations måling kan også bruges i en foreløpig vurdering af eksponeringen af vibrationer.
- Det vibrationsniveau ved reel brug af værktøjet kan afvige fra den angivne værdi, afhængig af betingelserne for anvendelse af værktøjet.
- Du er nødt til at checke sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatoren, baseret på en vurdering af eksponering i reel brug. (I betragtning af alle dele af driftscyklen såsom tidsrum, når værktøjet er slukket, og når tømgang ud over den starttid).

Уровень вибрации RUBIMIX-16 ERGOMAX составляет 3,187 м/s² с погрешностью 1,5 м/s².

- Общий заявленный уровень вибрации был замерен способом испытания, который может быть использован для сравнения с другим инструментом.
- Общий заявленный уровень вибрации может быть также использован для предварительной оценки экспозиции.
- Уровень вибрации во время использования оборудования может отличаться от заявленного в зависимости от условий использования оборудования.
- Необходимо определить меры по защите пользователя, на основе условий реального использования оборудования (на всех стадиях цикла использования – выключенное состояние, запуск, работа в холостую).

Titresim değeri RUBIMIX-16 ERGOMAX 3,187 m/s² kesin olmakla birlikte 1,5 m/s² dir.

- Bahsedilen vibrasyon toplam değeri başka bir araç ile karşılaştırıldığın için kullanılan standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür.
- Titresimin toplam değerini bir on degrédenin yaklaşık olarak kullanılmıştır.
- Makinenin mevcut kullanımının sırasındaki titresim emisyonu değeri makinenin kullanım koşullarına bağlı olarak beyan edilen değere göre farklılık gösterebilir.
- Bu operatörü korumak için güvenlik önlemlerini tespit etmek gerekmektedir.Gerçek kullanım sırasında zarar kalmaları tahrime dayalıdır.

Wartość wibracji dla mierzącej RUBIMIX-16 ERGOMAX wynosi 3,187 m/s² przy niepewności pomiaru równej 1,5 m/s².

- Deklarowana całkowita wartość wibracji została ustalona na podstawie pomiarów dokonywanych metodą znormalizowaną, i można z niej korzystać przy porównywaniu narzędzi między sobą.
- Deklarowana całkowita wartość wibracji można stosować także dostępnej oceny narządzenia.
- Rzeczywista emisja wibracji w czasie pracy narzędzia może różnić się od wartości deklarowanej w zależności od warunków jego użytkowania.
- Należy określić środki bezpiecznej pracy operatora, w oparciu o ocenę narządzenia w rzeczywistych warunkach pracy (uwzględniając wszystkie fazy cyku pracy takie jak czas, w jakim narzędzie pozostaje wyłączone, czas pracy na biegu jadowym, poza momentem uruchamiania).

Standardin mukaiset tärinästös ovat RUBIMIX-16 ERGOMAX mallien osalta 3,187 m / s² ja niitä mahdollinen vahtelelu on 1,5 m / s².

- Tämä tärinästös on mittattu standarditestin mukaan ja niitä voi käyttää työkalujen vertaamiseen keskenään.

- Ilmoitettua tärinän kokonaisarvoa voidaan käyttää alustavassa arvioinnissa alitustimiseille.
- Tärinäpästävän varsinaisen käytön aikana voi olla poiketa ilmoitetusta, riippuen miten työkalua käytetään.
- Saattaa olla tarpeen määritellä käytäjälle turvatoimia, jotka perustuvat alitustimisen arvion todellisuissa käytössä olevien laitteiden ja niiden osien toimintasyklia, kuten käyntialka ja tyhjäkäyntialka sekä aloitusalka).

Hodnota vibrací michadel RUBIMIX-16 ERGOMAX je 3,187m/s2 s odchylkou 1,5 m/s2.

- Deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena dle standardizovaných postupů a je možné ji použít pro srovnání s ostatními stroji.
- Celkovou naměřenou hodnotu vibrací je možné použít pro předběžné posouzení rizik.
- Přeneseny skutečný stupeň vibrací během práce se strojem se může lišit od naměřených hodnot v závislosti na způsobu použití stroje.
- Na základě odhadu rizik při reálném provozu je nezbytné určit ochranné pracovní pomůcky pro bezpečnost a ochranu zdraví obsluhy stroje. V úvahu je třeba vzít všechny fáze použití stroje – tj. spouštění a vypínání, provoz na prázdninu, pracovní režim a dobu potřebnou k zastavení stroje.

Vibracijski faktor za RUBIMIX-16 ERGOMAX iznosi 3.187 m/s² s odstupanjem od 1,5 m/s².

- Ukupan vibracijski faktor mjeri se po standardiziranoj metodi testiranja kojom se može usporediti više alata.
- Ukupan deklarirani vibracijski faktor može se koristiti i za preliminarnu procjenu izlaganja.
- Ovisno o specifičnim uvjetima pod kojima se koristi pojedini alat, vrijednost emitiranja vibracija tijekom uporabe alata može odstupati od deklarirane vrijednosti.
- Temeljem procjene izlaganja tijekom uporabe, i uvezivši u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su razdoblja dok je alat isključen ili je u pripravnosti (tzv. prazan hod) nakon uključivanja, potrebno je utvrditi sigurnosne mjere zaštite operatera.

ES GARANTÍA DE 2 AÑOS

La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente. Quedan excluidas de las avales producidas por uso indebido, sobrecargas, incumplimiento de las instrucciones de utilización y desgaste normal. La manipulación por personal ajeno a nuestro Servicio Oficial ocasiona la pérdida de garantía. Para cualquier reclamación, es imprescindible acompañar el presente documento y el comprobante de compra.

EN 2 YEARS WARRANTY

The guarantee covers all manufacturing or assembly defects in accordance with current legislation. It does not cover damage or breakdown caused by improper use, overloading, incorrect following of the instructions for use, or normal wear and tear. Handling or tampering by any person other than our Official Service personnel will invalidate this guarantee. For lodging any complaint, the presentation of this document together with the purchase receipt is absolutely essential.

NL 2 JAAR GARANTIE

Die Garantie deckt - in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sämtliche Herstellungs- oder Montagefehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung, Nichtbefolgung der Gebrauchshinweisung und normalem Verschleiß aufgetreten. Reparaturen, die nicht von unserem offiziellen Kundendienst durchgeführt wurden, haben den Verlust der Garantie zur Folge. Bei eventuellen Reklamationen sind diese Garantieurkunde und die Kaufbestätigung vorzulegen.

FI 24 KUUKAUTTA KUUKAUTTA

Takuuta kestävä, kaikki sellaiset vikat - ja keskeytys, joita johtuvat välttämättä kontrollivirheistä, vormissaesseiden lämmituksesta. Väärän käytöstä tai kavyon ylikuumenukseen, käytössäoleiden lämmityksen ja normaalin kuumentamisen aihduttama vaurioita ei kerry. Pidätämme oikeutta kiehuvaksi takuuuestusta, mikäli korjausta on yritettä henkilö, joka ei ole vastuutu edusajamme. Takuu takuuostosta ja asiakkaan taikka piste kaytävässä, on esittävä takuuasiatusten yhteydessä.

DE 2 JAHR GARANTIE

H. Etwünden garantieren wir die Rechtsvorschriften sämtliche Herstellungs- oder Montagefehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung, Nichtbefolgung der Gebrauchshinweisung und normalem Verschleiß aufgetreten. Reparaturen, die nicht von unserem offiziellen Kundendienst durchgeführt wurden, haben den Verlust der Garantie zur Folge. Bei eventuellen Reklamationen sind diese Garantieurkunde und die Kaufbestätigung vorzulegen.

SV 2 ÅRS GARANTI

Garantin täcker varje fabrikations- eller monteringsfel i överensstämmande med gällande lag. Från Garantiundanträd har vi rätt att reparera i tillståndet haveter framkallade av överbelastning, överändring, överbelastning, efftermärkelse av användningsinstruktionerna och normalt slitage. Att denna garanti är särskilt gjord för andra produkter de här är inte tillämplig. Vi har rätt att personalen som är sändana från vår officiella service att reparera denna garanti om det är nödvändigt. För varje reklamation är detta dokument samt att köpnotan att detta dokument samt att köpnotan.

DE 2 ÉV GARANTIA

A garantia érvényes minden gyártási és összeszerelési hiba esetén az érvényben lévő törvénynek megfelelően. Ilyalégi felteleségek nem áll fent, ha a hiba termelési okokból használat, szakszerűen kezelés, tükrözés, a használási üsztéstől leírtakban leírtó használat vagy termesztési akapsabot adódik. Amennyiben a garancia idő alatt nem a Márkakerületi vezető vegyi a javítást a jármű érvényét veszi. Bármiely feltartóhoz a jelen dokumentum melllett a vásárláskor kapott fizetési bizonylatot is be kell mutatni.

RO 2 GADA GARANTĪJA

Garantija ievērojas visas rāzošanas vai montēšanas defektus saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Tā neietver bojājumus, kas radīti nepareizas liešanas rezultātā, pārīcēdes, nepareizas instruktācijas ievērošanas rezultātā, vai parastas nolīgtības rezultātā. Pārievēsana vai ieteikmesāna, kur veic daži citi persona, šo garantiju padars par spēkā neatveidošo. Lai izvirzītu iebikadu prasību, šī dokumenta uzrādīšana kopā ar pirkšanas čeku ir absolūti vairīga.

NL 2 JAAR GARANTIE

De garantie dekt alle fabrieks- of montagedefekten volgens van een coöpsing zijnde wet. Alle schade ten gevolge van onvankelijk gebruik, zoveel als overbelasting, het niet opvolgen van de gebruiksvorschriften en in slittage, valt buiten deze garantie. De manipulatie door personeel dat niet bij onze officiële Service behoort, betekent het verlies van deze garantie. Voor elke vorm van reclameleiding dient men dit dokument te vergezellen van het aankondigingsbewijs.

DA 2 ÅRS GARANTI

Garantien dækker fabrikations- og monteringsfejl ifølge de gældende lovgivning om montage af produktet. Garantien dækker ikke ved fejltag, overbelastning, hvis instruktionerne ikke følges, samt ved almindeligt slid. Udføres der reparationer af personer der ikke er fra vores Officielle Service, opheves garantien. Ved reklamation skal personen rapportere ved at følge med garantibevistet, samt købskvitteringen medbetegnet.

FR GARANTIE 2 ANS

La garantie couvre tous les vices de fabrication ou de montage conformément à la loi en vigueur. Ne sont pas couverts par la garantie : les pannes dues à un usage incorrect, à des surcharges, ou au non-respect des instructions d'utilisation et à l'usure normale. La manipulation par des personnes n'appartenant pas à notre Service Officiel Service Après-Vente officiel. La garantie. Pour toute réclamation il est indispensable de présenter ce document avec le bon d'achat.

IT 2 METÙ GARANTIA

Garantia galioja visiems gambojimis, surinkimis, defektams, negaliitatumi ribose. Garantija negaliogaboga netikmano naudoinimo, perkerimo, netikmano instrukcijų laikomosi, ar įprasto nusitevėjimo. Garantija netenk galios, jeigu taisymas ar kliukia intervenčiai atlieka ne mūsų oficialius serviso darbuotojai. Preferuojame pirmam tik pro montaz̄, jšou duodom pro zušeniu zatūčinių plav. Pro jākoukoli reklamacijai se vyzaduje predložit tento doklad a doklad o kupi.

BE 2 GODIŠNJE JAMSTVO

A garantija acoperă totate defectele de fabricație sau de montare în concordanță cu legislația în vigoare. Garanția nu se acordă în cazul defectelei cauzate de abuzele în mod neconvențional sau de producție suprasolicitată, situaților în care instrucțiunile de folosire nu sunt respectate sau în cazul uzuarii. Încearcarea de a raporta produsul de către o altă persoană decât personalul nostru autorizat va duce la pierderea garantiei. Pentru lansarea unei plângeri este necesară prezentarea acestui document, insotit de documentele ce atestă achiziționarea produsului (factura și chitanță fiscală).

FR GARANTIE 2 ANS

La garantie couvre tous les vices de fabrication ou de montage conformément à la loi en vigueur. Ne sont pas couverts par la garantie : les pannes dues à un usage incorrect, à des surcharges, ou au non-respect des instructions d'utilisation et à l'usure normale. La manipulation par des personnes n'appartenant pas à notre Service Officiel Service Après-Vente officiel. La garantie. Pour toute réclamation il est indispensable de présenter ce document avec le bon d'achat.

CZ ZÁRUKA 2 ROKY

Záruka se vztahuje na vady materiálu a většiny výrobku nebo montážní vady v souladu s platným zákonem. Ze záruky jsou vyloučeny závody způsobené nespříjemným užíváním, přeštězováním, nedodržením pokynů obsažených v návodu. Záruka se rovněž nevztahuje na díly podlehlající opravě dle vlastního opětovného střetu. Zášat zákazníkům nebo firmám osobám, které nepracují pro místní oficiální servis. Použití záruky pro montáž, jšou duodrom pro zušení zatūčinių plav. Pro jākoukoli reklamacijai se vyzaduje predložit tento doklad a doklad o kupi.

DA 2 ÅRS GARANTI

Garantien dækker fabrikations- og monteringsfejl ifølge de gældende lovgivning om montage af produktet. Garantien dækker ikke ved fejltag, overbelastning, hvis instruktionerne ikke følges, samt ved almindeligt slid. Udføres der reparationer af personer der ikke er fra vores Officielle Service, opheves garantien. Ved reklamation skal personen rapportere ved at følge med garantibevistet, samt købskvitteringen medbetegnet.

SV 2 ÅRS GARANTI

Garantia acopera toate defectele de fabricație sau de montare în concordanță cu legislația în vigoare. Garanția nu se acordă în cazul defectelei cauzate de abuzele în mod neconvențional sau de producție suprasolicitată, situaților în care instrucțiunile de folosire nu sunt respectate sau în cazul uzuarii. Încearcarea de a raporta produsul de către o altă persoană decât personalul nostru autorizat va duce la pierderea garantiei. Pentru lansarea unei plângeri este necesară prezentarea acestui document, insotit de documentele ce atestă achiziționarea produsului (factura și chitanță fiscală).



GERMANS BOADA S.A.
Tel. 34 936 80 65 00 • Fax. 34 936 80 65 01 • E-mail: gboada@rubi.com

CA GARANTIA DE 2 ANYS

La garantia cobreix tot defecte de fabricació o muntatge d'acord amb la llei vigent. Queden exòdoses de la garantia les avaries produïdes per sobre càrregues, indisposició del dispositiu, mal ús i desgast normal. La manipulació o per part de personal al·li al nostre Servei Oficial provoca la pèrdua de la garantia. Per a qualsevol reclamació, cal presentar aquest document juntament amb el comprovant de compra.

18

La garantia cobreix tot defecte de fabricació o manutenció d'acord amb la llei vigent. Tantament excloses de la garantia les avaries produïdes per l'ús indegut, sobrecàrregues, incòmpliment de les instruccions d'ús i desgast normal. La manipulació per part de personal al·le al nostre Servei Oficial provoca la pèrdua de la garantia. Per a qualsevol reclamació, cal presentar aquest document juntament amb el comprovant de compra.

JA プロフェッショナル使用2年

製造あるいは組み立ての欠陥は、現行法
に従って保証致します。また、使用説明
書に記載のとおり、あるいは通常の消耗
品に見らない扱い、あるいは保証から除外さ
れるとしていては保証から除外され
ます。当社の認定代理店以外で修理、改造を行
った場合は保証は失効します。
何なるフレームについても、この保証
書及び購入時の領収書を必ず提示して下
さい。

卷之三

GARANTIA 2 ANOS

A garantia cobre qualquer defeito de fabricação ou de montagem, de acordo com a lei em vigor. Ficam excluídas da garantia as avarias produzidas por uso indevido, sobreengas, falta de cumprimento e desgaste normal. A manutenção e reparação pela parte de pessal alheio ao fornecedor ou ao nosso Serviço Oficial, ocasiona a perda da garantia. Para qualquer reclamação, torna-se imprescindível apresentar o documento e o justificante da compra.

卷之四

根据现行法律，质量保
有生产及组装中造成由不
陷，但是不包含不遵循使
用规范而造成的问题及正常
坏。

卷之三

ZÁKUCHA DOBA 2 ROKY
Zákučna doba sa vzťahuje na všetky výrobne a montážne vady v súlade s platným zákonom. Záruka sa nevzťahuje na nepriaznivom použití výrobku, pretáčení, nedodržaním pokynov k užívaniu, ako aj bezmyšlovo opotrebovaním a používaním výrobku. Záruka sa nevzťahuje pri manipulácii osobami, ktoré nesprávne používajú našu oficiálnu reklamáciu alebo na účely, ktoré sú v rozporu s predmetom výrobku.

now.